

DESSAU | CIMA+



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
The Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated

Pont Champlain Inspections générales et détaillées des sections 5 et 7 (2014)

Volume 3



Contrat : 62057

N/Réf. : P-0006797 | M03474

Ct62057_010_P-0006797_100_PO_R_0001_01_RappFinal_20150626

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

Pont Champlain Inspections générales et détaillées des sections 5 et 7 (2014)


Volume 3 – Chapitre 4 : Photographies des inspections

Préparé par :



Marie-Armande Paradis, ingénieur

et :

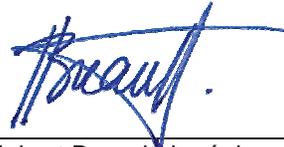

Hubert Breault, ingénieur

Approuvé par :



Bruno Parent, ingénieur
Coordonnateur technique

et :



Philippe Legault, ingénieur²⁰¹⁵⁻⁰⁶⁻²⁶
Chargé de projet

TABLE DES MATIÈRES

<i>Avant-propos</i>	1
1 CHAPITRE 4 : PHOTOGRAPHIES DES INSPECTIONS	2

Propriété et confidentialité

« Ce document d'ingénierie est protégé par la loi. Ce rapport est destiné exclusivement aux fins qui y sont mentionnées. Toute reproduction ou adaptation, partielle ou totale, est strictement prohibée sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite du client de Dessau | CIMA+.

Si des essais ont été effectués, les résultats de ces essais ne sont valides que pour l'échantillon décrit dans le présent rapport.

Les sous-traitants de Dessau | CIMA+ qui auraient réalisé des travaux au chantier ou en laboratoire sont dûment qualifiés selon la procédure relative à l'approvisionnement de notre manuel qualité. Pour toute information complémentaire ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre chargé de projet. »

REGISTRE DES RÉVISIONS ET ÉMISSIONS		
No de révision	Date	Description de la modification et/ou de l'émission
0A	2014-12-01	Émission préliminaire
01	2015-06-26	Émission finale

Avant-propos

Ce rapport présente les résultats de l'inspection générale et détaillée 2014 des sections 5 et 7 du pont Champlain. Il comprend les volumes suivants :

Volume 1 – Chapitre 1 : Portée des inspections et méthodes utilisées;

Chapitre 2 : Tableaux des données d'inspection;

Volume 2 – Chapitre 3 : Fiches d'inspection détaillées;

Volume 3 – Chapitre 4 : Photographies des inspections;

Volume 4 – Chapitre 5 : Recommandations;

Chapitre 6 : Liste des éléments retenant l'attention;

Chapitre 7 : Résumé des recommandations incluant les dix (10) recommandations prioritaires;

Chapitre 8 : Annexes.

1 CHAPITRE 4 : PHOTOGRAPHIES DES INSPECTIONS


Cette partie présente le rapport photographique relatif à l'inspection effectuée en 2014.

L'ordre de présentation des photographies suit celui du tableau de cotes. Les photographies sont donc regroupées d'abord par section, ensuite par travée/axe, et enfin par élément.

Tel que décrit en détail au Chapitre 1, les photographies présentées illustrent les défauts principaux et les comportements les moins bons, ainsi que la plupart des changements d'état (cote rehaussée pour des réparations effectuées depuis la dernière inspection, par exemple). Enfin, des vues générales Amont et Aval des travées sont présentées aux éléments poutres P1 et P7, alors que les vues générales des piles sont présentées à chacune d'entre elle.

Annexe 1 Rapport photographique

No photo	20140910_BPJD_7114
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10100	

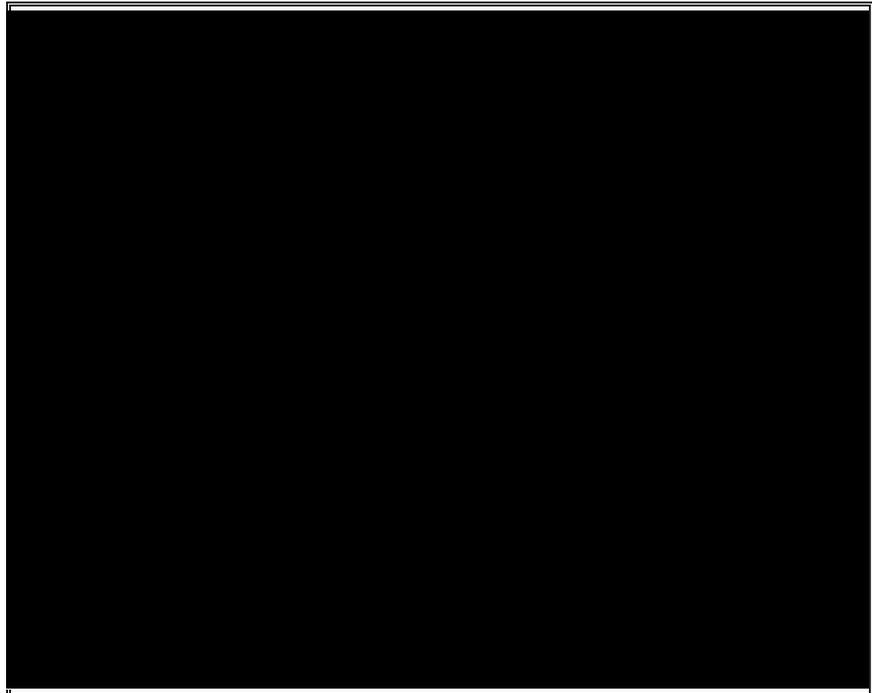

No photo	20141021_MAPJD_0392
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Travaux en cours	
Recommandations : 10100	



No photo	20141018_HBJV_8431
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : DR Élément : Glissière latérale aval	
Commentaires : • Éclatement local.	
Recommandations : 10113	



No photo	20140910_BPJD_6783
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20141021_MAPJD_0383
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Travaux en cours.	
Recommandations :	



No photo	20141021_MAPJD_0379
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations :	



No photo	20141021_MAPJD_0378
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés avec perte de section allant jusqu'à 15%	
Recommandations : 10091	



No photo	20141021_MAPJD_0380
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141021_MAPJD_0385
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés avec perte de section allant jusqu'à 50% (2 fils)	
Recommandations : 10091	




No photo	20141021_MAPJD_0386
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés	
Recommandations : 10091	



No photo	20141021_MAPJD_0387
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés avec perte de section supérieure à 30% (1 armature et trois fils sectionnés)	
Recommandations : 10091	

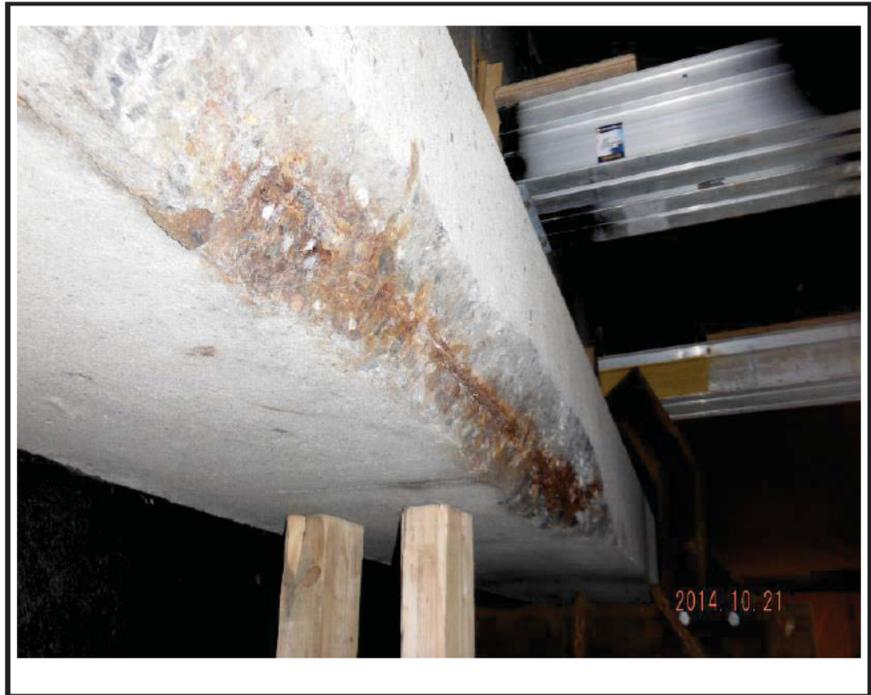

No photo	20140910_BPJD_6779
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 7667;10091	

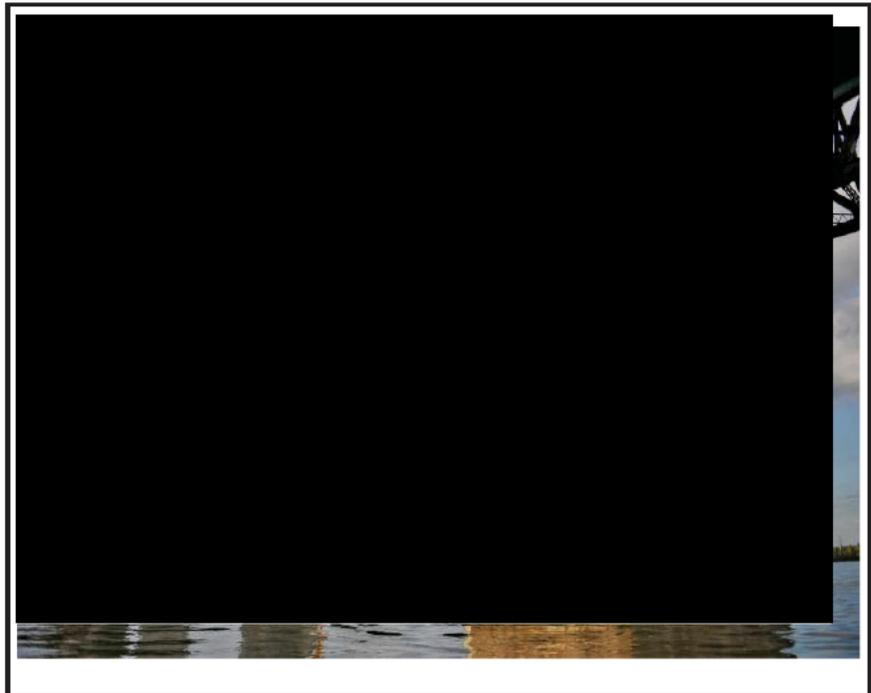


No photo	20141021_MAPJD_0391
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Pose de PRFC en cours.	
Recommandations : 7667;10091	



No photo	20141021_MAPJD_0382
Section : 5 Travée/Axe: 4W-5W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10102	




No photo	20140910_BPJD_6788
Section : 5 Travée/Axe: 5W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réparation effectués 2012; • Fissuration polygonale généralisée.	
Recommandations :	

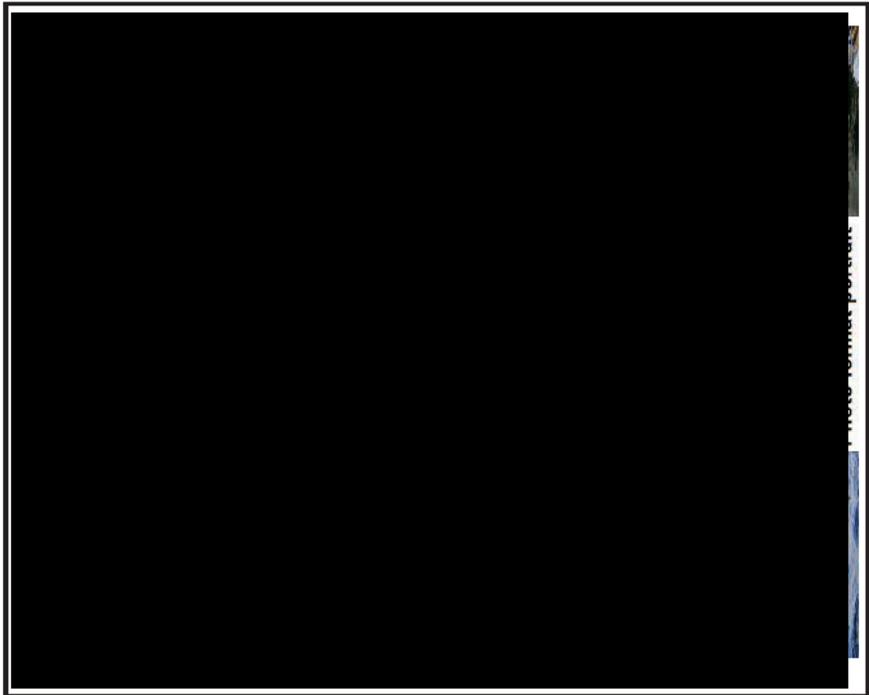

No photo	20141019_HBJV_9111
Section : 5 Travée/Axe: 5W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_7111
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10100	

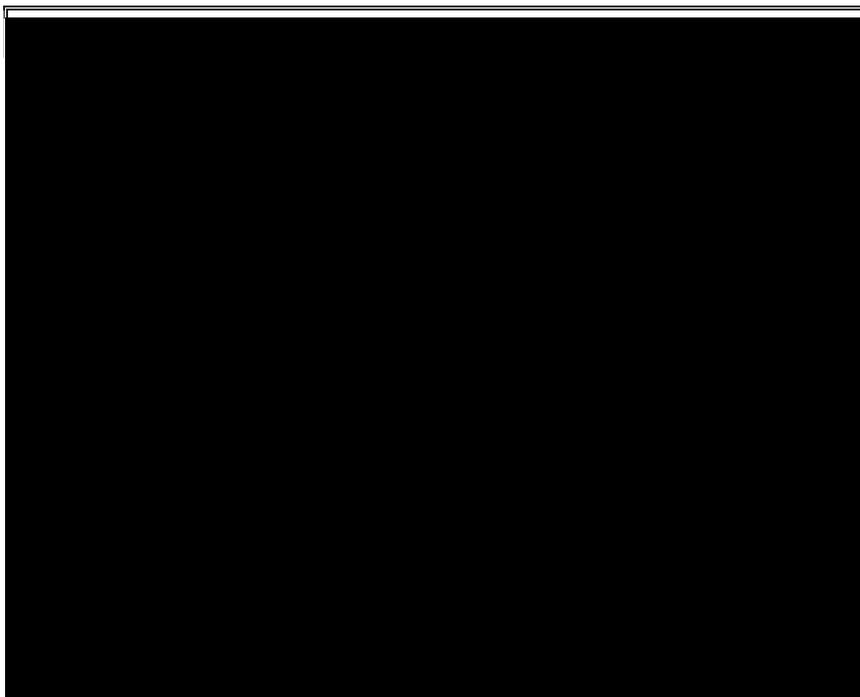

No photo	20141021_MAPJD_0363
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Travaux en cours	
Recommandations : 10100	




No photo	20141021_MAPJD_0353
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20141021_MAPJD_0356
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20141021_MAPJD_0359
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

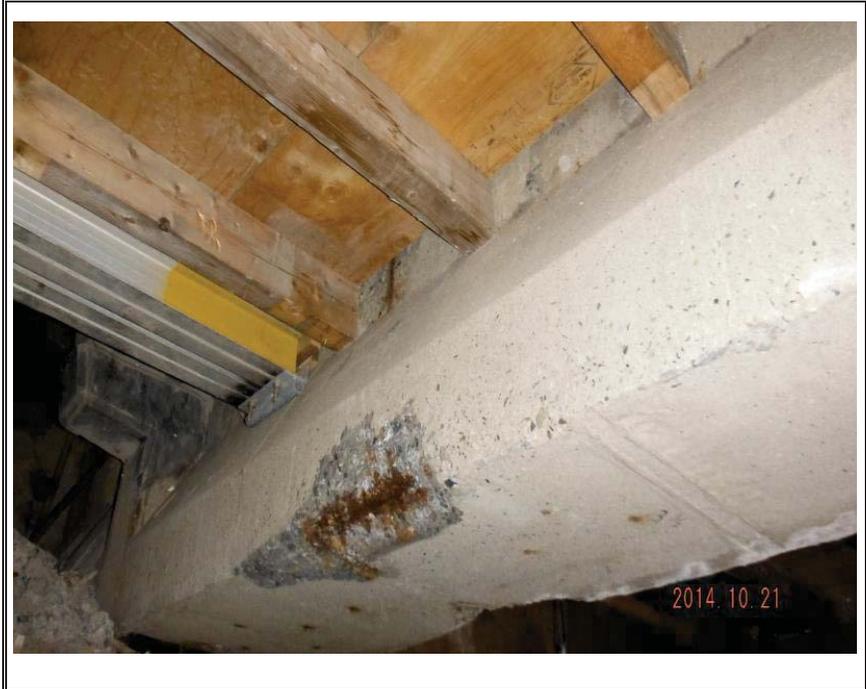

No photo	20141021_MAPJD_0373
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141021_MAPJD_0364
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141021_MAPJD_0375
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6790
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

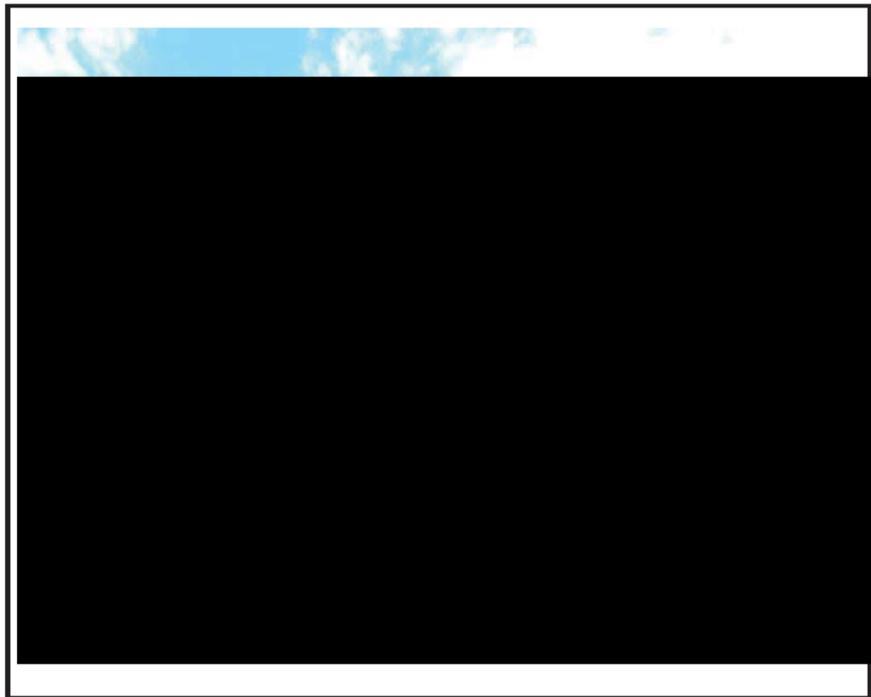


No photo	20141021_MAPJD_0367
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de dix (10) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	

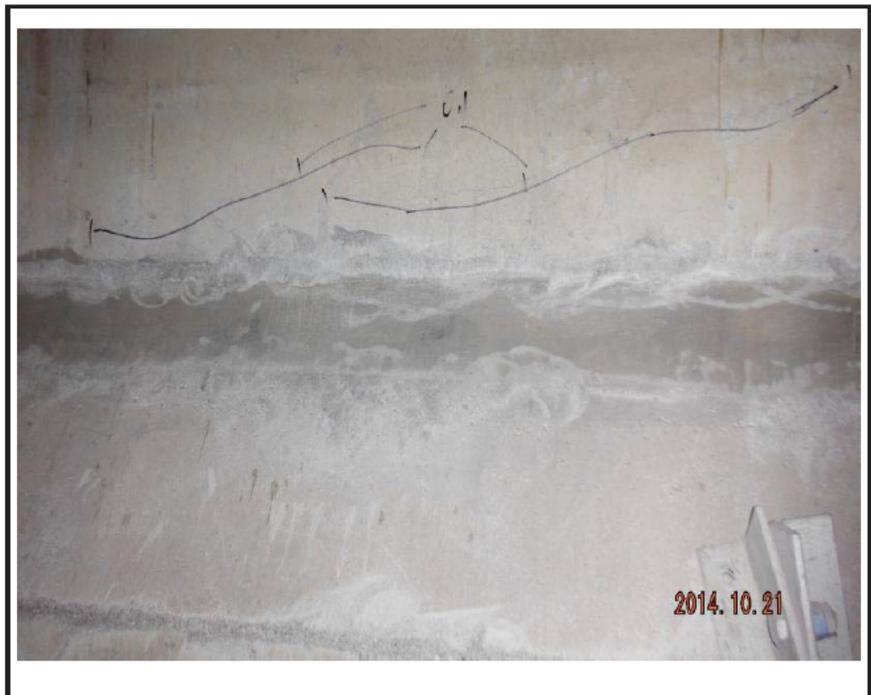

No photo	20141021_MAPJD_0362
Section : 5 Travée/Axe: 5W-6W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Éclatement	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_6792
Section : 5 Travée/Axe: 6W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réparation effectués 2012; • Fissuration polygonale généralisée.	
Recommandations :	

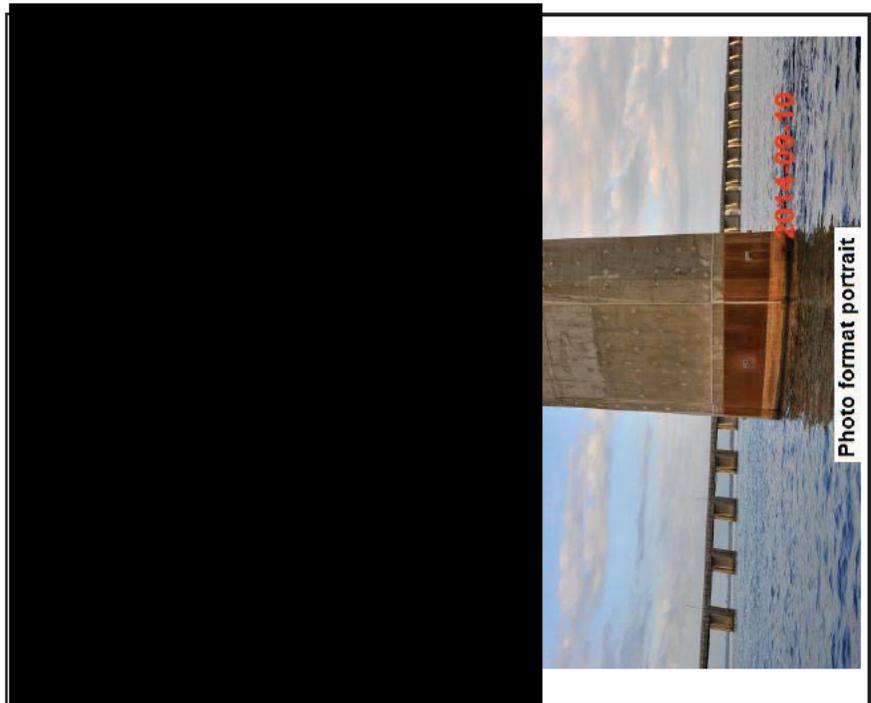

No photo	20141021_MAPJD_0369
Section : 5 Travée/Axe: 6W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_7110
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	




No photo	20140916_MAPAF_0828
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_6796
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	




No photo	20140915_MAPAF_0385
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

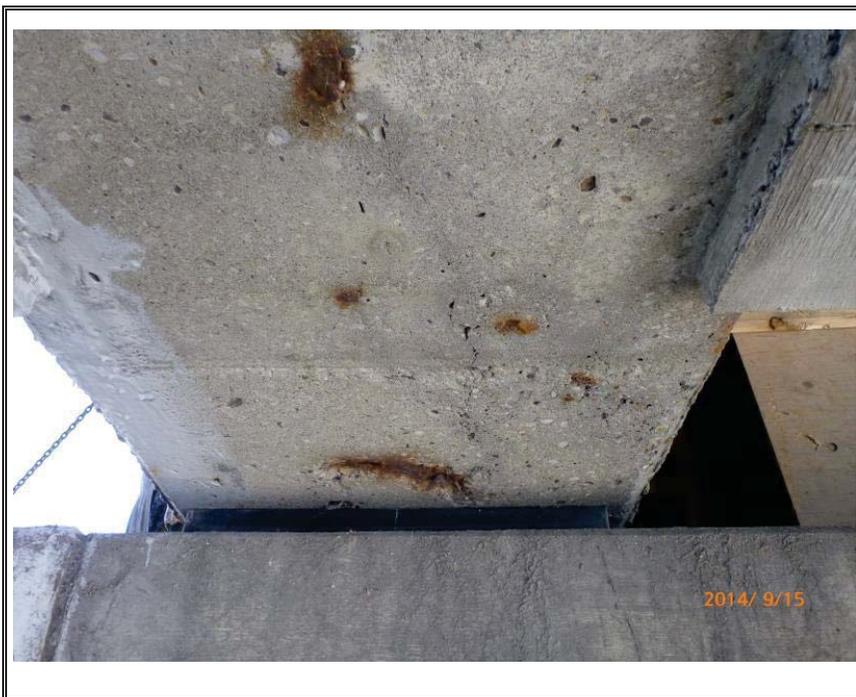

No photo	20140915_MAPAF_0387
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS-R Élément : Renfort - QP1.0 P1	
Commentaires : • Joints thermoplastiques fissurés	
Recommandations :	



No photo	20140915_MAPAF_0382
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées localement sur la semelle inférieure et l'âme	
Recommandations : 10091	

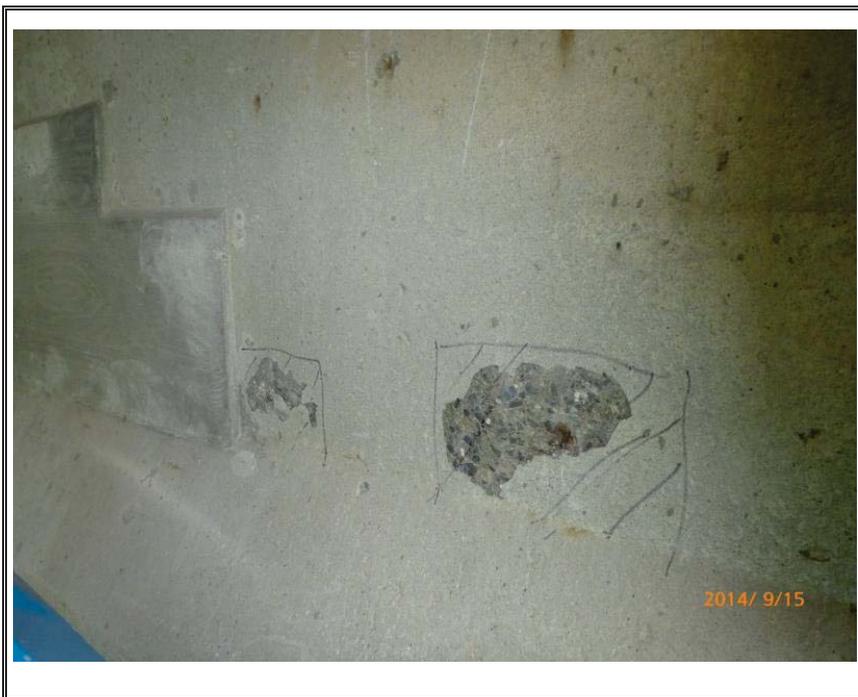

No photo	20140916_MAPAF_0832
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées localement sur la semelle inférieure et l'âme	
Recommandations : 10091	



No photo	20140915_MAPAF_0380
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement localement sur la semelle inférieure et l'âme	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0837
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées localement	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0831
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées localement sur la semelle inférieure et l'âme	
Recommandations : 10091	



No photo	20140915_MAPAF_0368
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage localement sur les semelles et l'âme	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20140915_MAPAF_0378
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10102	



No photo	20140916_MAPAF_0838
Section : 5 Travée/Axe: 6W-7W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140910_BPJD_6801
Section : 5 Travée/Axe: 7W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Travaux de réparation effectués 2012; • Fissuration polygonale généralisée. 	
Recommandations :	

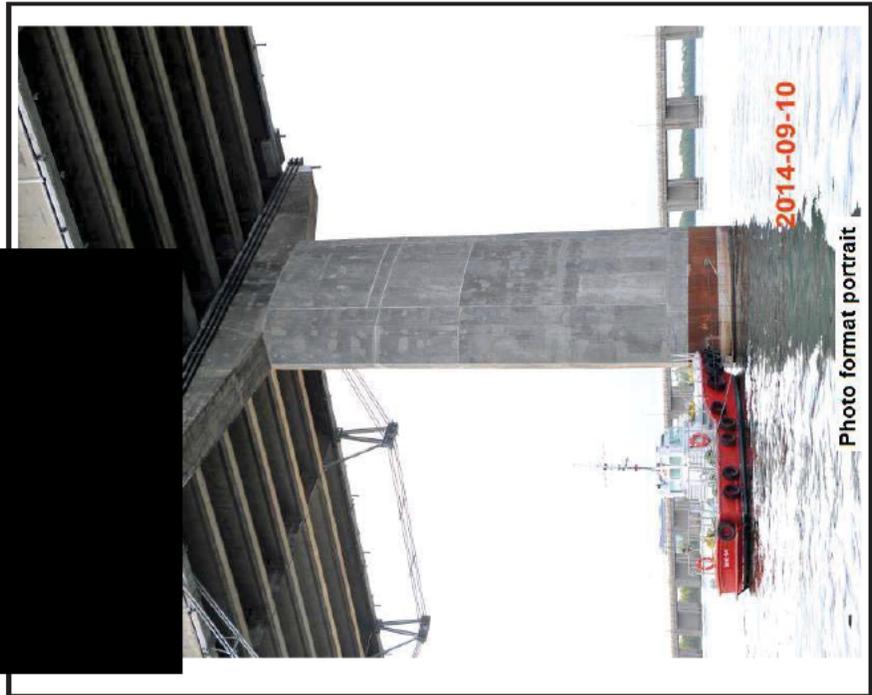

No photo	20140915_HBJV_6315
Section : 5 Travée/Axe: 7W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Profilé	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Corrosion moyenne à importante des profilés d'enclenchement. 	
Recommandations :	



No photo	20140915_HBJV_6350
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10096	

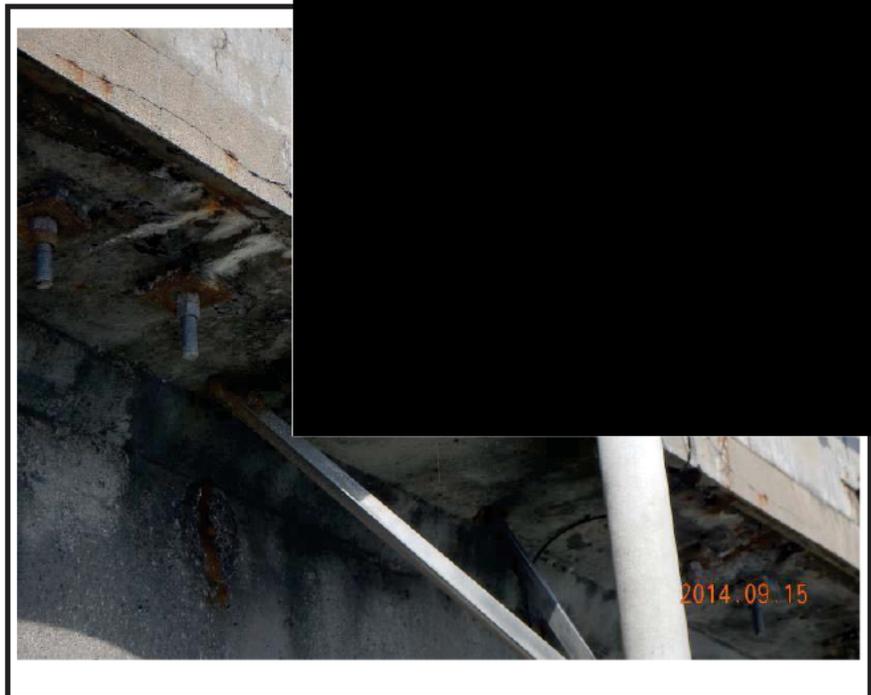

No photo	20140915_HBJV_6336
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10096	



No photo	20140915_HBJV_6314
Section : 5 Travée/Axe: 7W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et désagrégation très importante sur 30% affectant sa capacité à supporter et à distribuer les charges de façon importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7108
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_6802
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140915_HBJV_6378
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6799
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140915_HBJV_6248
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20140915_HBJV_6282
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

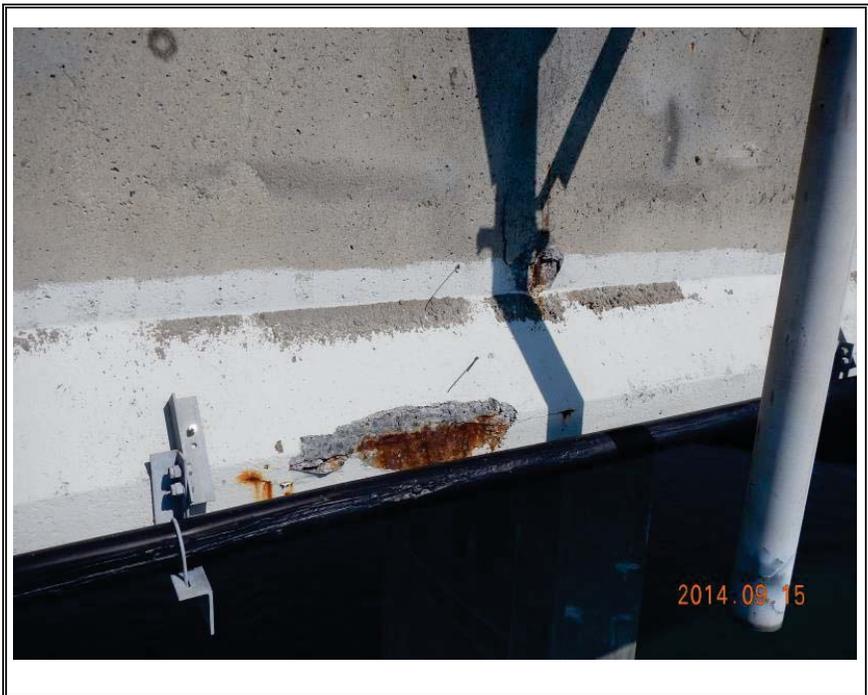


No photo	20140915_HBJV_6253
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Gaine amont fendue localement	
Recommandations : 10095	



No photo	20140915_HBJV_6326
Section : 5 Travée/Axe: 7W-8W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage localement.	
Recommandations : 10102	



No photo	20140910_BPJD_6803
Section : 5 Travée/Axe: 8W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Zones de délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées et taches de rouille; • Fissures dont plusieurs injectées; • Zones d'éclatement et de délaminage avec armatures corrodées visibles et sectionnées; • Érosion par abrasion dans la zone de marnage.	
Recommandations : 4054	

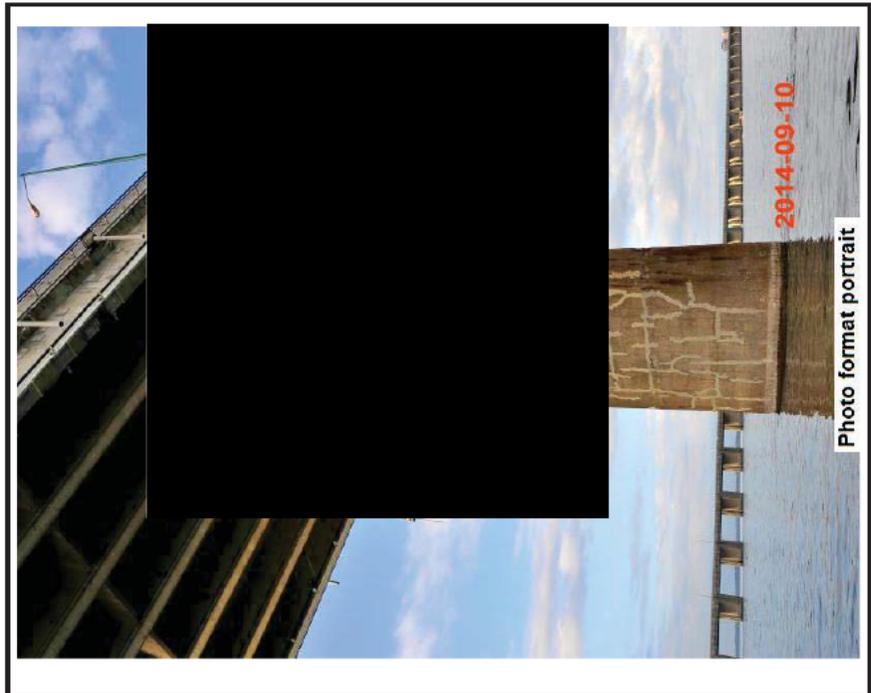

No photo	20140910_BPJD_6805
Section : 5 Travée/Axe: 8W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Zones de délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées et taches de rouille	
Recommandations : 4054	



No photo	20141004_MAPAF_0625
Section : 5 Travée/Axe: 8W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Profilé	
Commentaires : • Fissure dans le profilé	
Recommandations :	



No photo	20141020_MAPJD_0325
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	



No photo	20140915_HBJV_6322
Section : 5 Travée/Axe: 8W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées affectant la capacité de l'élément à supporter et à distribuer les charges de façon importante	
Recommandations : 10107	




No photo	20140910_BPJD_7106
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20141020_MAPJD_0313
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Zone du platelage en réparation avec armatures passives visibles corrodées par endroits.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_6808
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

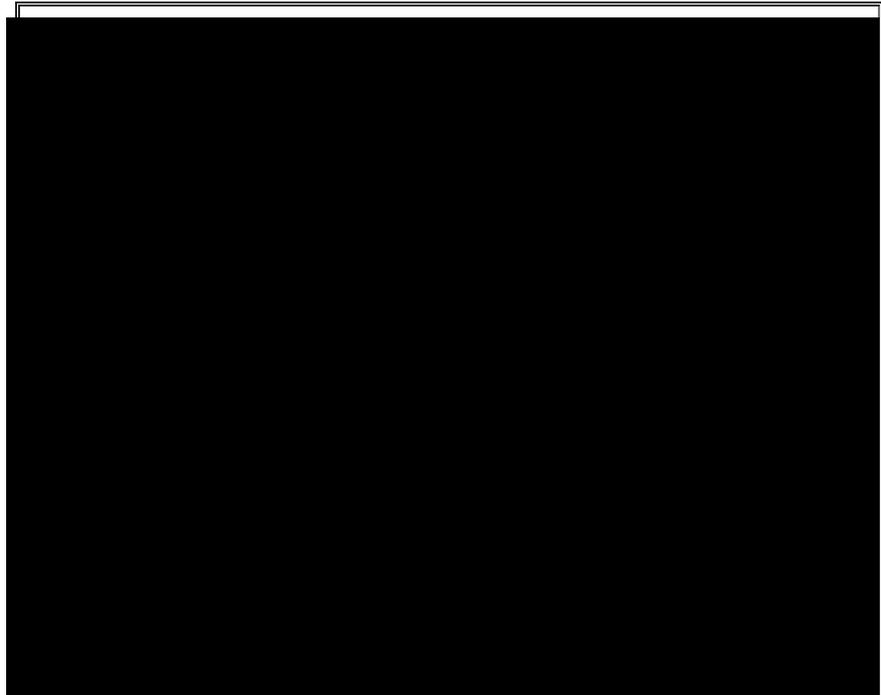

No photo	20141020_MAPJD_0314
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_MAPJD_0315
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141020_MAPJD_0329
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141020_MAPJD_0323
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6810
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

 

No photo	20141020_MAPJD_0318
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091, 10093	

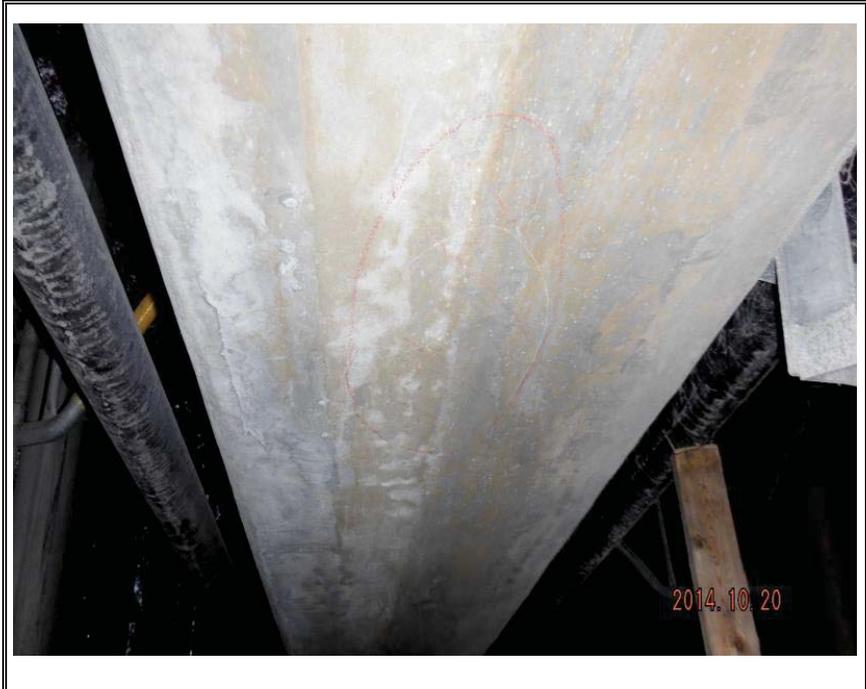


No photo	20141020_MAPJD_0324
Section : 5 Travée/Axe: 8W-9W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Démolition partielle du raidisseur d'extrémité.	
Recommandations : 10102	



No photo	20140910_BPJD_6811
Section : 5 Travée/Axe: 9W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réparation effectués 2012; • Fissuration polygonale.	
Recommandations :	



No photo	20140916_MAPAF_0849
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées et quatre (4) ancrages de précontrainte de dalle visibles.	
Recommandations : 10096	

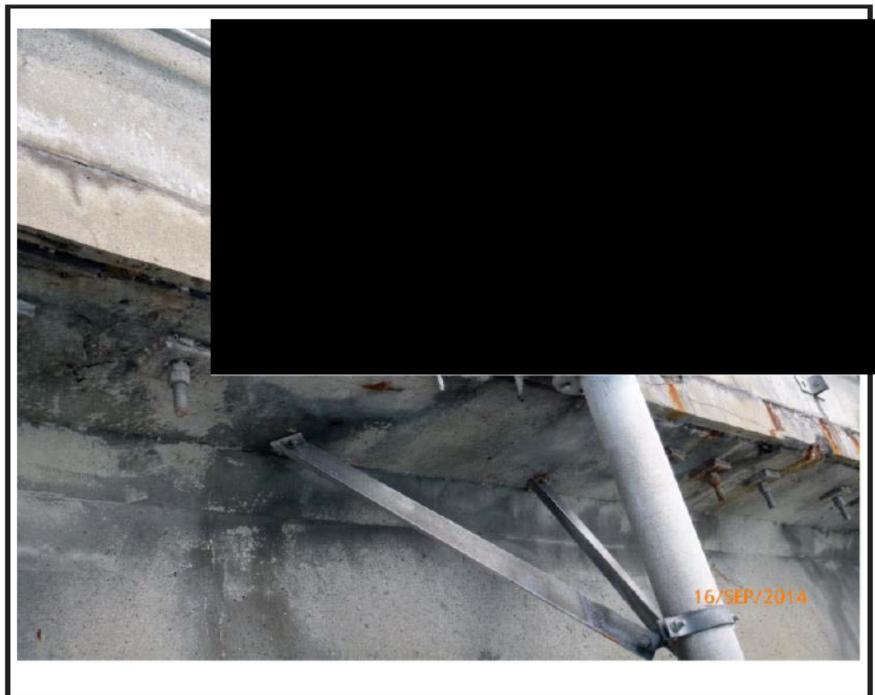


No photo	20140916_MAPAF_0868
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées et huit (8) ancrages de précontrainte de dalle visibles.	
Recommandations : 10096	




No photo	20141020_MAPJD_0310
Section : 5 Travée/Axe: 9W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur plus de 30% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7104
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	

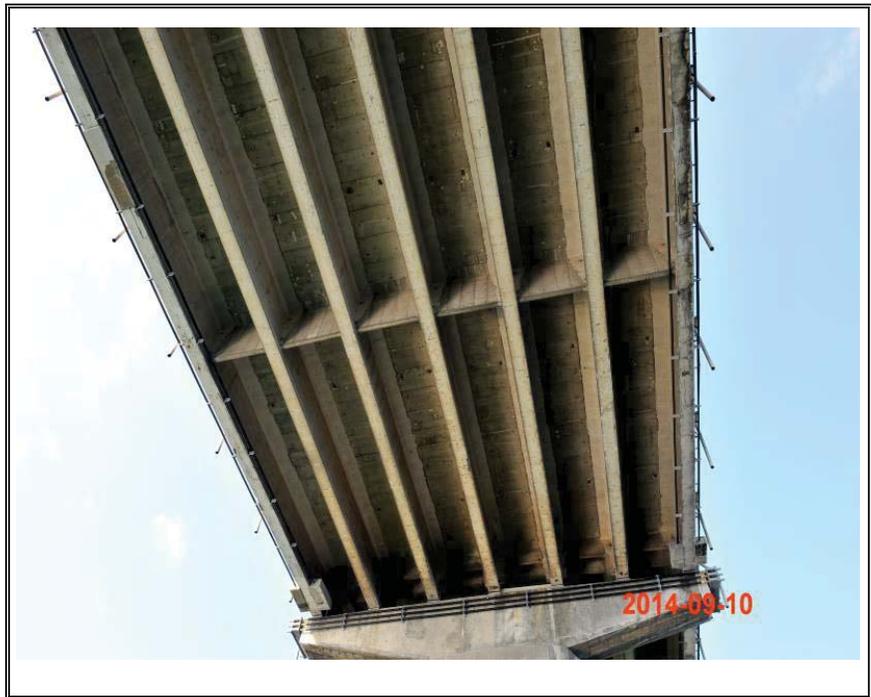

No photo	20140916_MAPAF_0858
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10098	

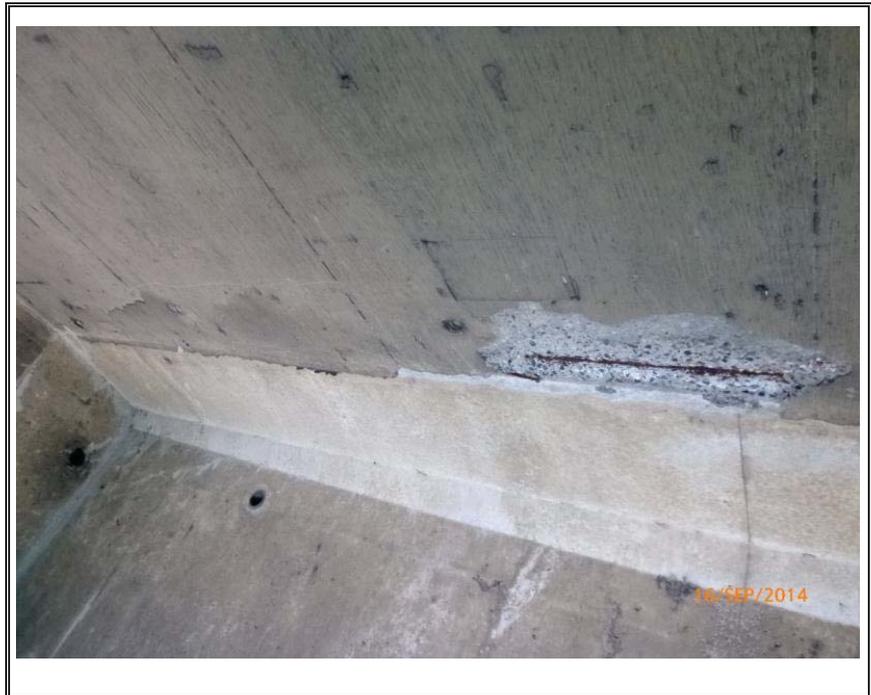

No photo	20141004_MAPAF_0622
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : DR Élément : Glissière latérale aval	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10113	



No photo	20140910_BPJD_6815
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0870
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0869
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Fissures longitudinales allant jusqu'à 0,8 mm au soffite	
Recommandations : 10091	



No photo	20140917_MAPAF_0411
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0871
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P1	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations :	




No photo	20140916_MAPAF_0867
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10091	



No photo	20140917_MAPAF_0407
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0863
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

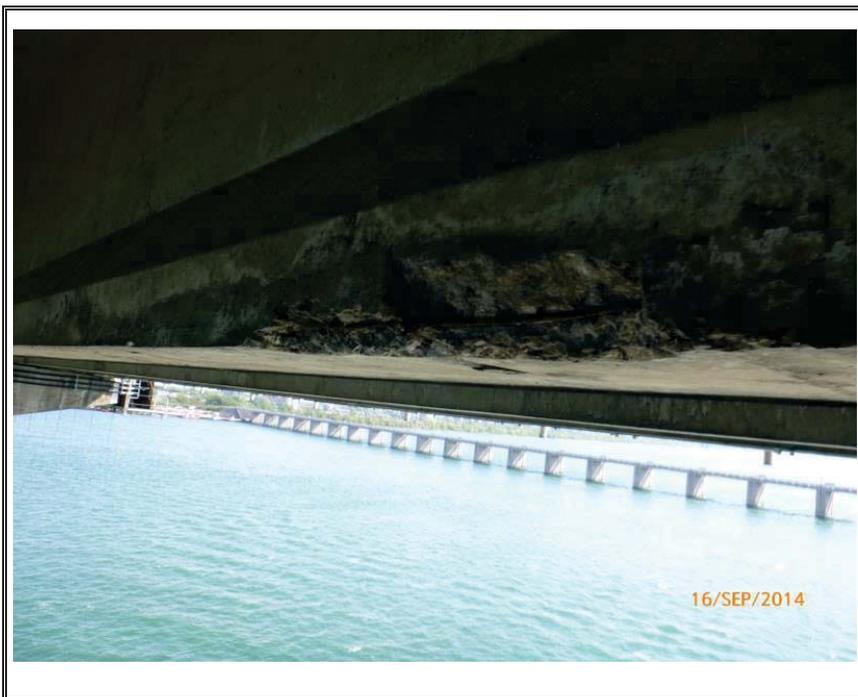

No photo	20140916_MAPAF_0860
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0859
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6813
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0845
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <p>CEC = 1, minimum de dix (10) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante</p>	
<p>Recommandations :</p> <p>10091</p>	




No photo	20140916_MAPAF_0853
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées 	
<p>Recommandations :</p> <p>10091</p>	



No photo	20140916_MAPAF_0850
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissuration allant jusqu'à 1,25 mm au soffite	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_MAPAF_0847
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Gaine avec joint longitudinal mal positionné sur toute la longueur du côté Amont.	
Recommandations : 10095	

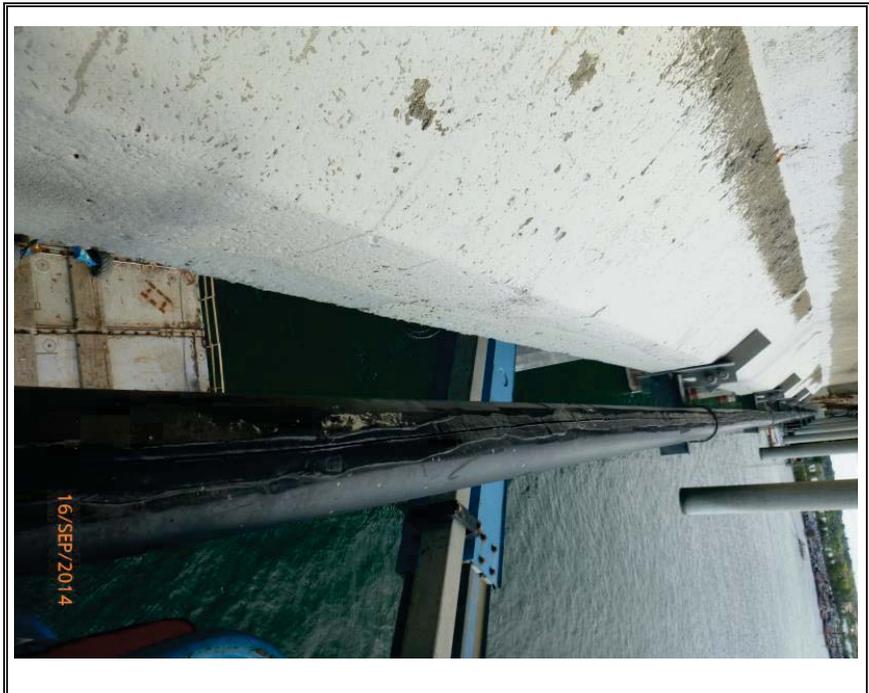


No photo	20140916_MAPAF_0856
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140917_MAPAF_0410
Section : 5 Travée/Axe: 9W-10W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10102	



No photo	20140910_BPJD_6816
Section : 5 Travée/Axe: 10W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Travaux de réparation effectués 2012; • Fissuration polygonale de retrait généralisée. 	
Recommandations :	

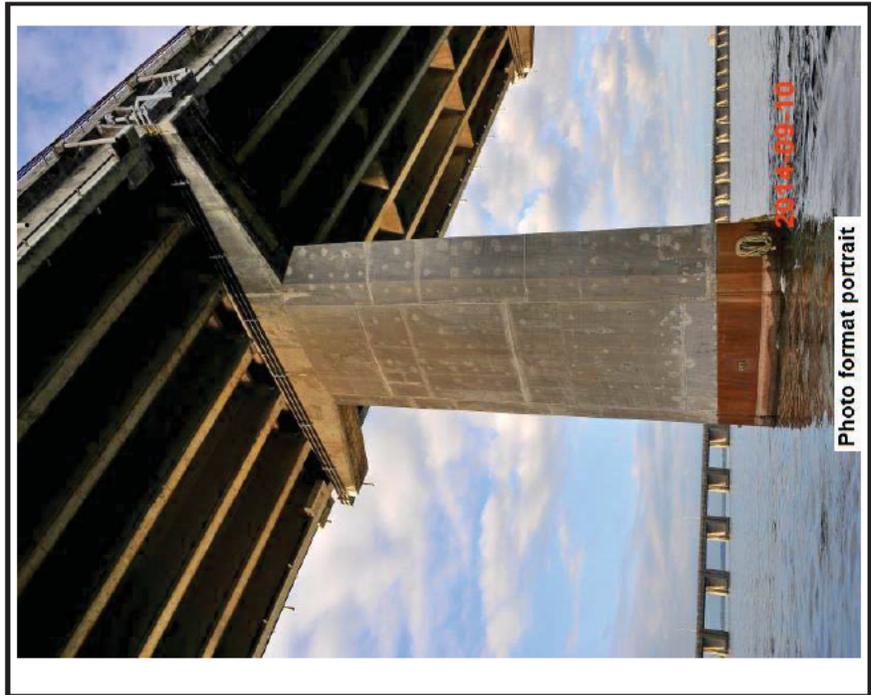

No photo	20140916_HBJV_6397
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement par endroits 	
Recommandations : 10096	

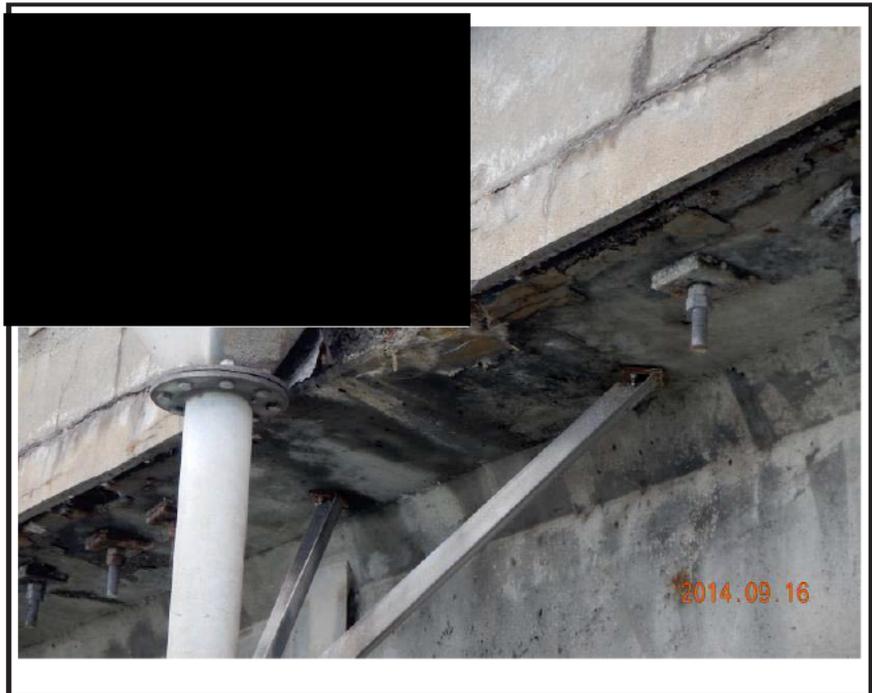


No photo	20140916_HBJV_6427
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits	
Recommandations : 10096	




No photo	20140916_HBJV_6449
Section : 5 Travée/Axe: 10W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement sur 50% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7102
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	

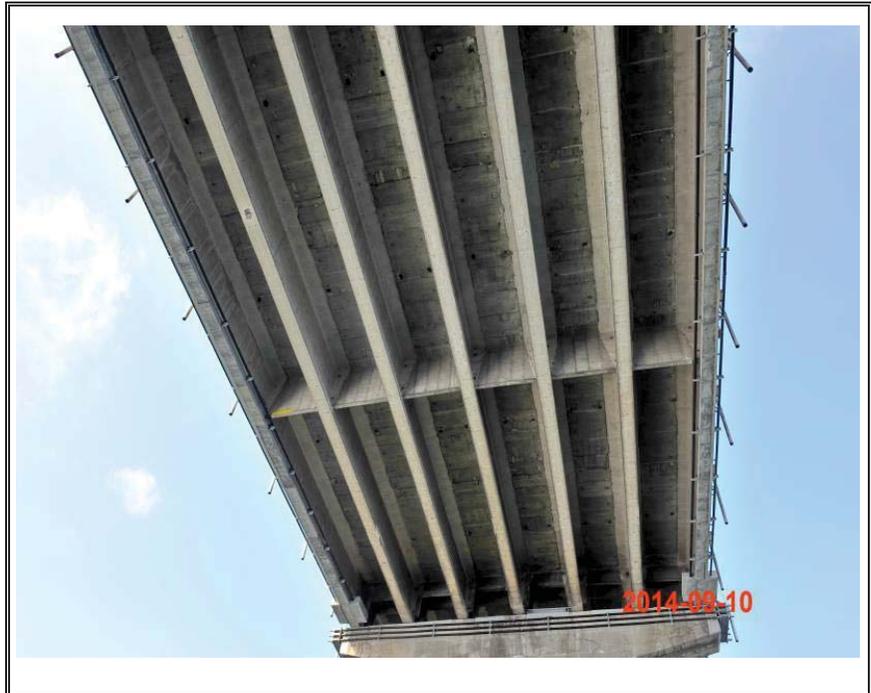

No photo	20140916_HBJV_6476
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armature passive corrodée visible par endroits	
Recommandations : 10098	

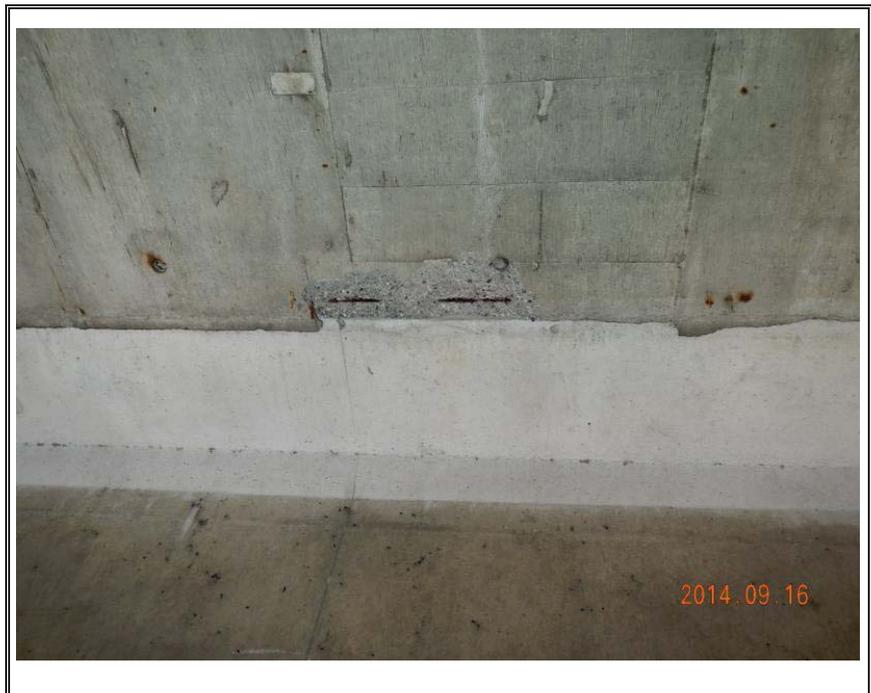

No photo	20140910_BPJD_6822
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6430
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures corrodées avec perte de section supérieure à 30% localement	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6502
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6438
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits,	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6443
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits,	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6484
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits,	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6455
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits,	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6819
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	




No photo	20140916_HBJV_6398
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091	




No photo	20140916_HBJV_6391
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (un étrier sectionné) 	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6458
Section : 5 Travée/Axe: 10W-11W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées localement.	
Recommandations : 10102	

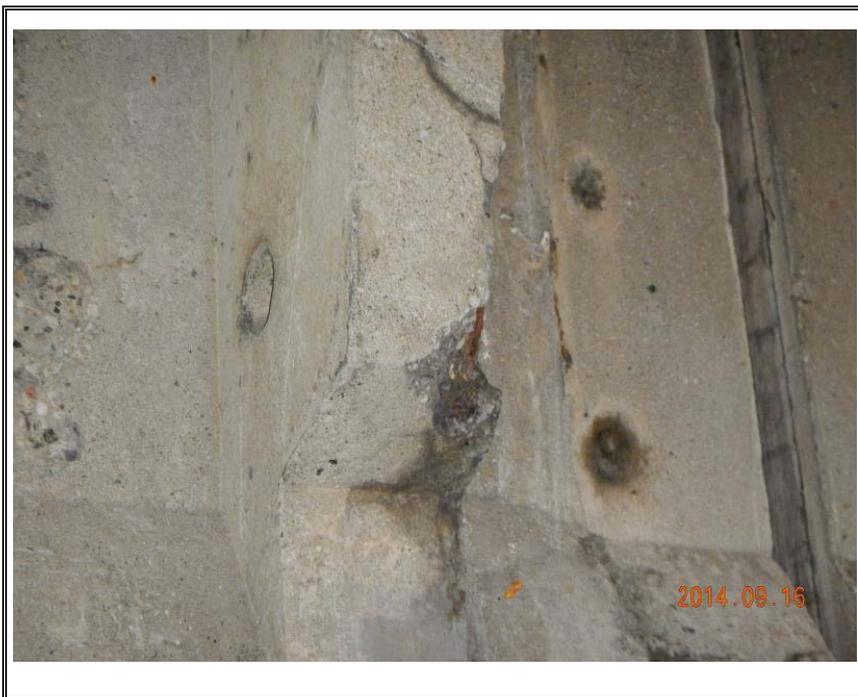

No photo	20140910_BPJD_6823
Section : 5 Travée/Axe: 11W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Zones de délaminage et éclatements avec taches de rouille; • Fissures dont plusieurs injectées; • Zones d'éclatement et de délaminage avec armatures corrodées visibles au niveau des nez; • Érosion par abrasion très importante dans la zone de marnage.	
Recommandations :	

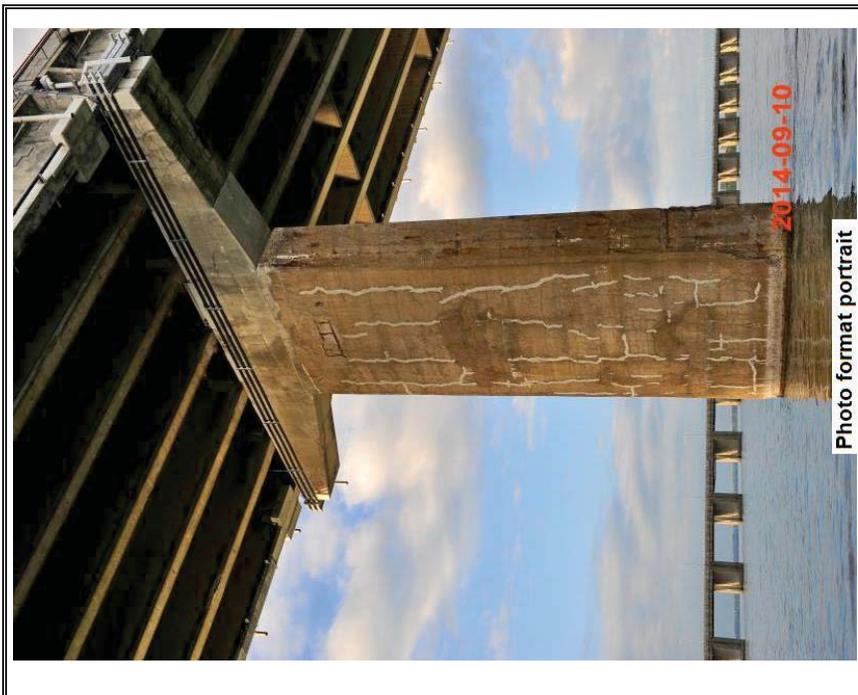

No photo	20140918_HBJV_6704
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatements par endroits	
Recommandations : 10096	




No photo	20140918_HBJV_6732
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatements par endroits	
Recommandations : 10096	



No photo	20140916_HBJV_6497
Section : 5 Travée/Axe: 11W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur 70% affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7100
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	

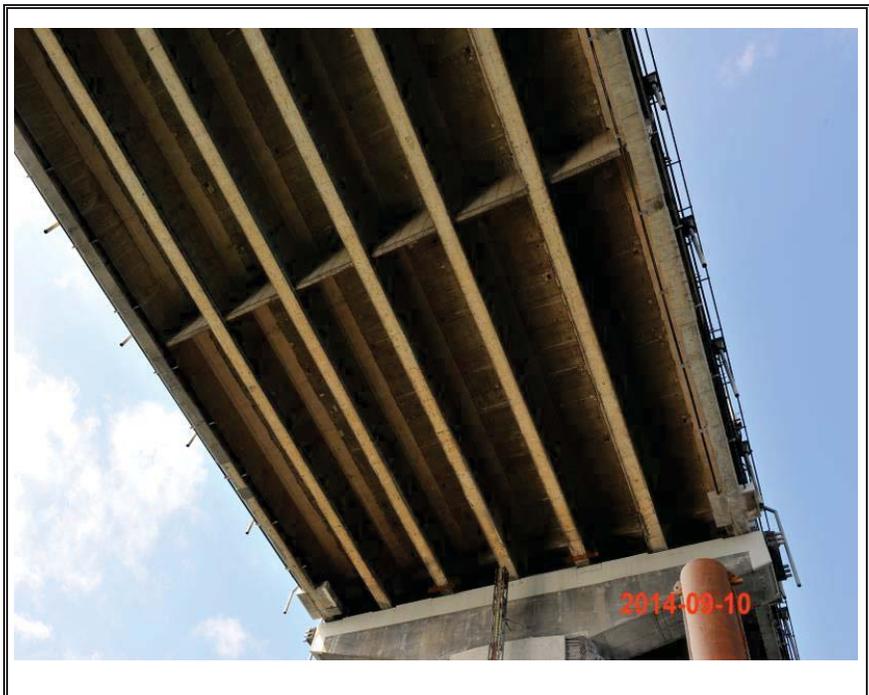

No photo	20140918_HBJV_6716
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage et éclatement au droit des câbles de post-tension avec armatures, gaines et fils de précontrainte corrodés visibles ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence 	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141004_MAPAF_0662
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : PIt. Élément : Système de drainage	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un (1) drain bouché sur dix (10). 	
Recommandations : 10119	



No photo	20140917_HBJV_6669
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20140918_HBJV_6731
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatements par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140917_HBJV_6670
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P1	
Commentaires : • Gaine déconnectée.	
Recommandations :	



No photo	20140917_HBJV_6667
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits,	
Recommandations : 10091	




No photo	20140918_HBJV_6734
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits,	
Recommandations : 10091	



No photo	20140918_HBJV_6724
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits,	
Recommandations : 10091	




No photo	20140917_HBJV_6657
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

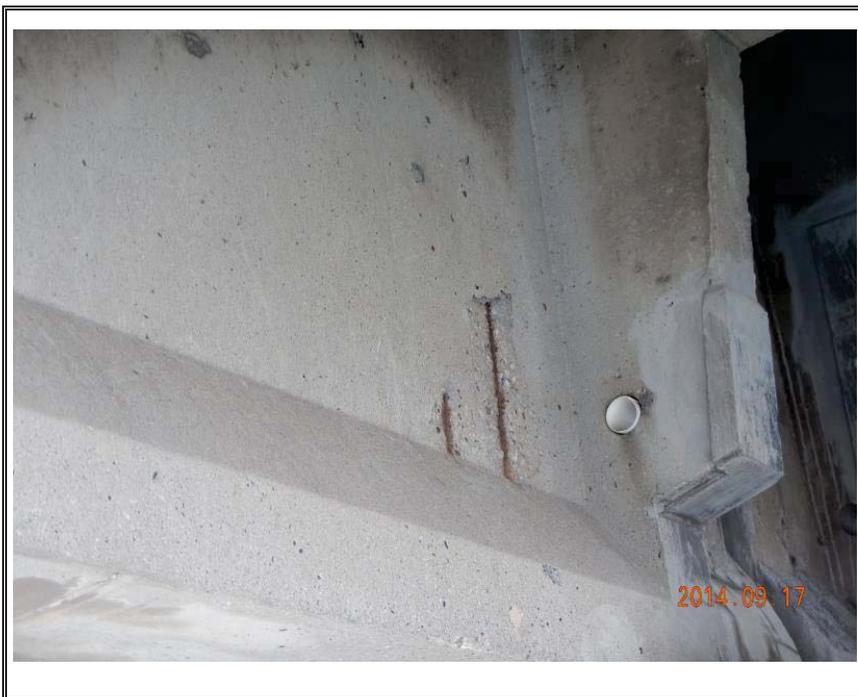

No photo	20140910_BPJD_6830
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	




No photo	20140917_HBJV_6648
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations :	

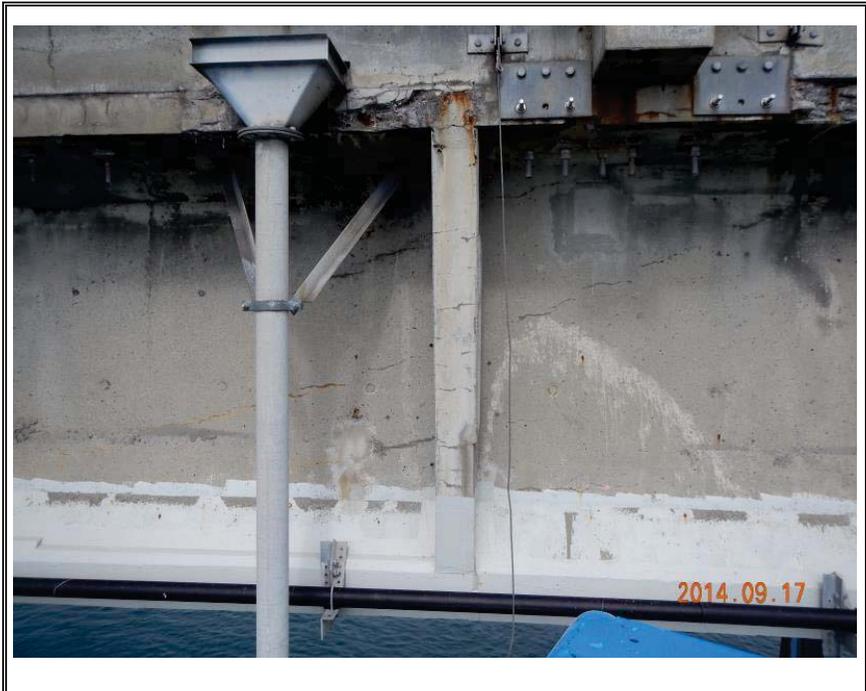


No photo	20140917_HBJV_6666
Section : 5 Travée/Axe: 11W-12W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10102	



No photo	20140910_BPJD_6831
Section : 5 Travée/Axe: 12W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisées; • Réparation locale en surface; • Zones de délaminage et éclatements avec taches de rouille et efflorescence; • Réparation en cours lors de l'inspection. 	
Recommandations :	

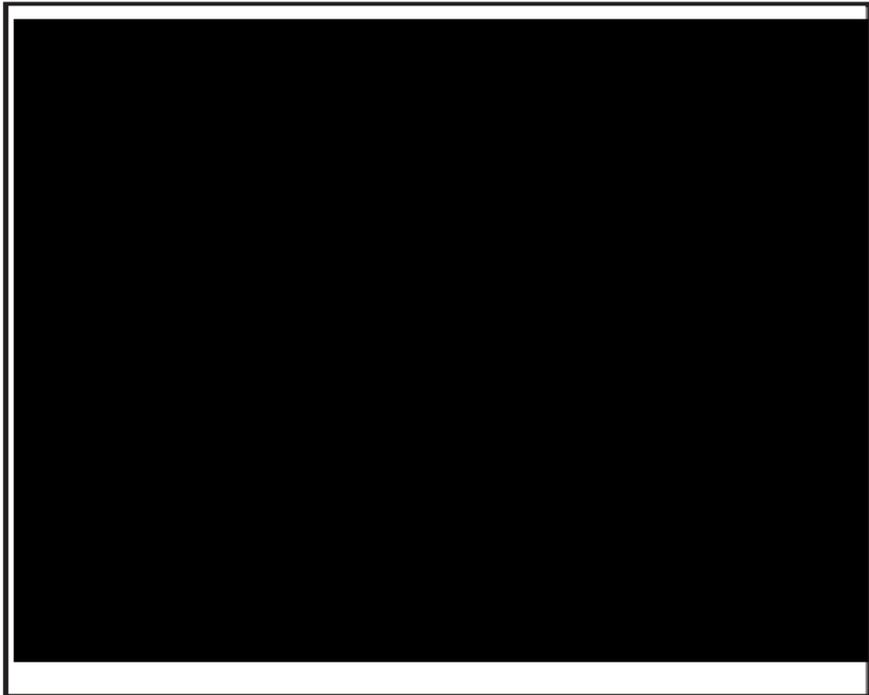


No photo	20140917_HBJV_6618
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodées par endroits 	
Recommandations : 10096	

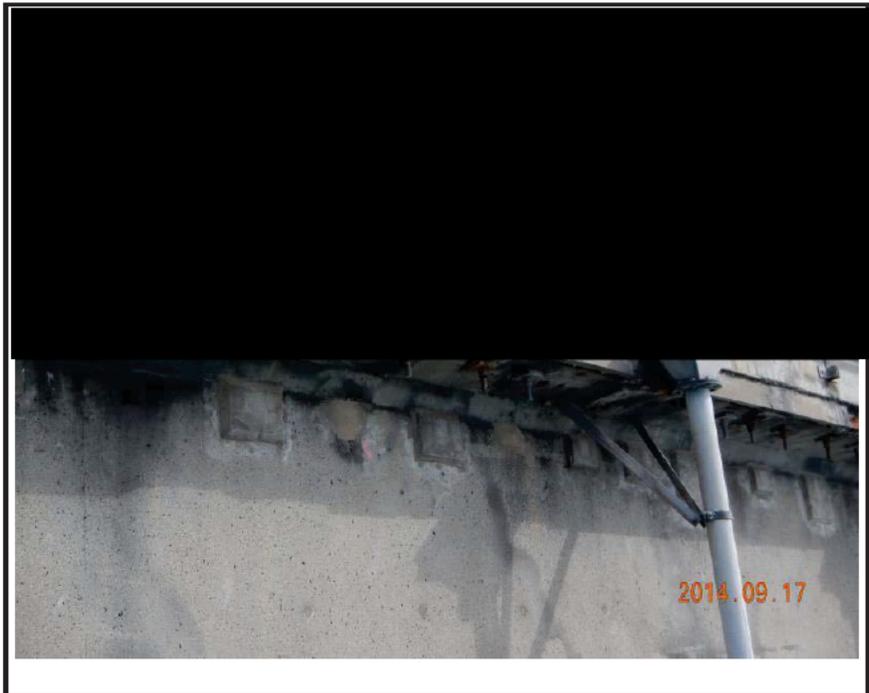


No photo	20140916_HBJV_6515
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés par endroits	
Recommandations : 10096	



No photo	20140910_BPJD_7098
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10096, 10098, 10100	

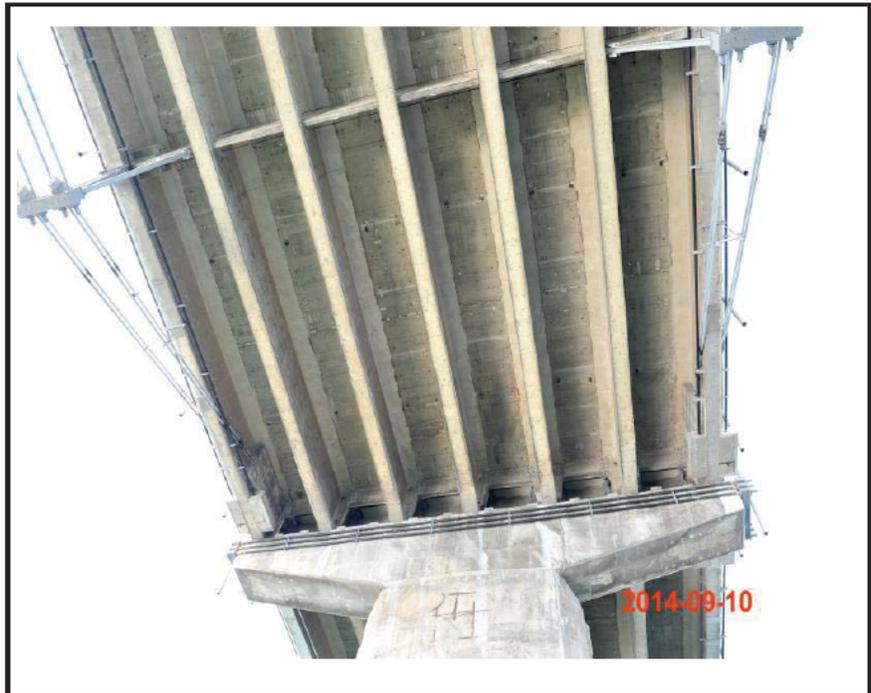

No photo	20140917_HBJV_6639
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage au droit des torons avec fissures transversales	
Recommandations : 10096, 10098, 10100	

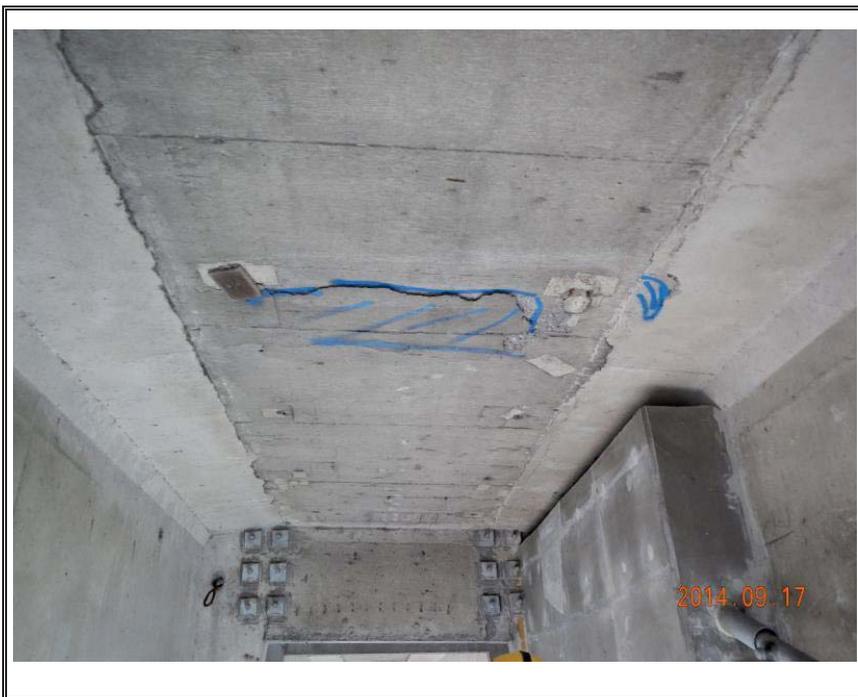

No photo	20140910_BPJD_6836
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140917_HBJV_6605
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, basée sur l'historique des interventions selon les données fournies par le propriétaire: minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6537
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, basée sur l'historique des interventions selon les données fournies par le propriétaire: minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091	



No photo	20140916_HBJV_6516
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures corrodées visibles par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140917_HBJV_6640
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140917_HBJV_6630
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20140917_HBJV_6615
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissuration inférieure à 0,8 mm le long des câbles de précontrainte,	
Recommandations : 10091	




No photo	20140917_HBJV_6622
Section : 5 Travée/Axe: 12W-13W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6837
Section : 5 Travée/Axe: 13W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Zone d'éclatement avec armatures visibles corrodées et sectionnées sur la face est, dans le haut du fût; • Zones d'éclatement et de délaminage au niveau des nez avec armatures corrodées visibles; • Fissures étroites à larges dont quelques-unes injectées; • Érosion par abrasion dans la zone de marnage. 	
Recommandations : 10096	

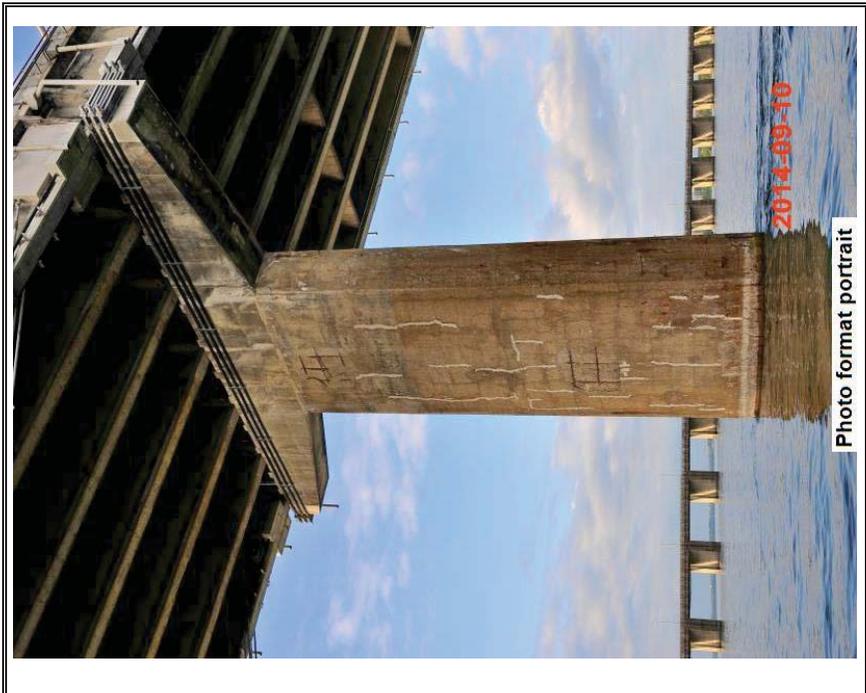


No photo	20140917_MAPAF_0420
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10096	

 

No photo	20140918_MAPAF_0890
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10096	



No photo	20140910_BPJD_7095
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	

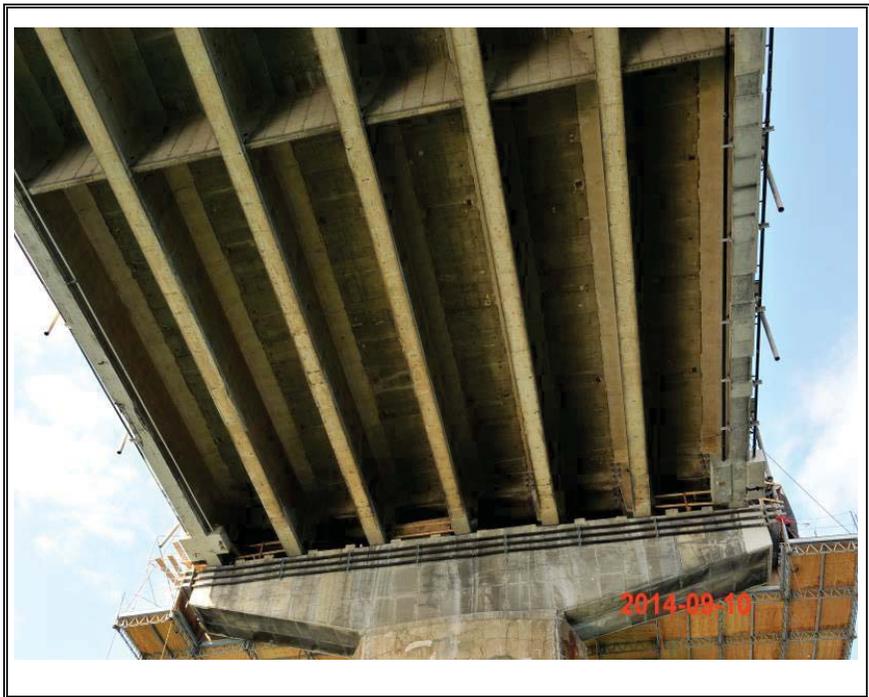

No photo	20140918_MAPAF_0878
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Zones de délaminage au droit des câbles de post-tension ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141004_MAPAF_0616
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : DR Élément : Glissière médiane	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10113	



No photo	20141004_MAPAF_0664
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : DR Élément : Glissière médiane	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10113	



No photo	20140910_BPJD_6842
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10096	



No photo	20140917_MAPAF_0425
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Trou dans la gaine de précontrainte externe.	
Recommandations : 10096	



No photo	20140918_MAPAF_0885
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatements par endroits avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10096	



No photo	20140917_MAPAF_0428
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10096	



No photo	20140917_MAPAF_0430
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatements par endroits avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10096	




No photo	20140917_MAPAF_0434
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (1 armature sectionnée)	
Recommandations : 10096	




No photo	20140918_MAPAF_0881
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur la semelle inférieure et l'âme	
Recommandations : 10096	




No photo	20140910_BPJD_6839
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10096	

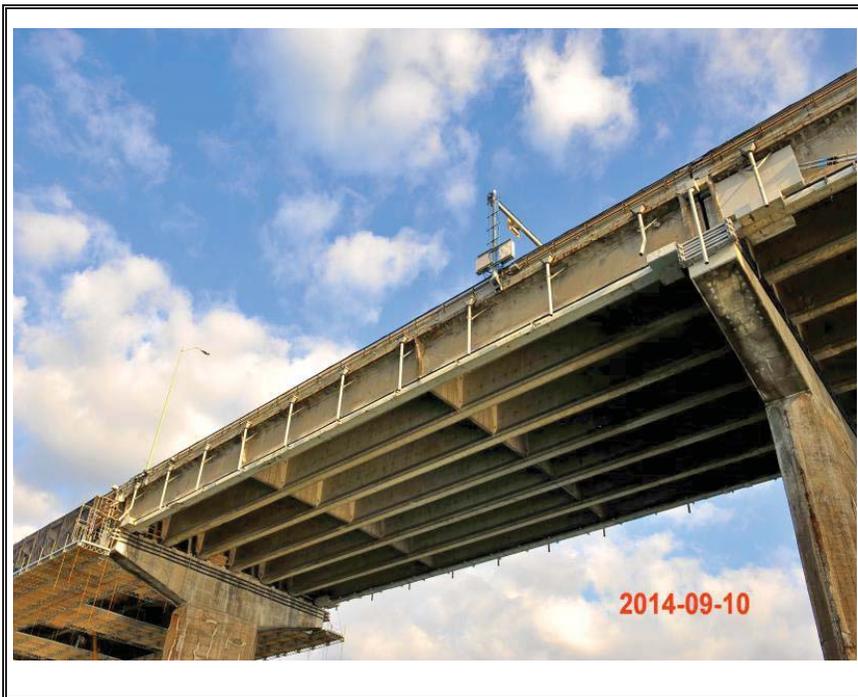

No photo	20140918_MAPAF_0872
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10096	

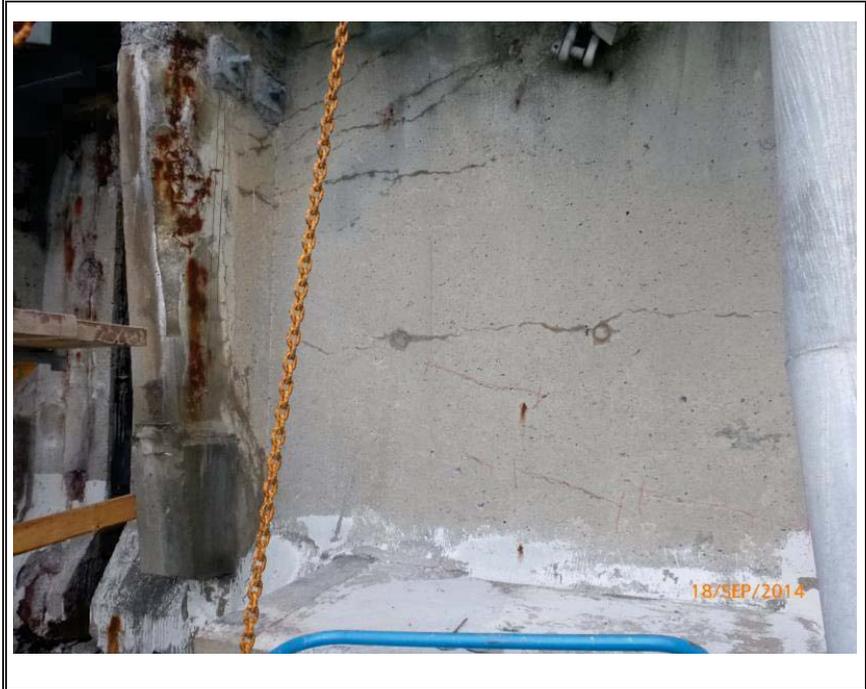

No photo	20140918_MAPAF_0873
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatements avec armatures corrodées visibles avec perte de section supérieure à 30% (1 armature sectionnée) 	
Recommandations : 10096	

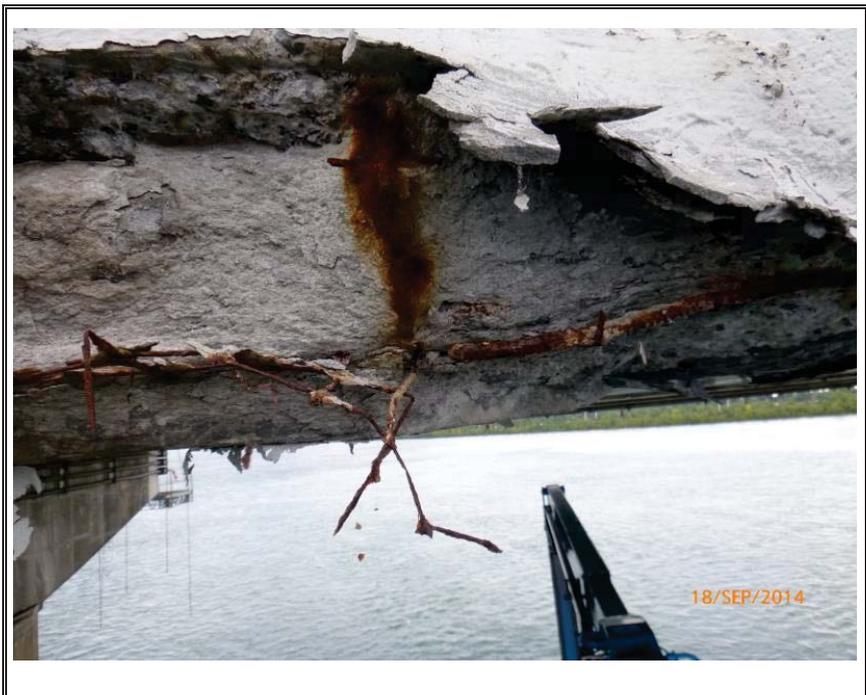

No photo	20140918_MAPAF_0876
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissuration horizontale allant jusqu'à 3,0 mm dans la réparation sous la semelle inférieure	
Recommandations : 10096	




No photo	20140917_MAPAF_0426
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	



No photo	20140917_MAPAF_0431
Section : 5 Travée/Axe: 13W-14W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10102	



No photo	20140910_BPJD_6843
Section : 5 Travée/Axe: 14W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Zones de délaminages avec traces de rouille; • Zones d'éclatement avec armatures corrodées visibles; • Fissures étroites à larges dont plusieurs injectées; • Érosion par abrasion importante à très importante dans la zone de marnage.	
Recommandations :	

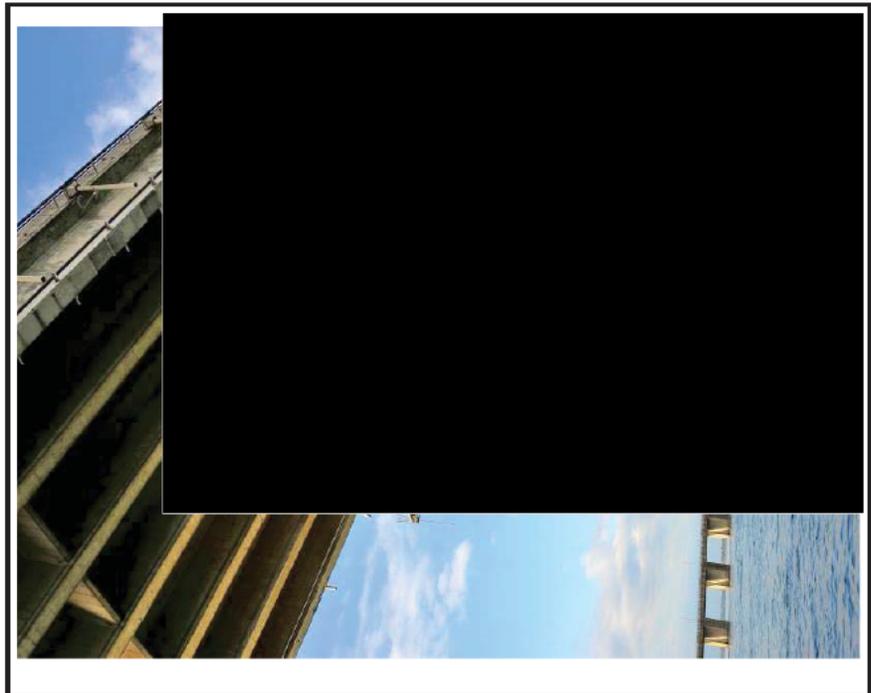

No photo	20140918_MAPAF_0882
Section : 5 Travée/Axe: 14W Groupe : Pile Élément : Assise	
Commentaires : • Fissures allant jusqu'à 1,0 mm.	
Recommandations :	



No photo	20140918_MAPAF_0883
Section : 5 Travée/Axe: 14W Groupe : Pile Élément : Butoir	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations :	



No photo	20141020_HBJV_9385
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_7092
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10100	



No photo	20141020_HBJV_9362
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • 2014, travaux en cours	
Recommandations : 10100	



No photo	20140910_BPID_6852
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_HBJV_9348
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_HBJV_9364
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement • Fissures inférieures à 0,8 mm le long des câbles de précontrainte.	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_HBJV_9365
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage local	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6847
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_HBJV_9398
Section : 5 Travée/Axe: 14W-15W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement local.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_6848
Section : 5 Travée/Axe: 15W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Réparation locale en surface; • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage sur 7% de la superficie totale avec taches de rouille et efflorescence; • Érosion par abrasion très importante dans la zone de marnage.	
Recommandations :	

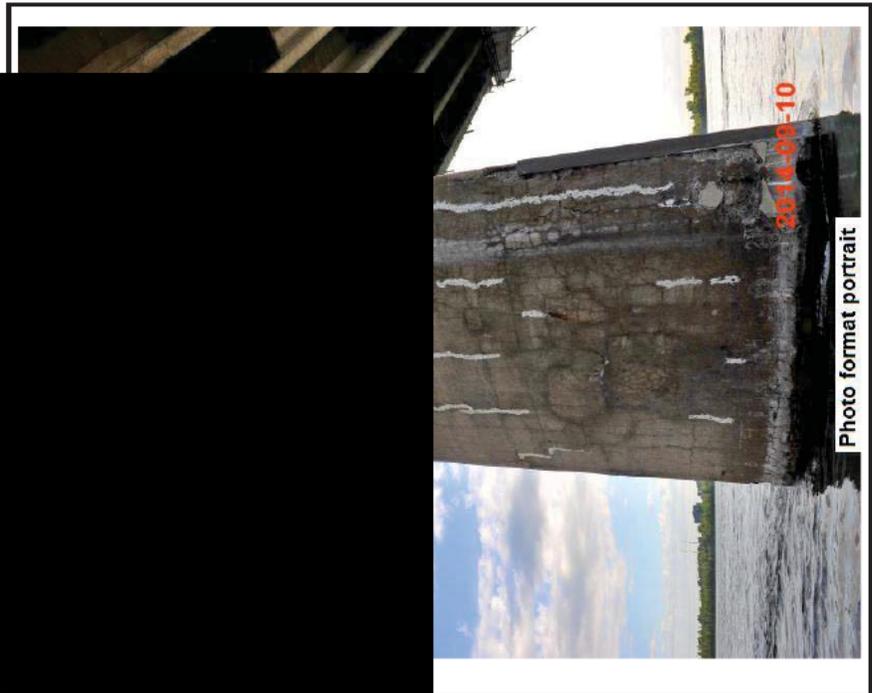

No photo	20140910_BPJD_7090
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10100	



No photo	20141020_HBJV_9430
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • 2014, travaux en cours	
Recommandations : 10100	




No photo	20141020_HBJV_9436
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • 2014, travaux en cours	
Recommandations : 10100	



No photo	20140910_BPJD_6861
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_MAPJD_0332
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC=1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	

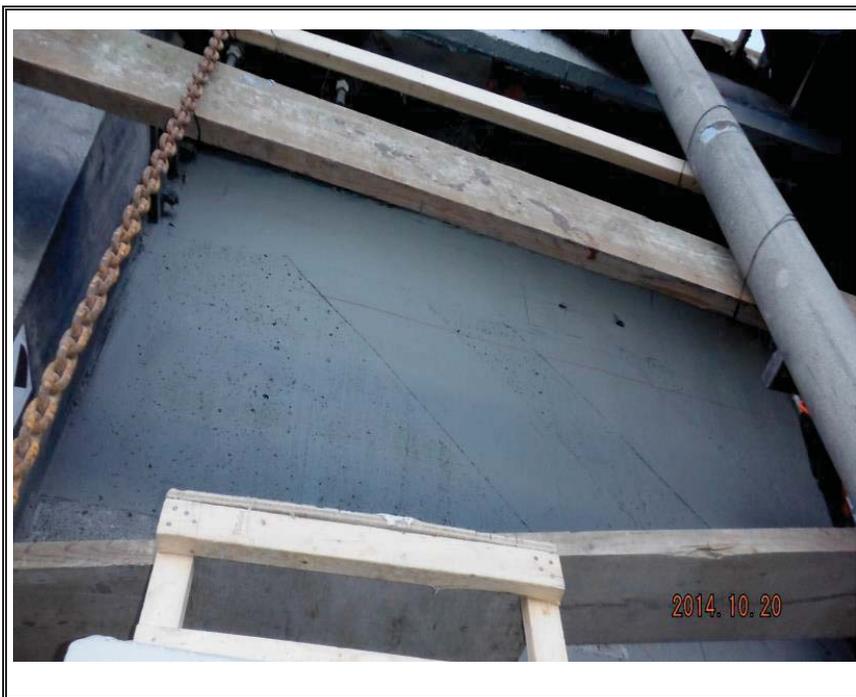

No photo	20141020_MAPJD_0335
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P1	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées local	
Recommandations :	




No photo	20141020_MAPJD_0338
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Éclatement	
Recommandations : 10091	




No photo	20141020_MAPJD_0339
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141020_HBJV_9442
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

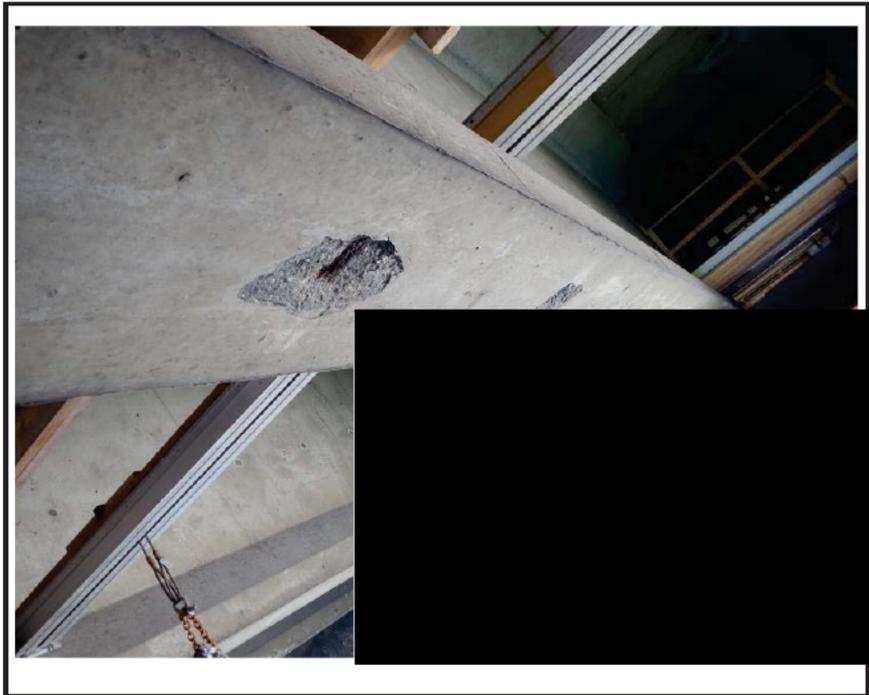

No photo	20141020_HBJV_9441
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

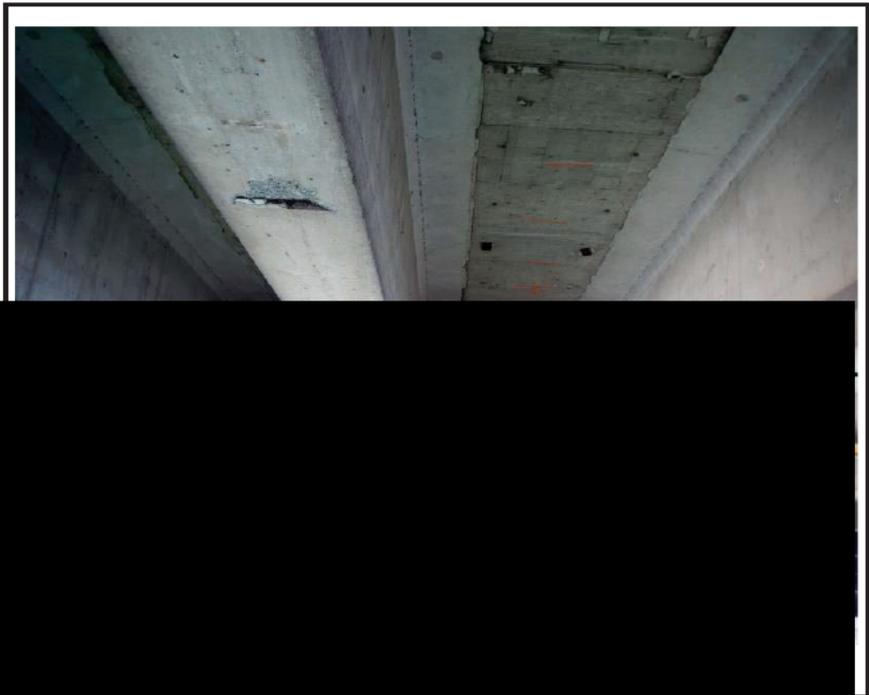

No photo	20141020_HBJV_9438
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

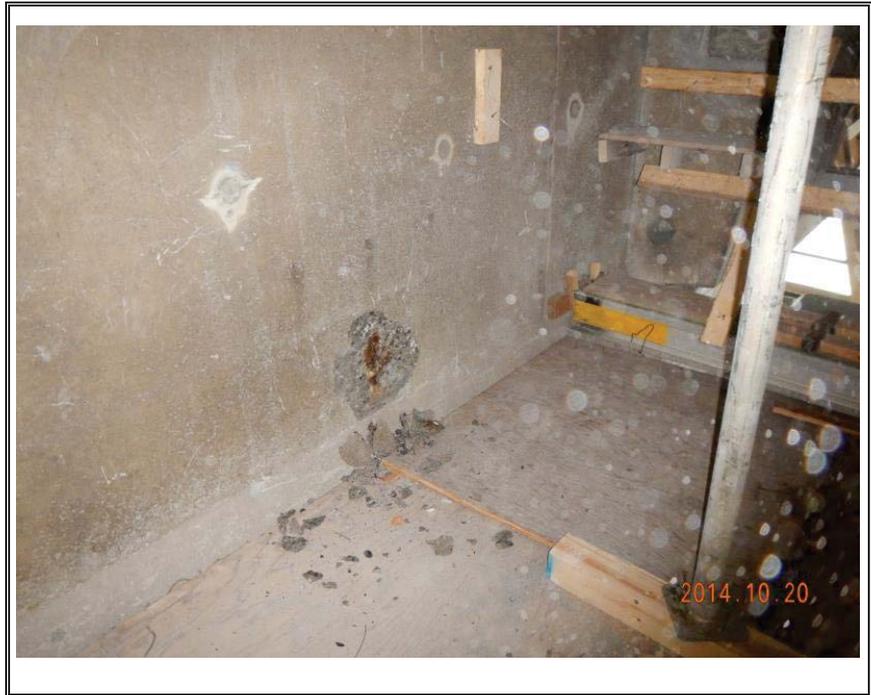


No photo	20141020_HBJV_9425
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations :	



No photo	20141020_MAPJD_0337
Section : 5 Travée/Axe: 15W-16W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations :	




No photo	20140910_BPJD_6862
Section : 5 Travée/Axe: 16W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Réparation locale en surface; • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage sur 12% de la superficie totale avec taches de rouille et efflorescence; • Érosion par abrasion très importante à la base du fût.	
Recommandations :	

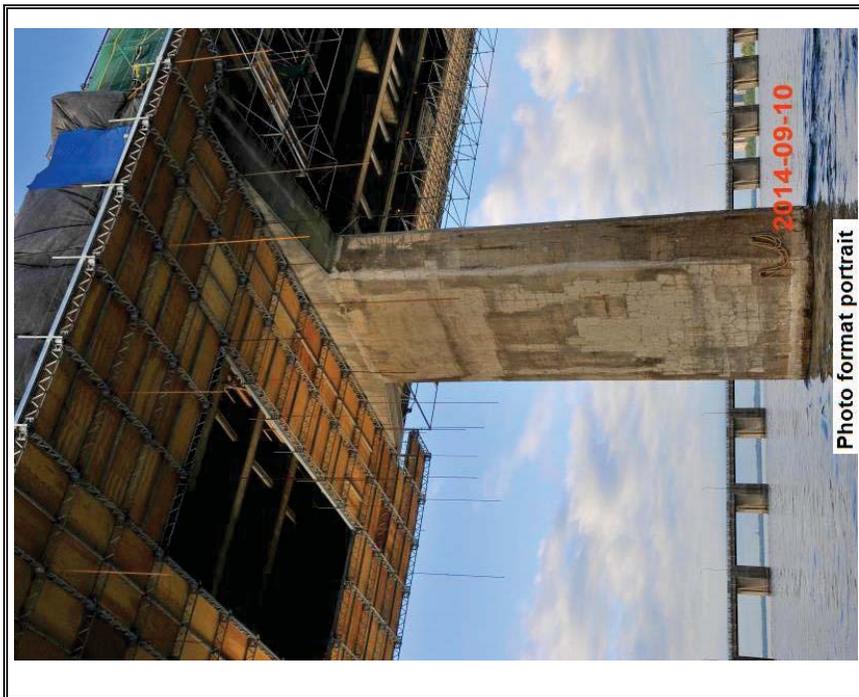

No photo	20140910_BPJD_6863
Section : 5 Travée/Axe: 16W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Érosion par abrasion très importante à la base du fût.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_7088
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : , 10100	

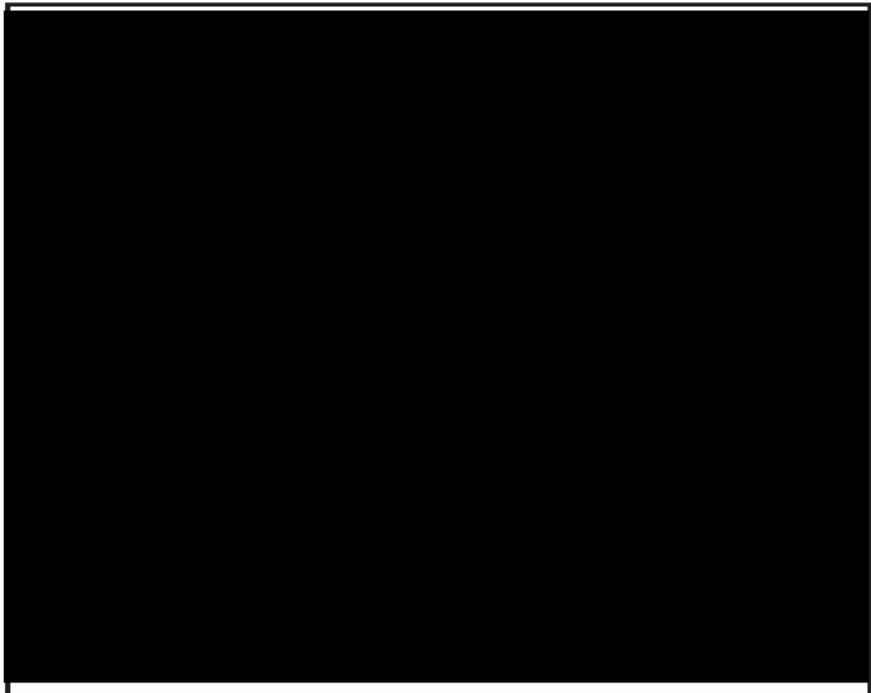

No photo	20141015_HBJV_7886
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Réparations en cours le long des câbles de précontrainte avec gaines et fils apparents et corrodés par endroits, défauts localisés à l'extrémité ouest et à l'extrémité Est de la travée	
Recommandations : , 10100	



No photo	20141019_HBJV_8914
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : DR Élément : Glissière latérale amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement localisé.	
Recommandations : 10113	




No photo	20140910_BPJD_6869
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141015_HBJV_7858
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141015_HBJV_7845
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

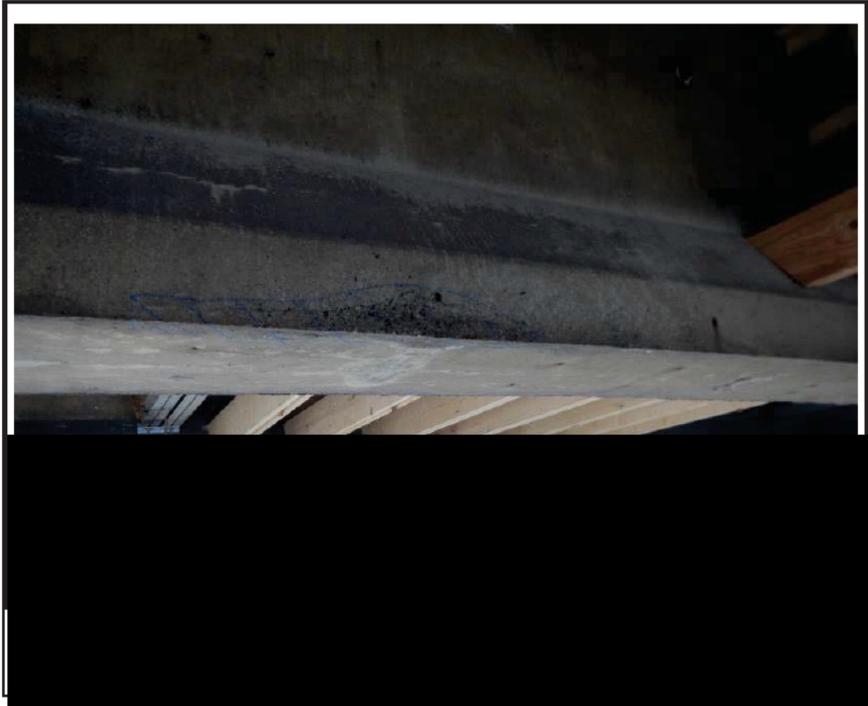


No photo	20141015_HBJV_7847
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	

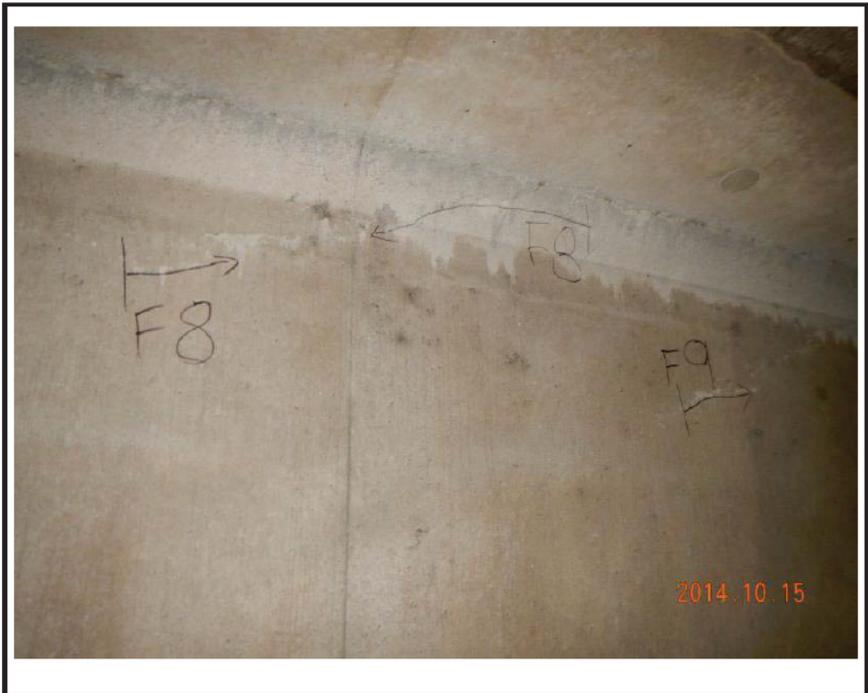

No photo	20141015_HBJV_7832
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20141015_HBJV_7824
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	

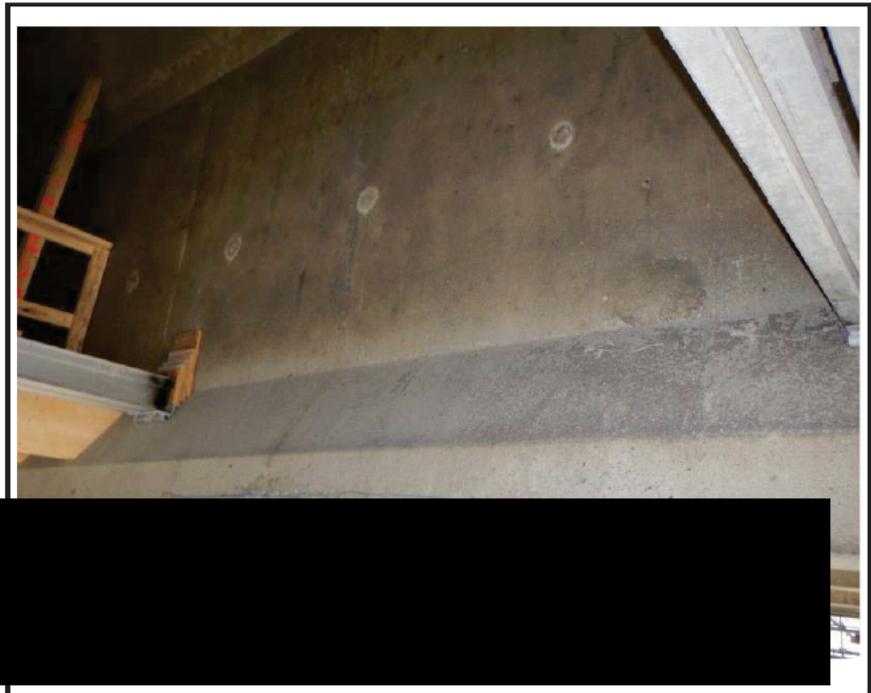

No photo	20141015_HBJV_7883
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6866
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

 


No photo	20141015_HBJV_7911
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, minimum de onze (11) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20141015_HBJV_7892
Section : 5 Travée/Axe: 16W-17W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, minimum de onze (11) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	

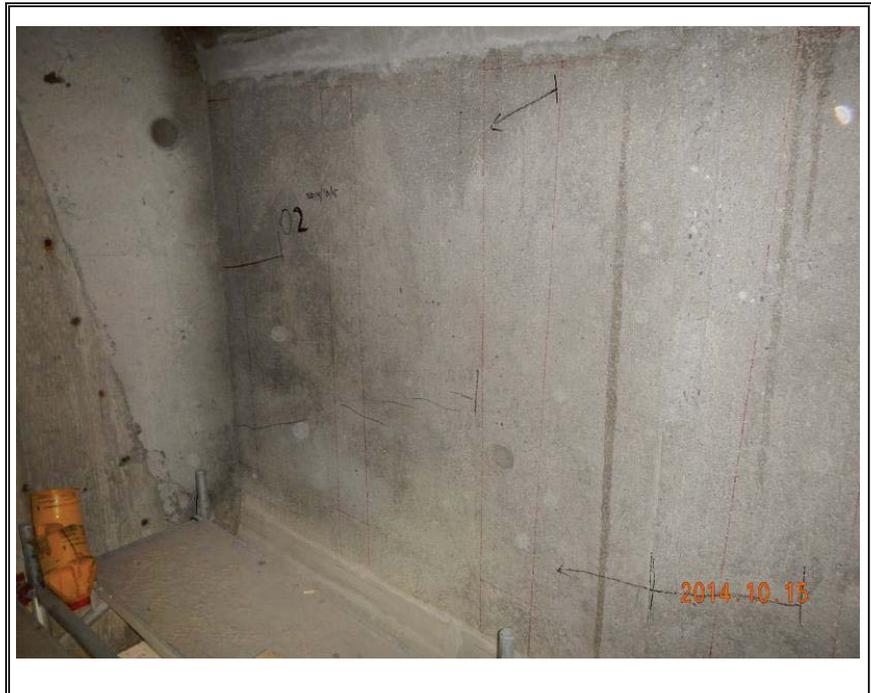

No photo	20140910_BPJD_6870
Section : 5 Travée/Axe: 17W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Fût réparé; • Fissuration polygonale.	
Recommandations :	

 

No photo	20141015_HBJV_7889
Section : 5 Travée/Axe: 17W Groupe : Pile Élément : Assise	
Commentaires : • Élément partiellement inaccessible (travaux)	
Recommandations : 10105	

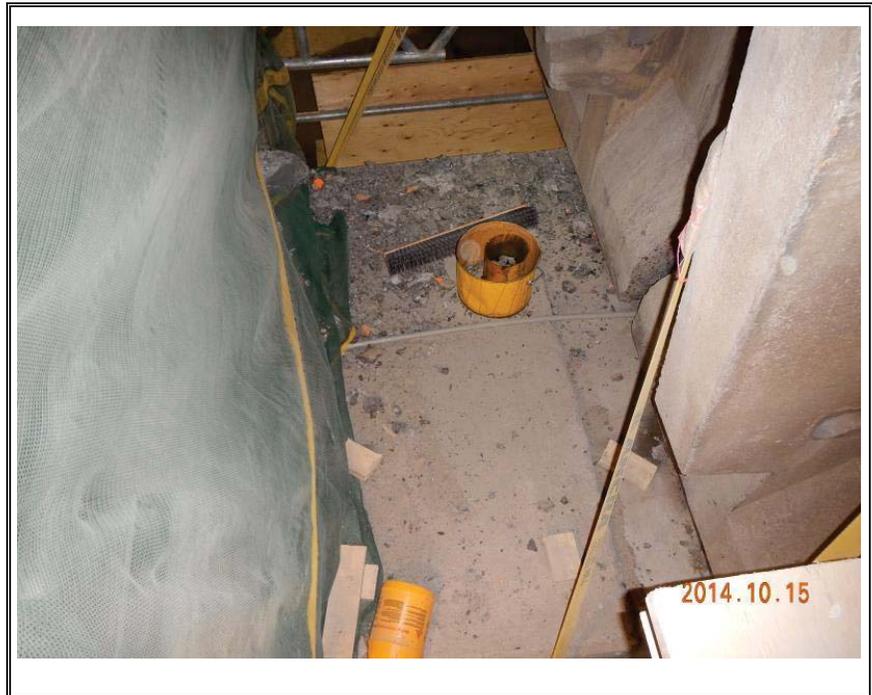


No photo	20141014_MAPAF_0792
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et désagrégation allant jusqu'à très importante exposant par endroits les ancrages de précontrainte de la dalle.	
Recommandations : 10096	



No photo	20141014_MAPAF_0783
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et désagrégation allant jusqu'à très importante exposant par endroits les ancrages de précontrainte de la dalle.	
Recommandations : 10096	



No photo	20140910_BPJD_7087
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10100	

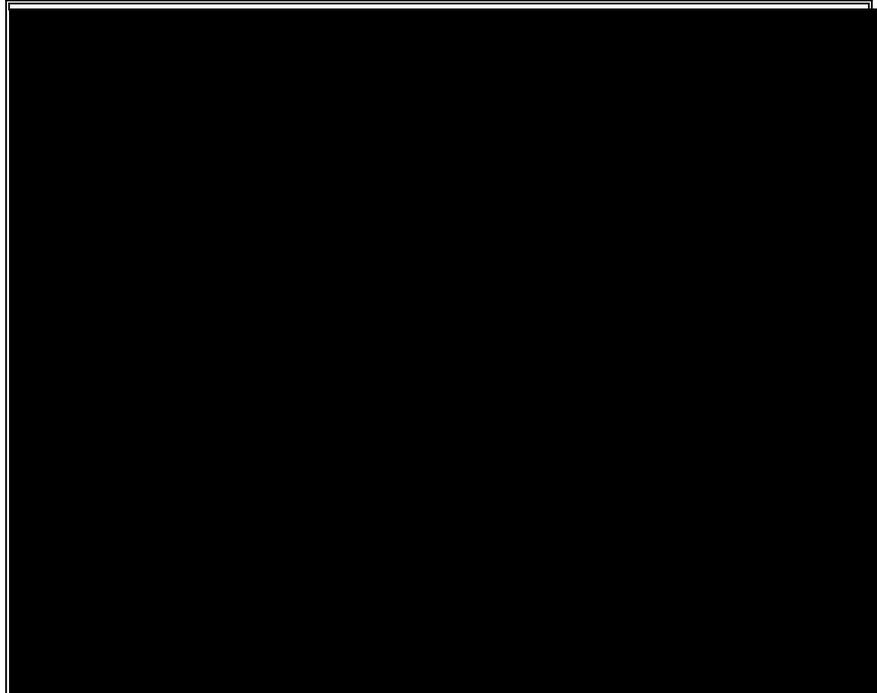

No photo	20141014_MAPAF_0798
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armature corrodée visible, gaines visibles ou torons exposés avec fils coupés ou perte importante de la section	
Recommandations : 10100	



No photo	20141014_MAPAF_0797
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Réparation en cours	
Recommandations : 10100	



No photo	20141019_HBJV_8895
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : DR Élément : Glissière médiane	
Commentaires : • Délaminage et éclatement localisé.	
Recommandations : 10113	




No photo	20140910_BPJD_6877
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141014_MAPAF_0785
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits.	
Recommandations : 10091	



No photo	20141014_MAPAF_0789
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits.	
Recommandations : 10091	

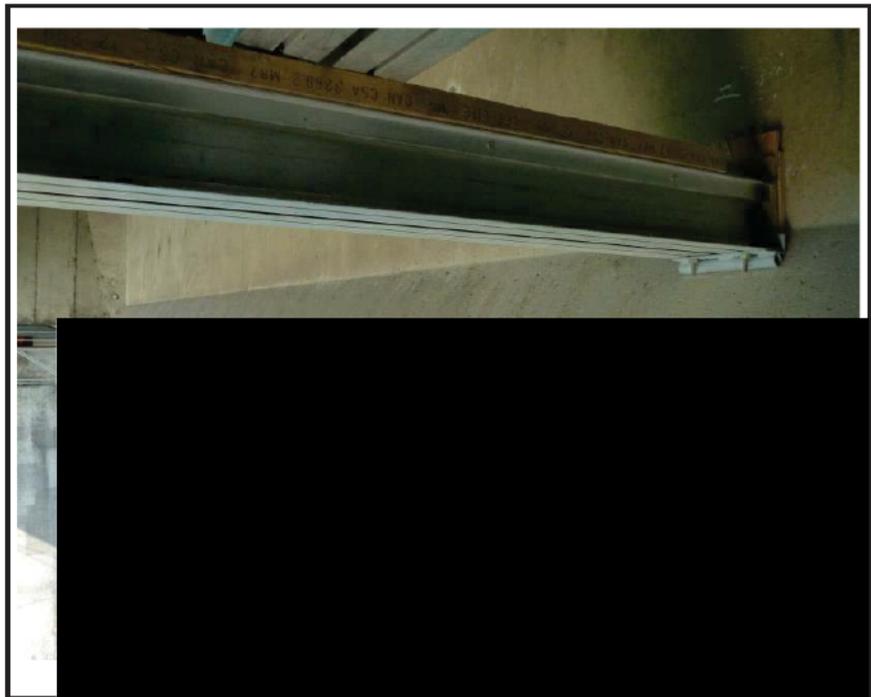

No photo	20141014_HBJV_7819
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits.	
Recommandations : 10091	



No photo	20141014_MAPAF_0790
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées par endroits.	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6873
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141014_MAPAF_0793
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141014_MAPAF_0787
Section : 5 Travée/Axe: 17W-18W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10102	

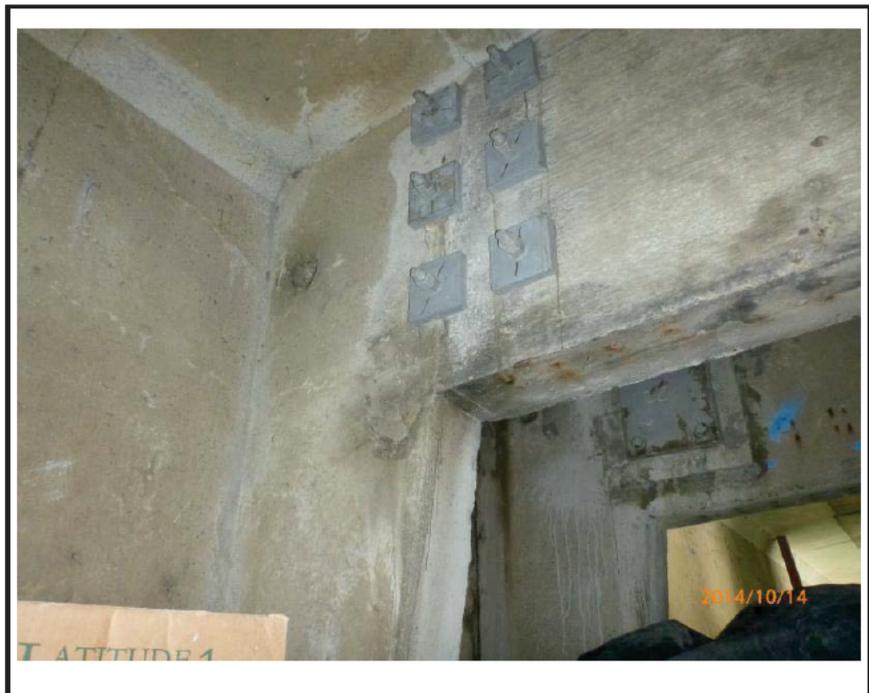

No photo	20140910_BPJD_6878
Section : 5 Travée/Axe: 18W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Réparation locale en surface; • Fissures polygonales généralisées; • Délaminage ; • Érosion par abrasion dans le bas du fût. 	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_6880
Section : 5 Travée/Axe: 18W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage 	
Recommandations :	

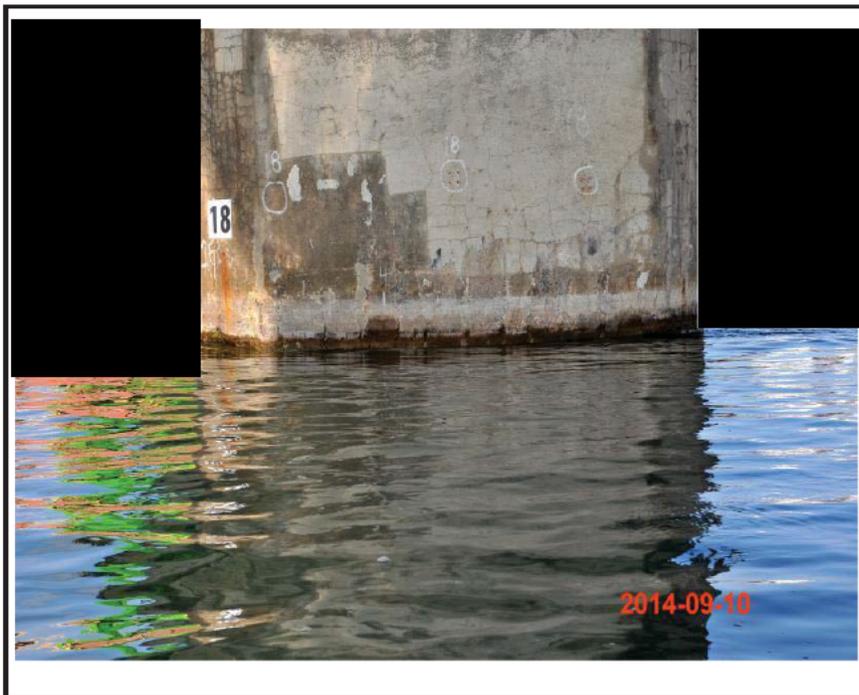

No photo	20141014_MAPAF_0763
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatements exposant à deux (2) endroits les ancrages de précontrainte de la dalle.	
Recommandations : 10096	



No photo	20140910_BPJD_7084
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	




No photo	20141014_MAPAF_0771
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Réparation en cours	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141014_MAPAF_0772
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : défauts localisés généralement aux extrémités ouest et est de la travée	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140910_BPJD_6885
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

 

No photo	20141014_MAPAF_0761
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : Travaux en cours	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141014_HBJV_7777
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement;	
Recommandations : 10091	



No photo	20141014_MAPAF_0779
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=1, minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6881
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141014_MAPAF_0775
Section : 5 Travée/Axe: 18W-19W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20140910_BPJD_6886
Section : 5 Travée/Axe: 19W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage et d'éclatement avec armatures corrodées visibles sur 30% de la superficie totale; • Érosion par abrasion à la base du fût. 	
Recommandations : 7129	

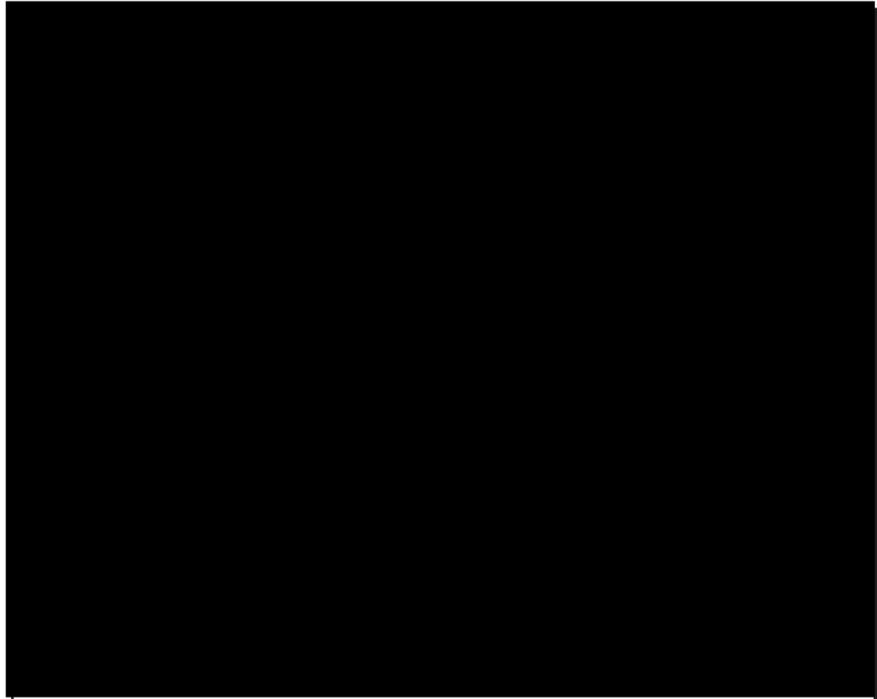

No photo	20140910_BPJD_6894
Section : 5 Travée/Axe: 19W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage et d'éclatement avec armatures corrodées visibles sur 30% de la superficie totale 	
Recommandations : 7129	

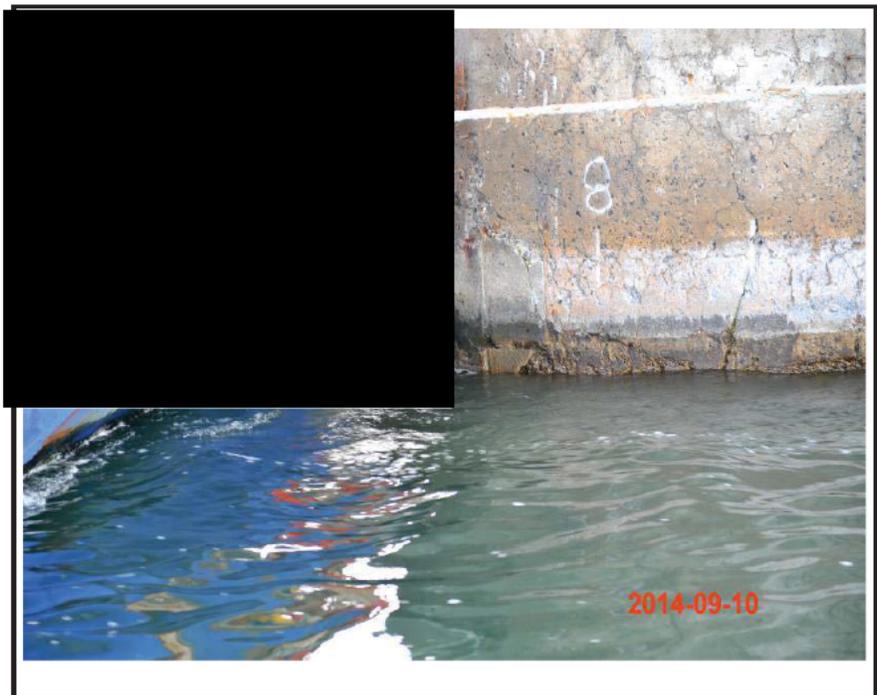


No photo	20140910_BPJD_6888
Section : 5 Travée/Axe: 19W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Zones de délaminage et d'éclatement avec armatures corrodées visibles sur 30% de la superficie totale	
Recommandations : 7129	

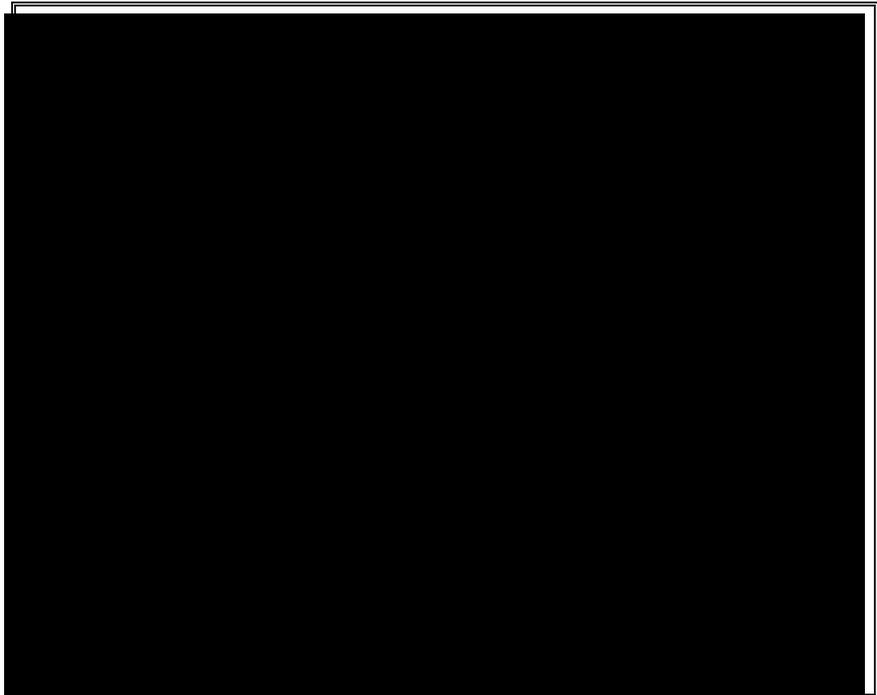

No photo	20141010_BPAF_2783
Section : 5 Travée/Axe: 19W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	




No photo	20141010_BPAF_2759
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Zones de réparation avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10096	

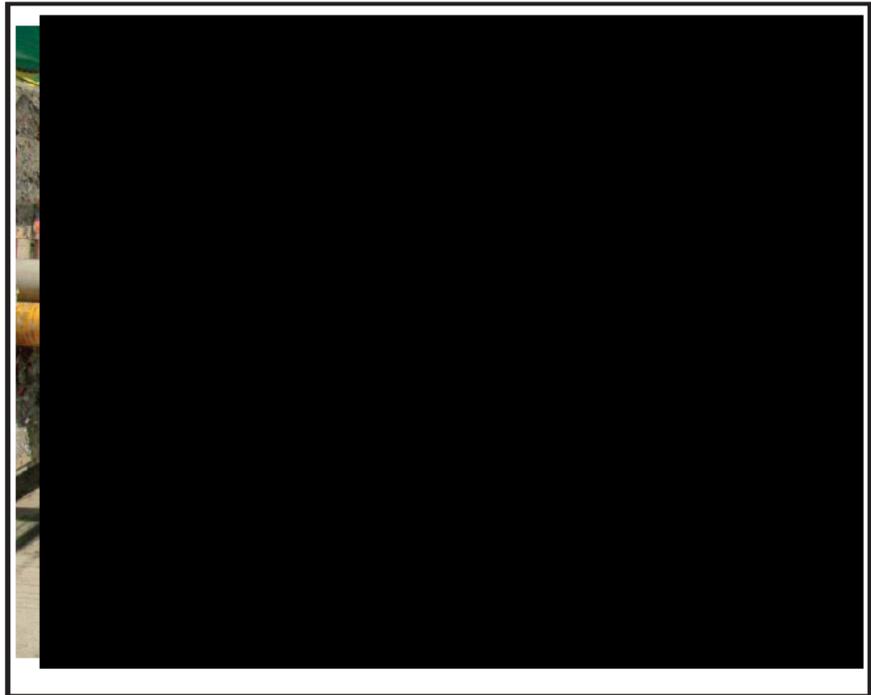


No photo	20141010_BPAF_2687
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10096	



No photo	20141010_BPAF_2787
Section : 5 Travée/Axe: 19W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées et désagrégation très importante sur 70% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations :	

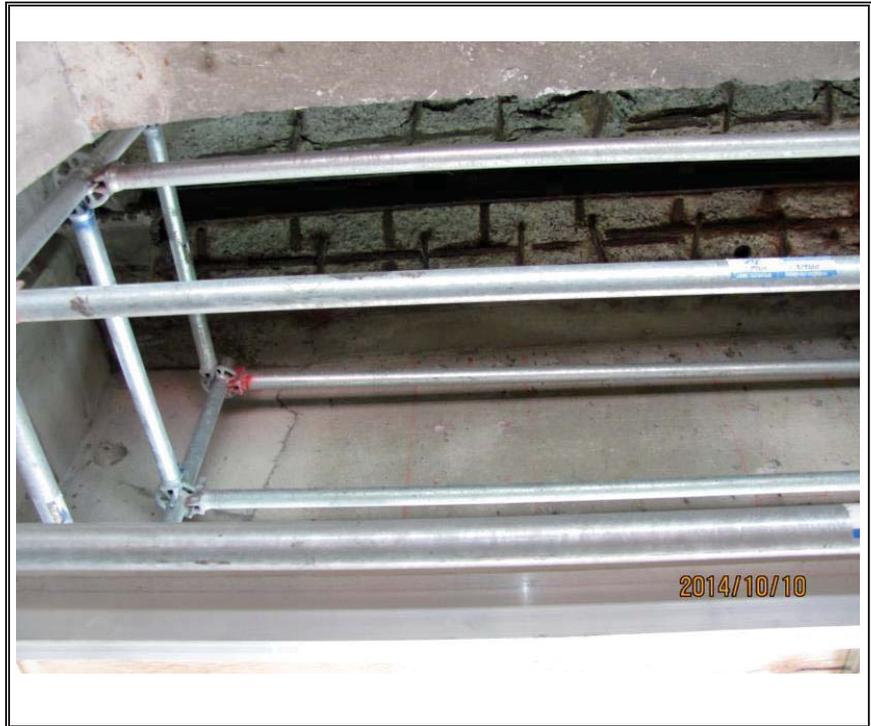

No photo	20140910_BPJD_7083
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	

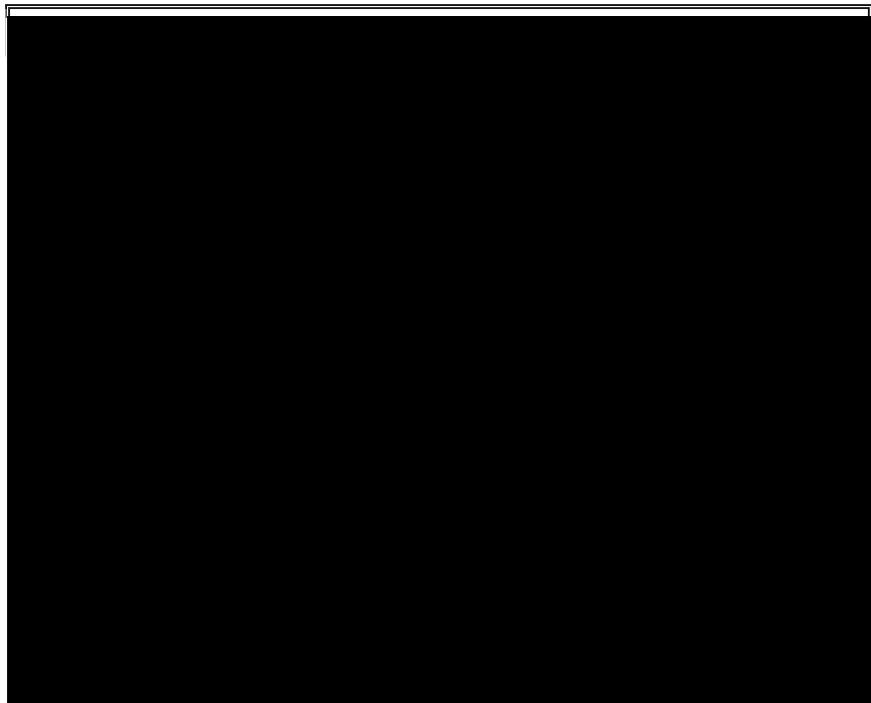


No photo	20141014_HBJV_7741
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armatures passives visibles corrodées par endroits.	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_6895
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141010_BPAF_2697
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC=2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	

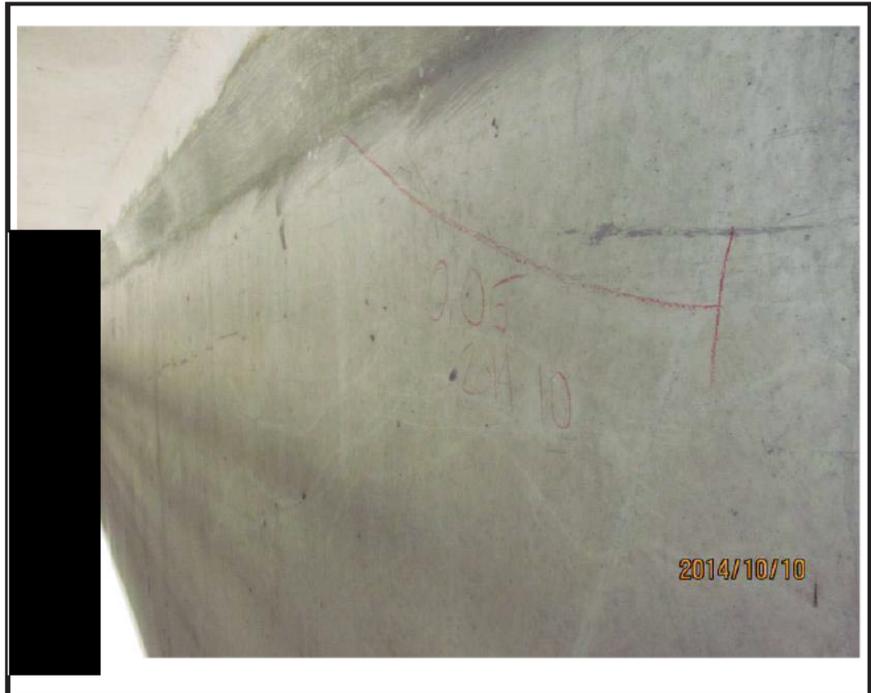


No photo	20141010_BPAF_2675
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	




No photo	20141010_BPAF_2693
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC=2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante 	
Recommandations : 10091	



No photo	20141010_BPAF_2702
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées 	
Recommandations : 10091	

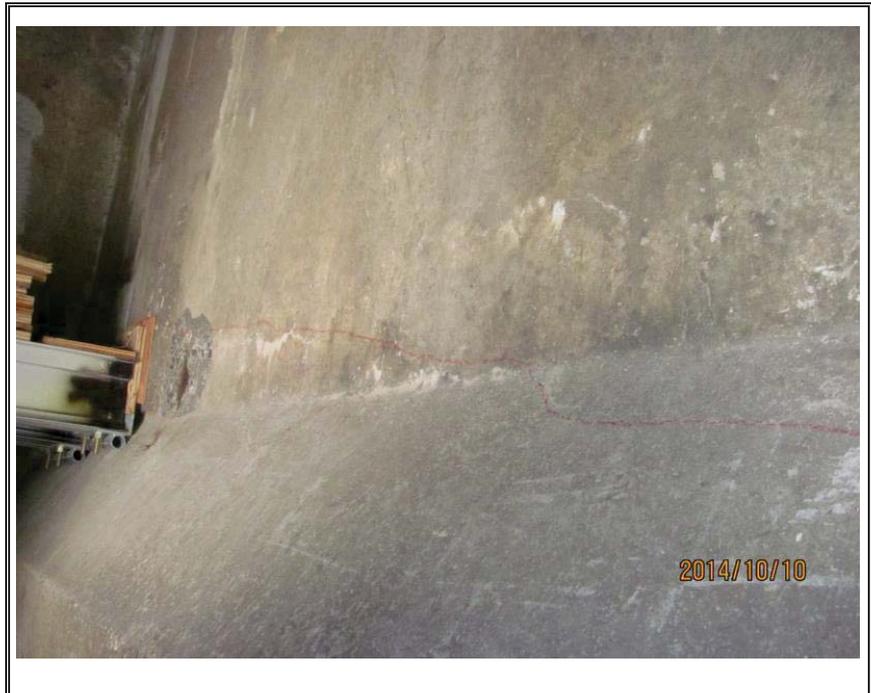

No photo	20141014_HBJV_7748
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	

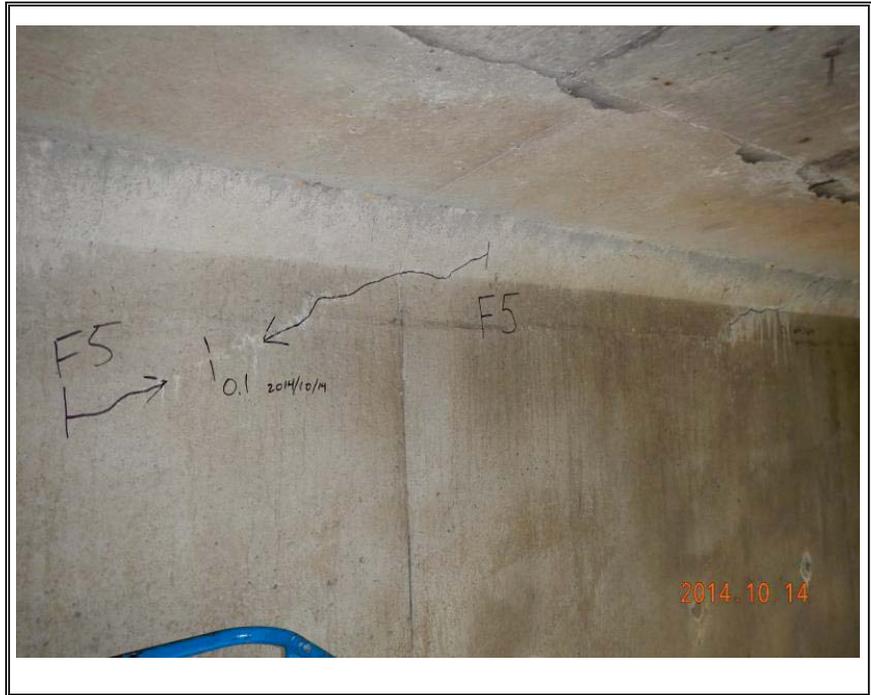

No photo	20141014_HBJV_7754
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141014_HBJV_7756
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6890
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141010_BPAF_2730
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141010_BPAF_2731
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (2 étriers sect.) localement	
Recommandations : 10091, 10093	

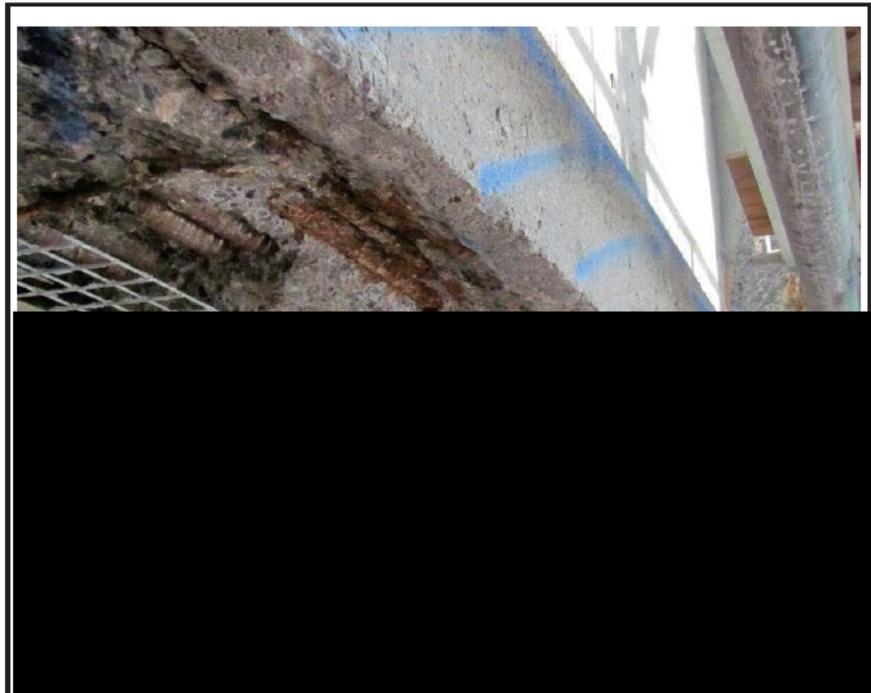


No photo	20141010_BPAF_2739
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141010_BPAF_2732
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (2 étriers sect.) localement	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141010_BPAF_2758
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées sur les blocs d'ancrage Est et Ouest extérieurs.	
Recommandations :	

 


No photo	20141010_BPAF_2683
Section : 5 Travée/Axe: 19W-20W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140910_BPJD_6896
Section : 5 Travée/Axe: 20W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisés; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence totalisant 52% de la superficie totale; • Éclatement avec armatures corrodées visibles ; • Plaque d'avant-bec décollée; • Érosion par abrasion à la base du fût. 	
Recommandations : 7129	

 

No photo	20140910_BPJD_6898
Section : 5 Travée/Axe: 20W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Éclatement avec armatures corrodées visibles 	
Recommandations : 7129	

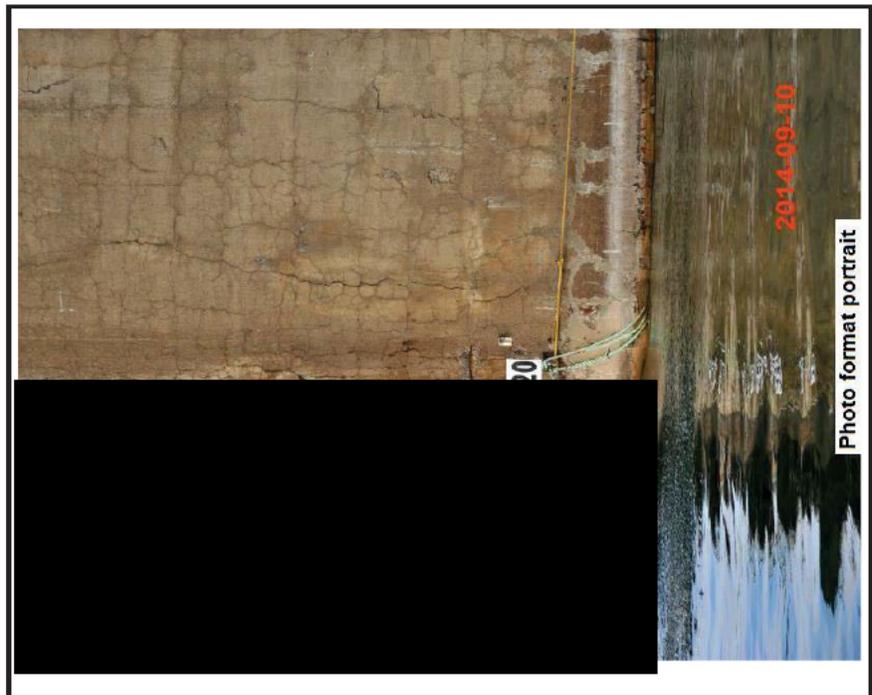

No photo	20141023_HBJD_0431
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Travaux en cours, élément inaccessible.	
Recommandations :	

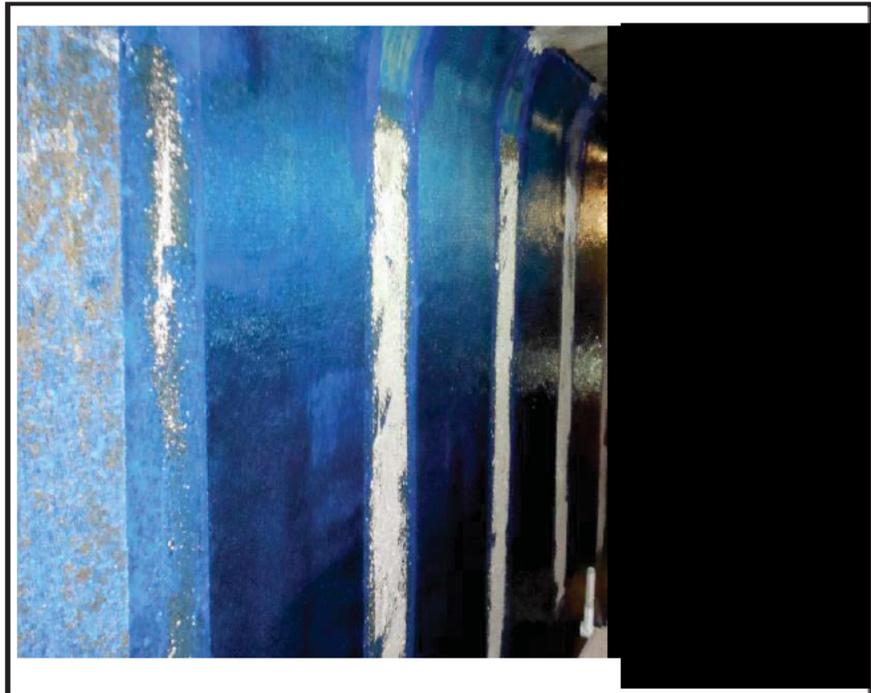

No photo	20141010_BPAF_2777
Section : 5 Travée/Axe: 20W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur 60% affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7080
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141023_HBJD_0417
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141023_HBJD_0416
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : Délaminage ou éclatement avec armatures et torons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (1 fil sectionné)	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141004_MAPAF_0607
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : DR Élément : Glissière latérale aval	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10113	




No photo	20140910_BPJD_6905
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20141023_HBJD_0415
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • 2014, pose de PRFC en cours	
Recommandations :	




No photo	20141014_MAPAF_0802
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits.	
Recommandations : 10091	

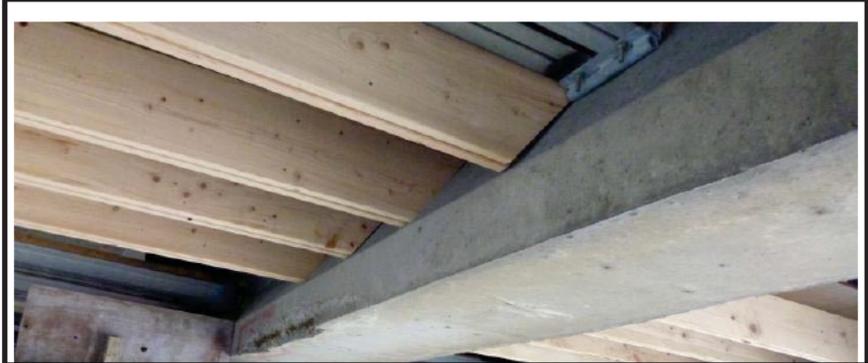

No photo	20141014_MAPAF_0805
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits.	
Recommandations : 10091	




No photo	20141014_MAPAF_0804
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits.	
Recommandations : 10091	

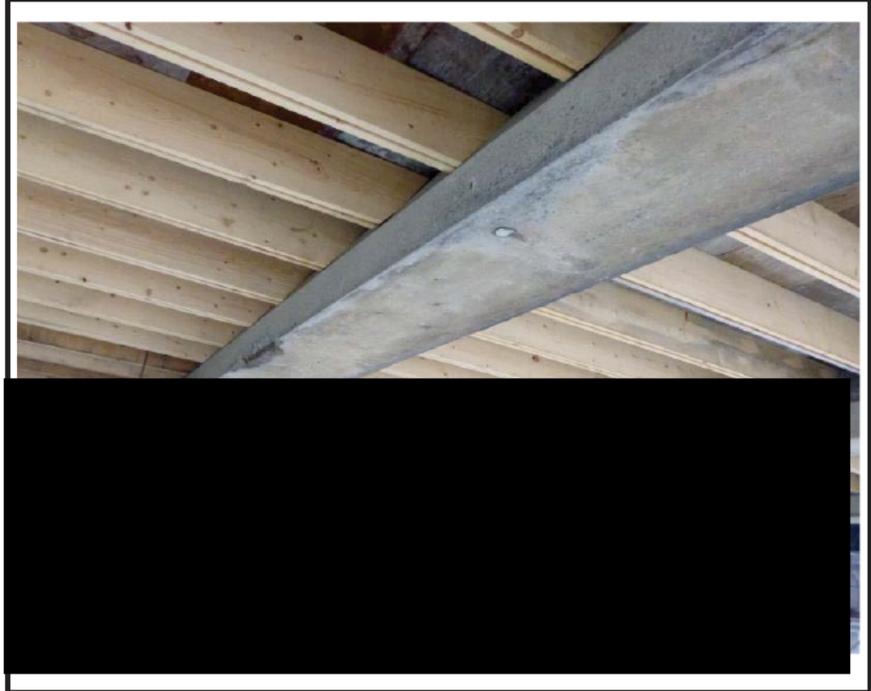

No photo	20141014_MAPAF_0803
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits.	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6899
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

 

No photo	20141023_HBJD_0438
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141023_HBJD_0431
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • 2014, pose de PRFC en cours	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141023_HBJD_0445
Section : 5 Travée/Axe: 20W-21W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Un support de gaine déboulonné avec des ancrages d'attache arrachés pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon appréciable.	
Recommandations : 10095	



No photo	20140910_BPJD_6906
Section : 5 Travée/Axe: 21W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisés; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence totalisant 46% de la superficie totale; • Éclatement avec armatures corrodées visibles ; • Érosion par abrasion à la base du fût. 	
Recommandations : 7129	

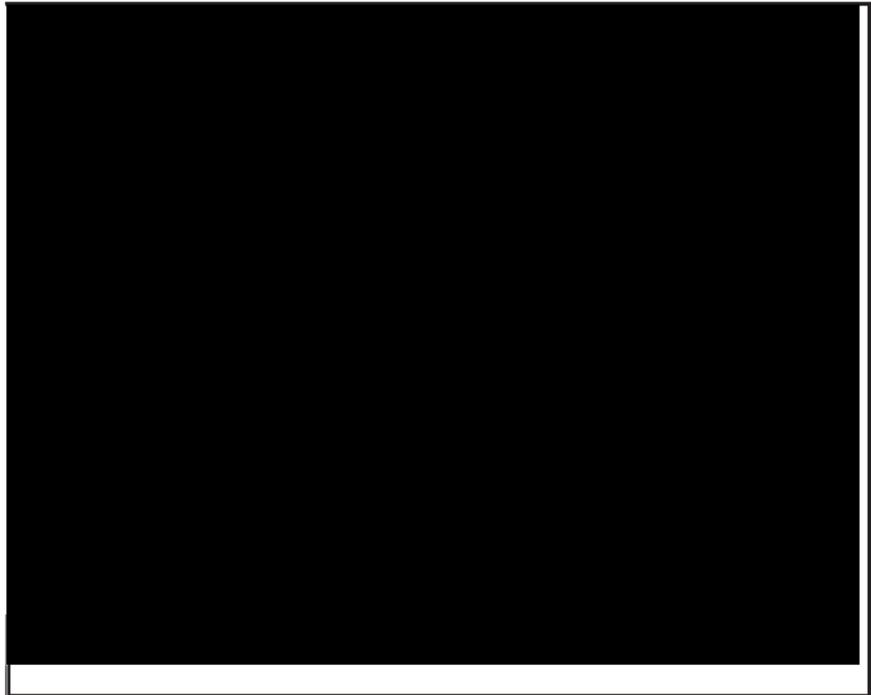

No photo	20140910_BPJD_6912
Section : 5 Travée/Axe: 21W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence totalisant 46% de la superficie totale 	
Recommandations : 7129	

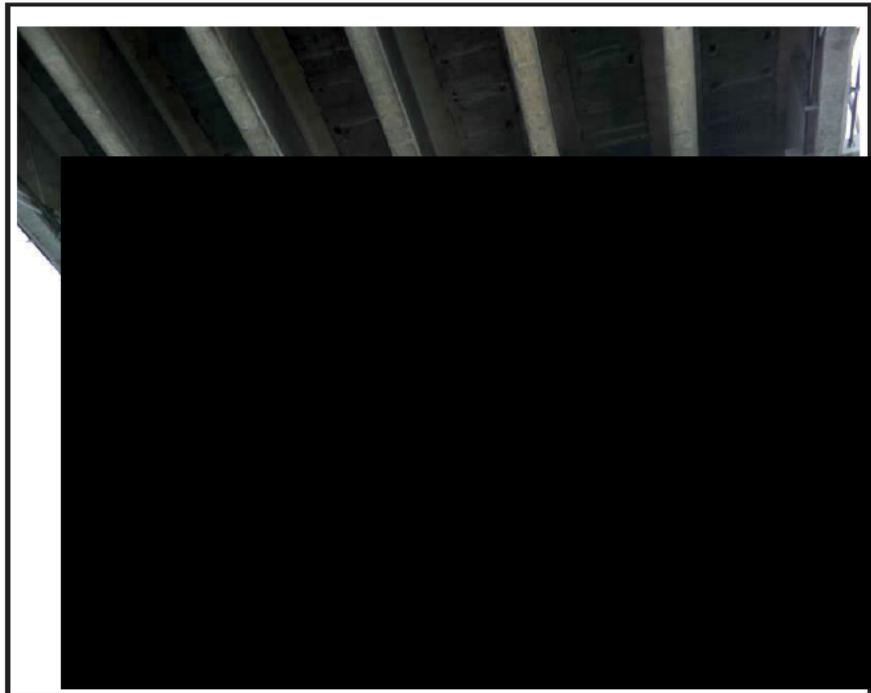

No photo	20140929_MAPAF_0517
Section : 5 Travée/Axe: 21W Groupe : Pile Élément : Assise	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10105	




No photo	20140929_MAPAF_0523
Section : 5 Travée/Axe: 21W Groupe : Pile Élément : Assise	
Commentaires : • Fissuration polygonale allant jusqu'à 1,0 mm	
Recommandations : 10105	




No photo	20141023_HBJD_0436
Section : 5 Travée/Axe: 21W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	



No photo	20140918_MAPAF_0890
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10096	

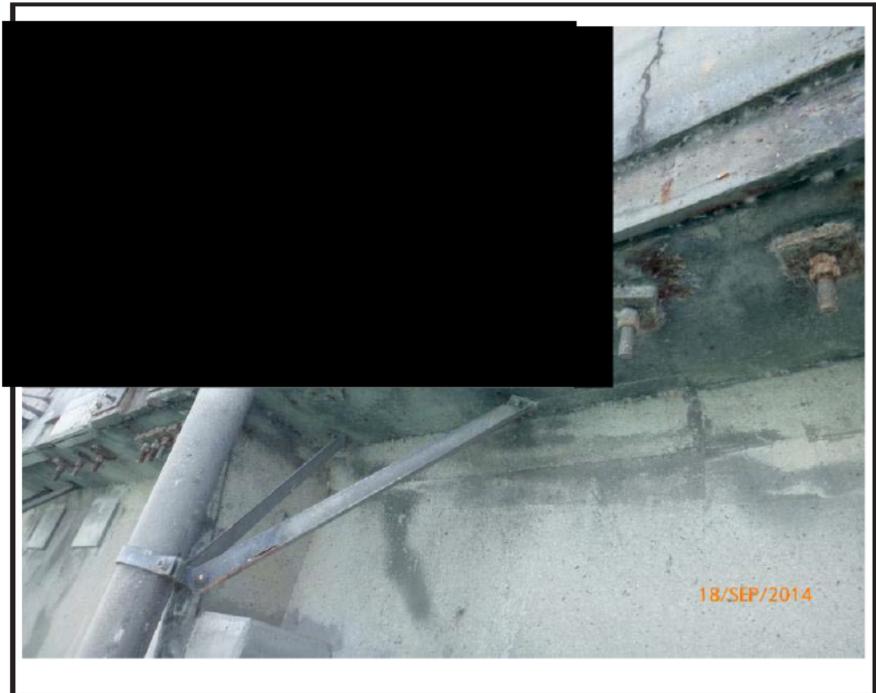


No photo	20140918_MAPAF_0901
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10096	

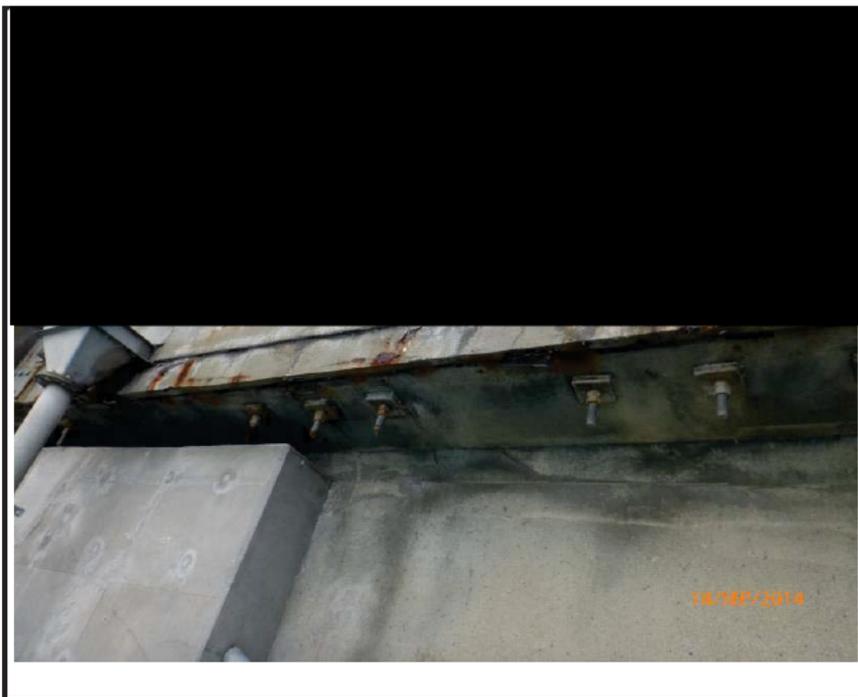

No photo	20141023_HBJD_0451
Section : 5 Travée/Axe: 21W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	




No photo	20140910_BPJD_7078
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	

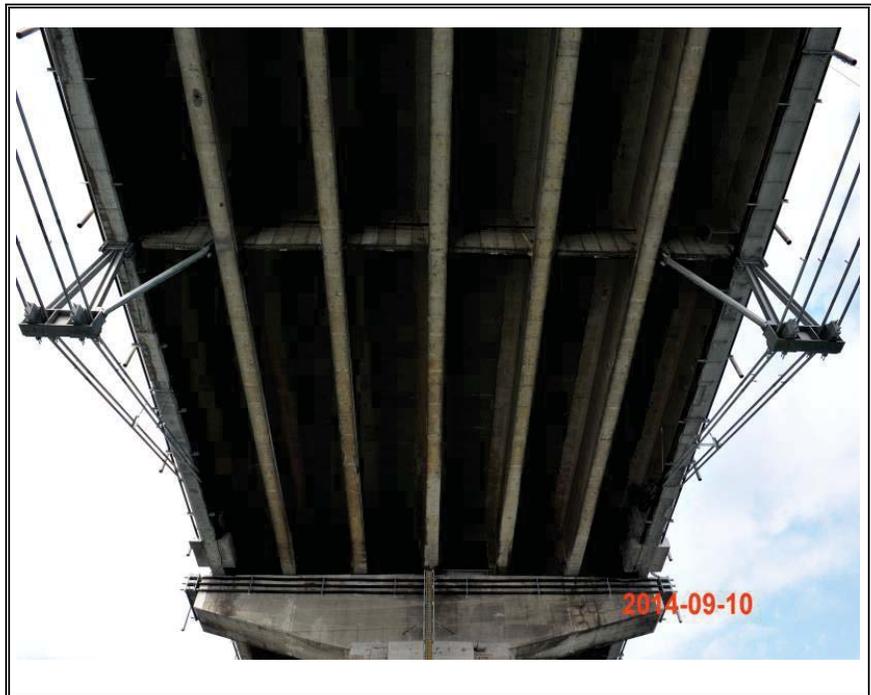

No photo	20140918_MAPAF_0894
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures passives visibles corrodées par endroits.	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_6913
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

 

No photo	20140918_MAPAF_0889
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures corrodées visibles	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_MAPAF_0525
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées • Fissures longitudinales inférieures à 0,8 mm sur la semelle et l'âme des poutres.	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_MAPAF_0524
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_MAPAF_0521
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140918_MAPAF_0893
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_MAPAF_0519
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6909
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	




No photo	20140929_MAPAF_0514
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, probabilités de détérioration : minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20140918_MAPAF_0895
Section : 5 Travée/Axe: 21W-22W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatements par endroits	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6914
Section : 5 Travée/Axe: 22W Groupe : Pile Élément : Fût	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence totalisant 38% de la superficie totale; • Zones d'éclatement avec armatures corrodées visibles sur 6% de la superficie totale; • Érosion par abrasion très importante dans la zone de marnage; • Réparations en cours. 	
Recommandations : 7129	

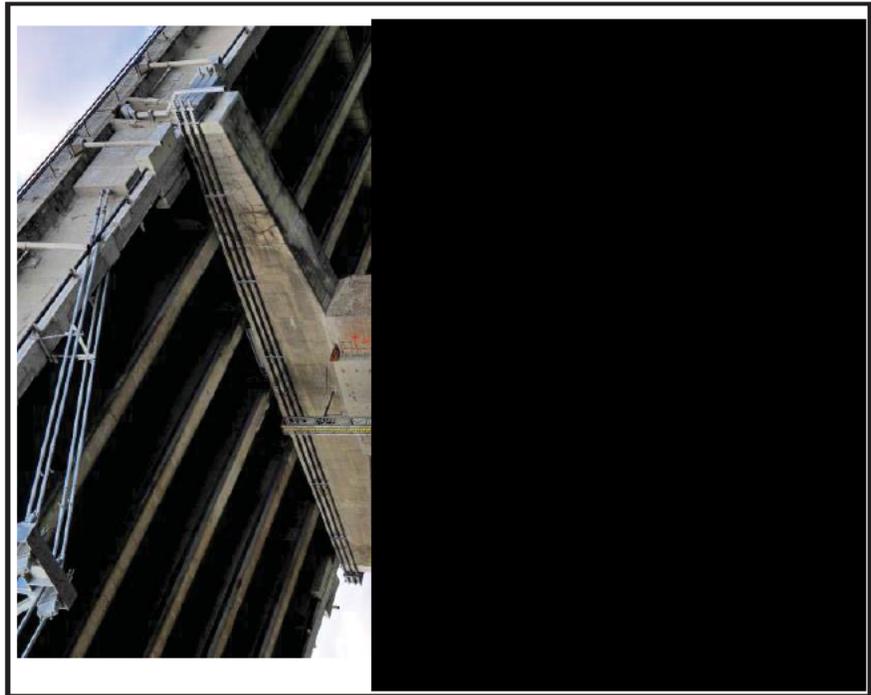


No photo	20140910_BPJD_6922
Section : 5 Travée/Axe: 22W Groupe : Pile Élément : Fût	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Érosion par abrasion très importante dans la zone de marnage 	
Recommandations : 7129	

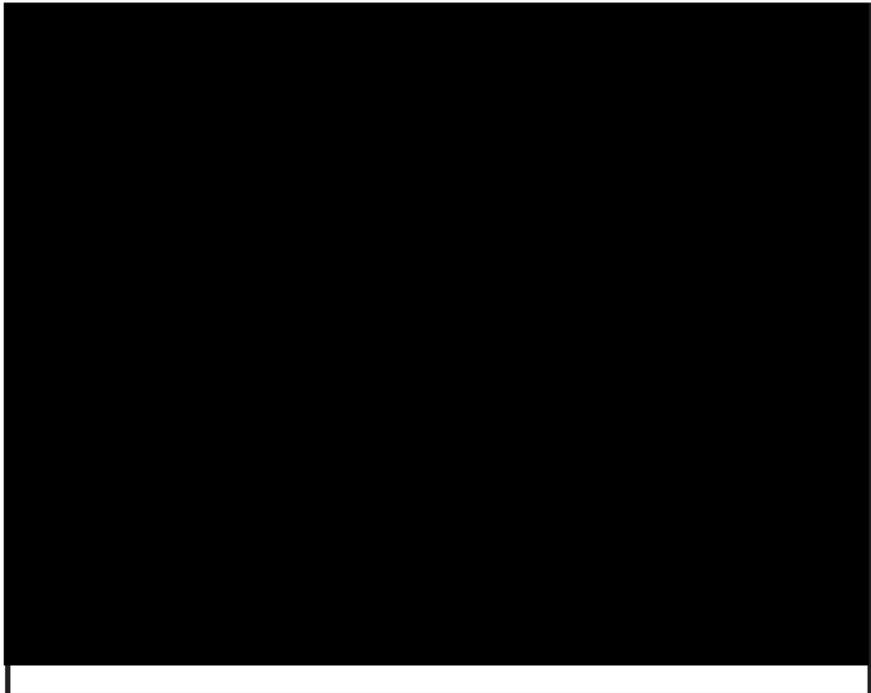

No photo	20140929_HBJV_7126
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10096	

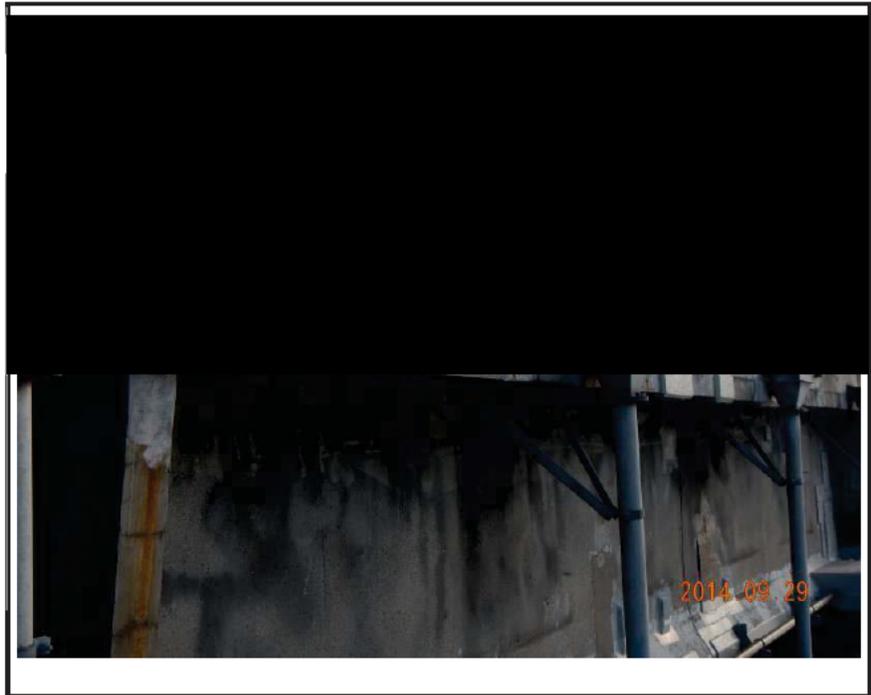

No photo	20140929_HBJV_7186
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10096	

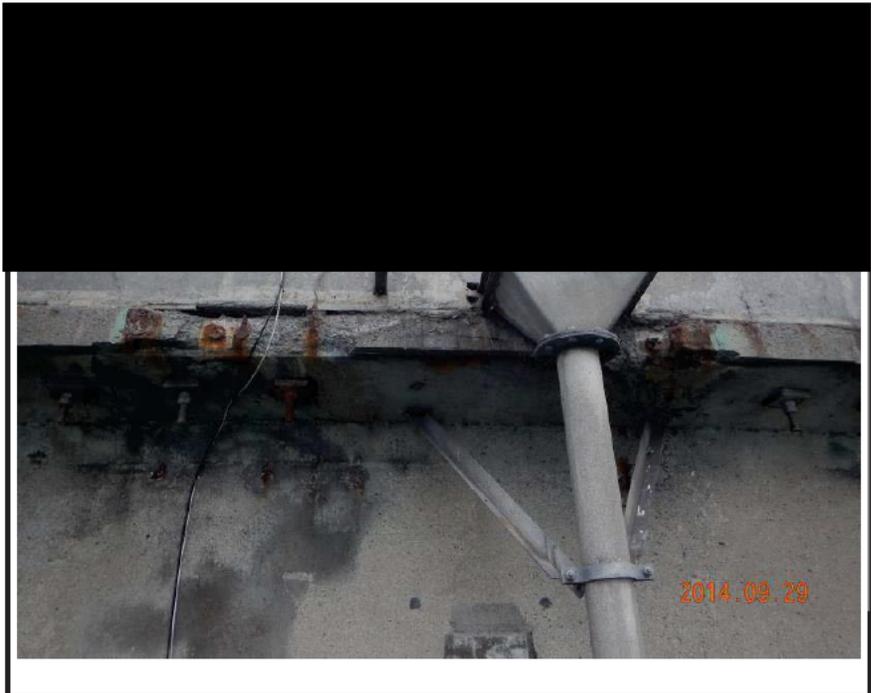

No photo	20140918_MAPAF_0905
Section : 5 Travée/Axe: 22W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur 67% affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	




No photo	20140910_BPJD_7076
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	



No photo	20140929_HBJV_7156
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures passives visibles corrodées parendroits	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_6923
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

 


No photo	20140929_HBJV_7187
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures corrodées visibles	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_HBJV_7191
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées • Fissures longitudinales inférieures à 0,8 mm au soffite	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_HBJV_7140
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	

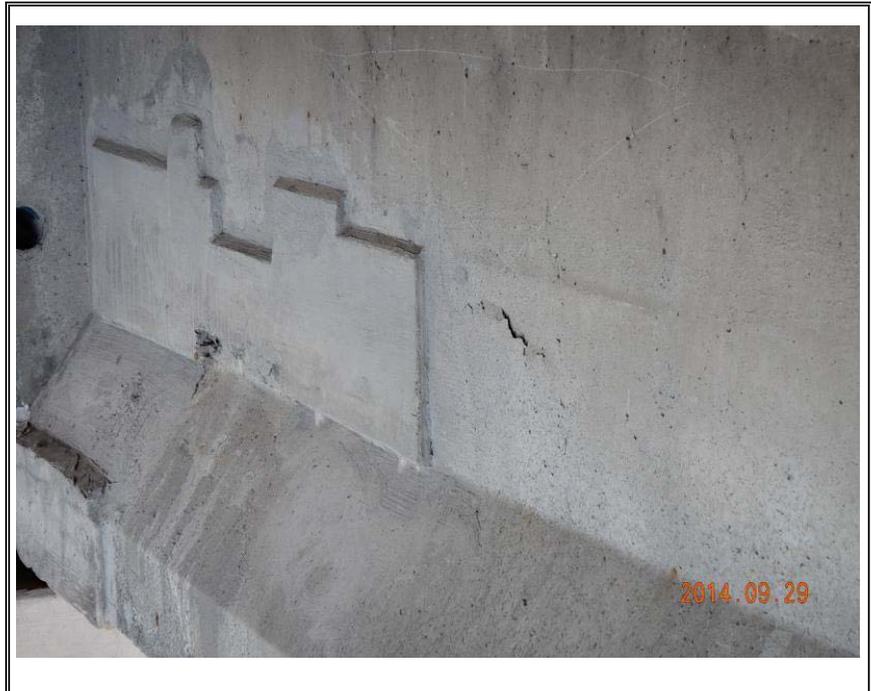

No photo	20140929_HBJV_7167
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_HBJV_7155
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6921
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_HBJV_7127
Section : 5 Travée/Axe: 22W-23W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6924
Section : 5 Travée/Axe: 23W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Réparation locale en surface; • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage sur 24% de la superficie totale avec taches de rouille et efflorescence; • Érosion par abrasion très importante à la base du fût.	
Recommandations : 7129	

 

No photo	20140924_MAPAF_0495
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatements exposant par endroits les ancrages de précontrainte de la dalle (1)	
Recommandations : 10096	



No photo	20140924_MAPAF_0481
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatements exposant par endroits les ancrages de précontrainte de la dalle (6)	
Recommandations : 10096	

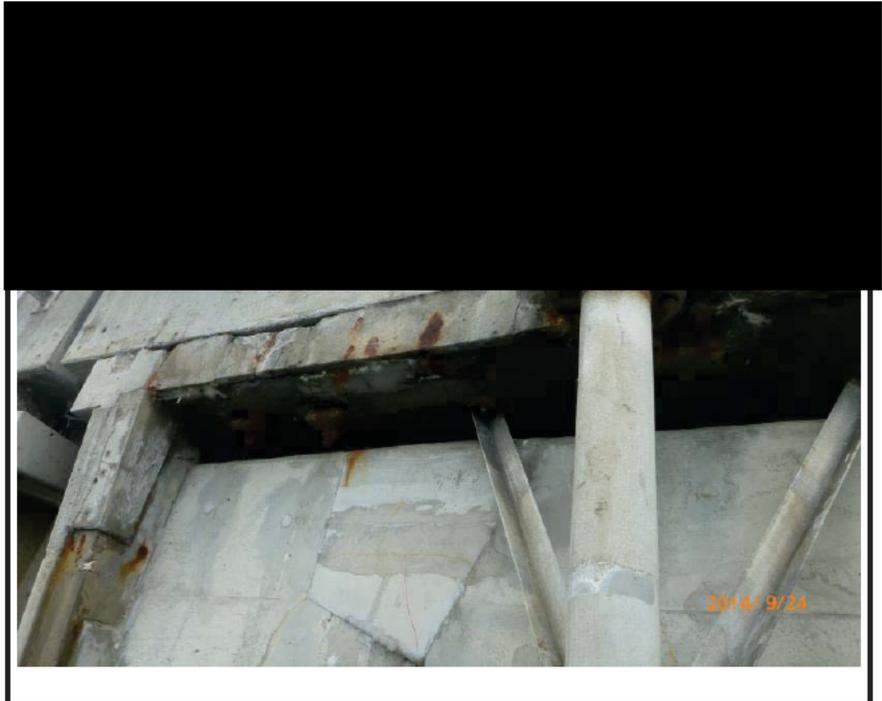

No photo	20140929_HBJV_7166
Section : 5 Travée/Axe: 23W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_7072
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	



No photo	20140924_MAPAF_0488
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armature passive corrodée visible par endroits	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_6931
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_MAPAF_0497
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées et 3 fils de torons sectionnés	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_MAPAF_0545
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_MAPAF_0546
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_MAPAF_0503
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures corrodées visibles par endroits	
Recommandations : 10091	




No photo	20140924_MAPAF_0485
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures corrodées visibles par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_MAPAF_0484
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminages et éclatements avec armatures visibles corrodées par endroits • Fissures longitudinales inférieures à 0,8 mm sur la semelle et l'âme des poutres. • Instrumentation installée et monitoring pour la flexion.	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6927
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

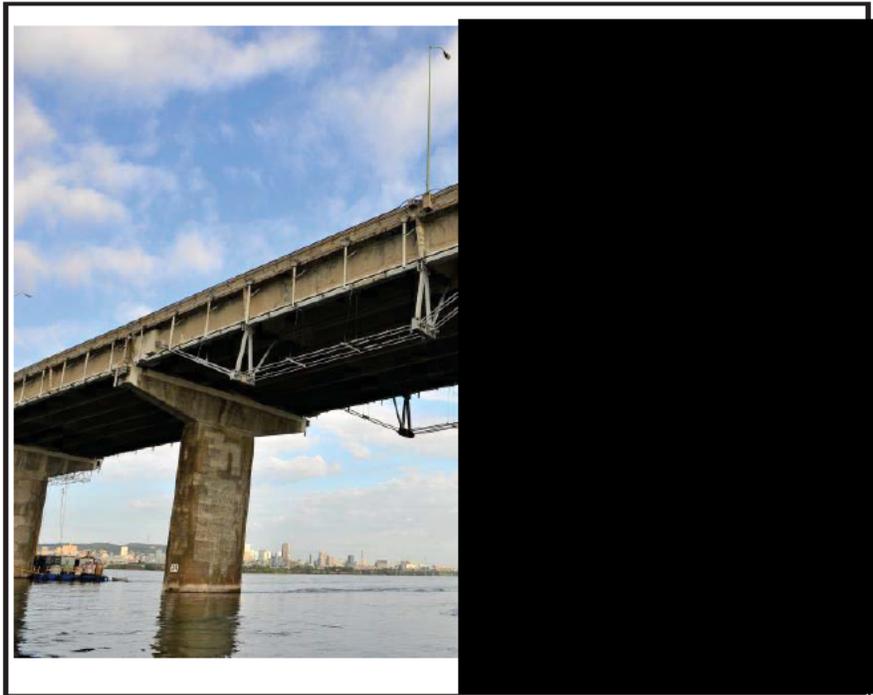


No photo	20140924_MAPAF_0482
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20140924_MAPAF_0509
Section : 5 Travée/Axe: 23W-24W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 3	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10102	

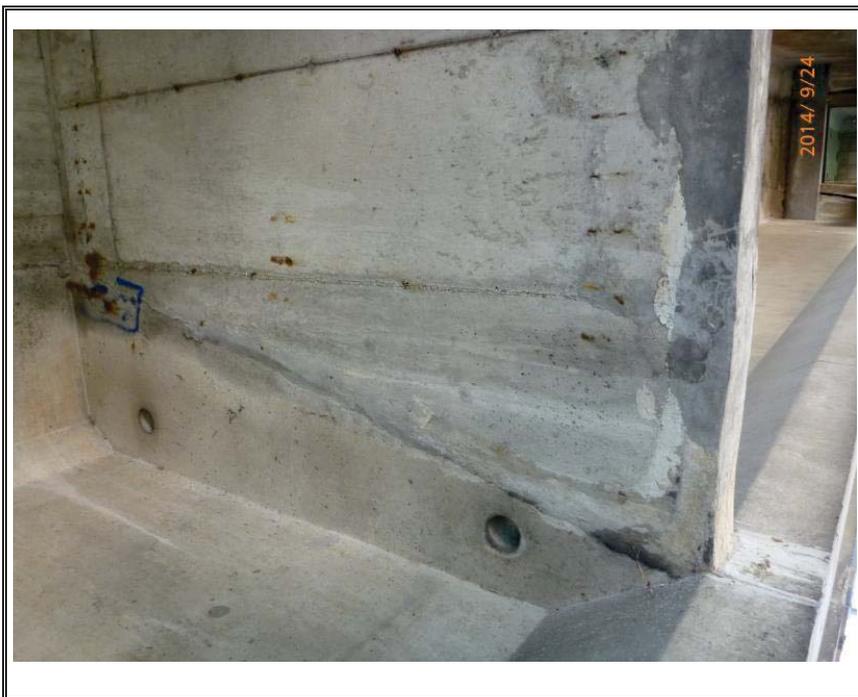

No photo	20140910_BPJD_6932
Section : 5 Travée/Axe: 24W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Réparation locale en surface; • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence; • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût.	
Recommandations :	

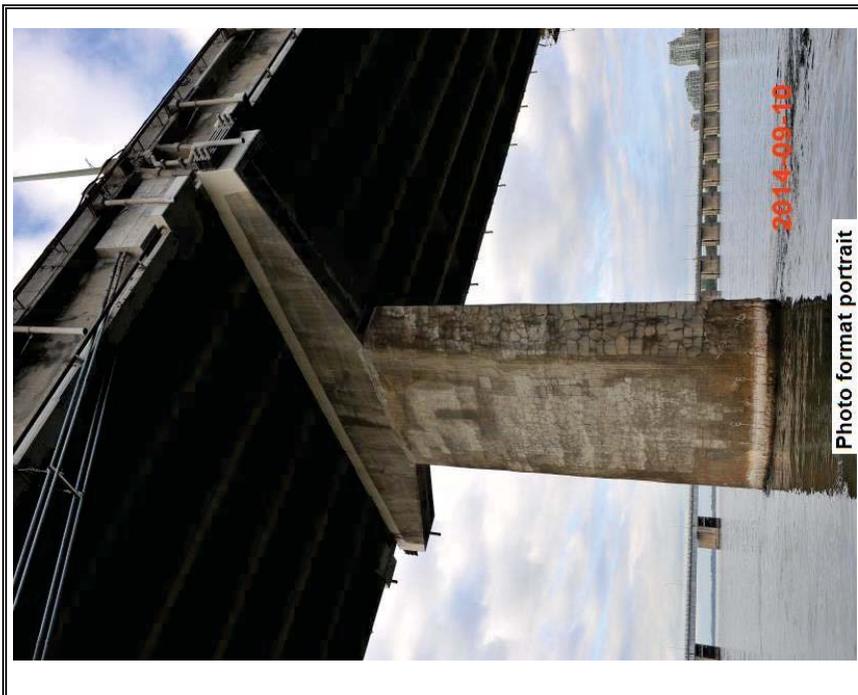


No photo	20140924_HBJV_6867
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	

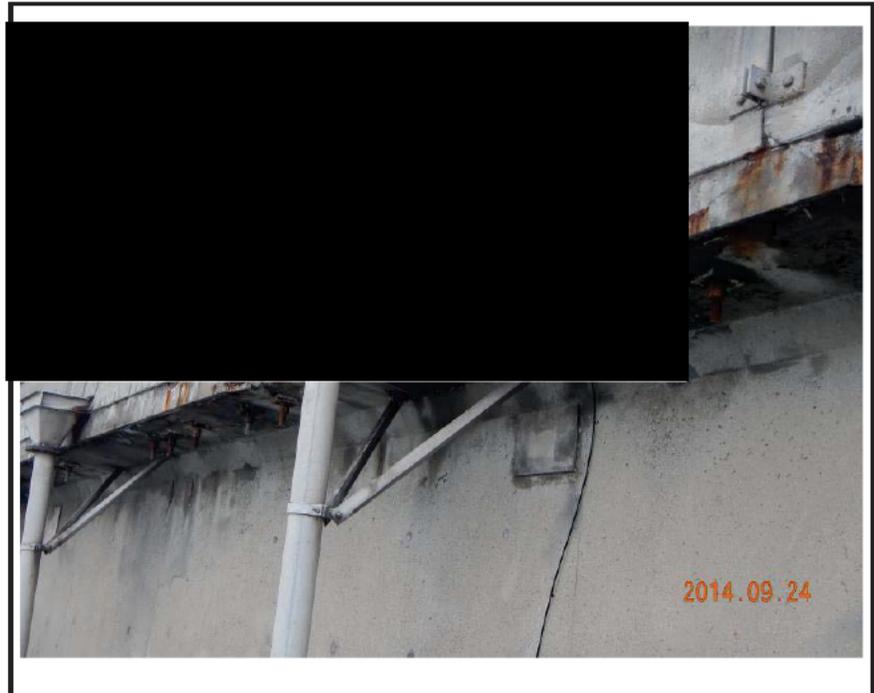

No photo	20140924_HBJV_6924
Section : 5 Travée/Axe: 24W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Fissure de délaminage de 2,0 mm d'ouverture entre les poutres 4 et 5	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7071
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	

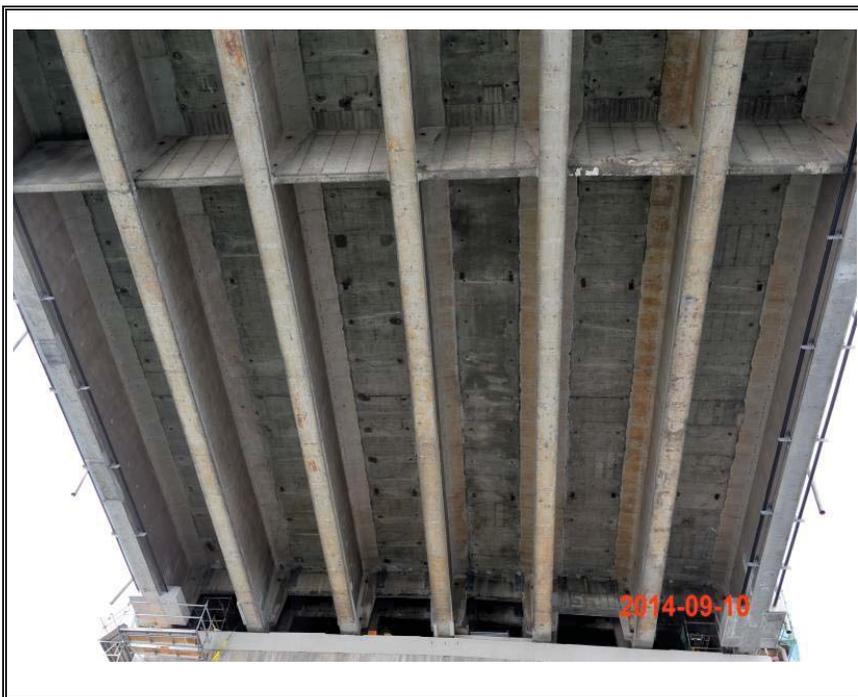

No photo	20140924_HBJV_6892
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures passive corrodées visibles avec perte de section supérieure à 30% par endroits	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_6938
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	




No photo	20140924_HBJV_6956
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_HBJV_6919
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armature passive visible corrodée avec perte de section supérieure à 30% par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_HBJV_6967
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Fissures longitudinales allant jusqu'à 1,25 mm sur la semelle inférieure et au soffite	
Recommandations : 10091	

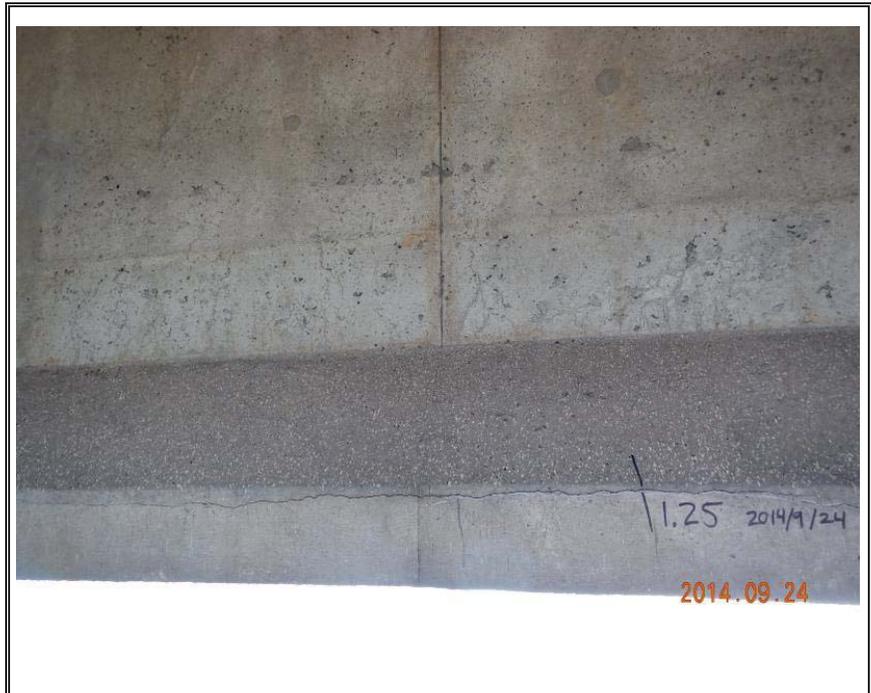

No photo	20140924_HBJV_6881
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_HBJV_6944
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20140924_HBJV_6873
Section : 5 Travée/Axe: 24W-25W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures corrodées visibles	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6939
Section : 5 Travée/Axe: 25W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Réparation locale en surface; • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage sur 16% de la superficie totale avec taches de rouille et efflorescence; • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût.	
Recommandations :	



No photo	20140924_HBJV_6931
Section : 5 Travée/Axe: 25W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Érosion par abrasion très importante dans la zone de marnage	
Recommandations :	

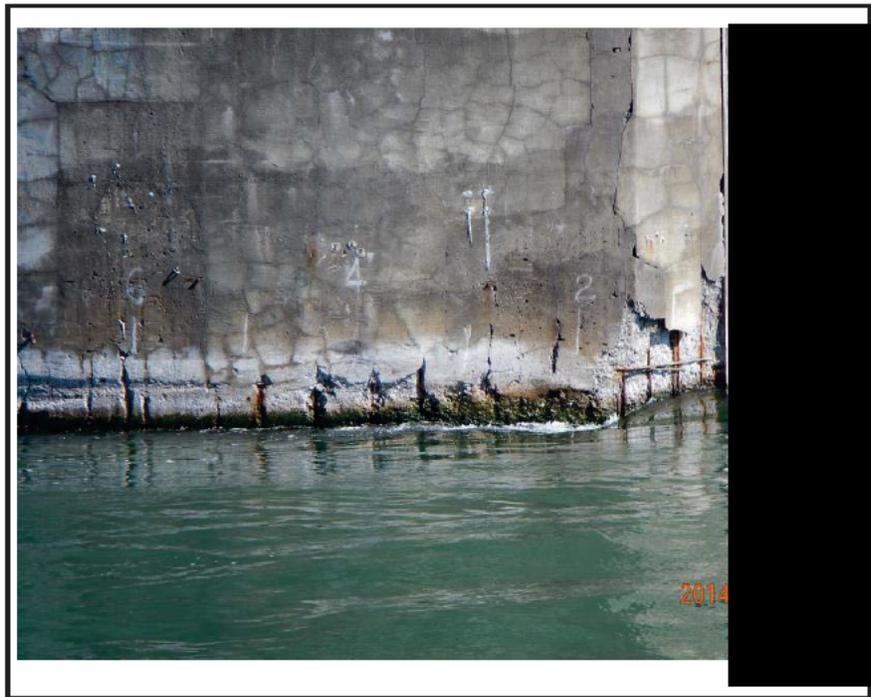


No photo	20140910_BPJD_7068
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	

 

No photo	20141015_MAPAF_0126
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armatures passives et torons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (plusieurs fils sectionnés)	
Recommandations :	



No photo	20141015_MAPAF_0133
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armatures passives et torons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (plusieurs fils sectionnés)	
Recommandations :	

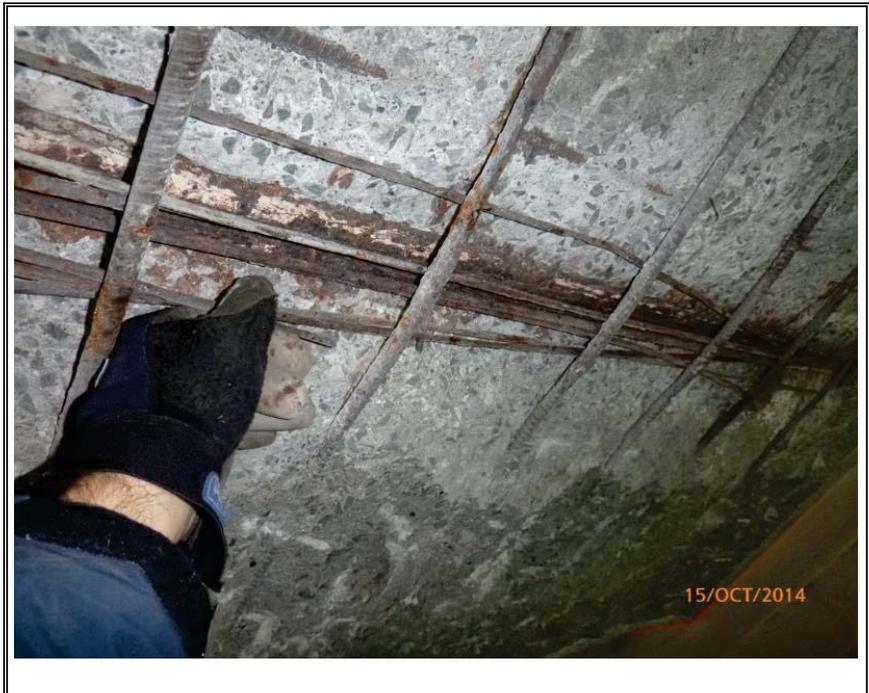

No photo	20140910_BPJD_6946
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20141015_MAPAF_0120
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits.	
Recommandations : 10091	



No photo	20141015_MAPAF_0118
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits.	
Recommandations : 10091	



No photo	20141015_MAPAF_0137
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits.	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6942
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	




No photo	20141015_MAPAF_0131
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 2, minimum quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20141015_MAPAF_0134
Section : 5 Travée/Axe: 25W-26W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 2, minimum quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20140910_BPJD_6947
Section : 5 Travée/Axe: 26W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réfection exécutés en 2013; • Fissuration polygonale de retrait généralisée.	
Recommandations :	

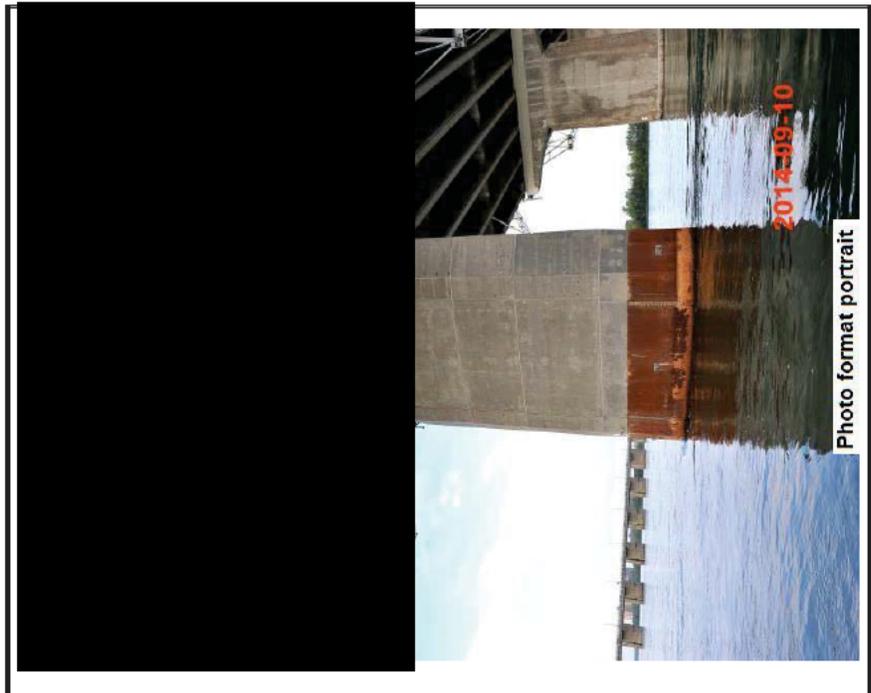

No photo	20140924_HBJV_7045
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits	
Recommandations : 10096	

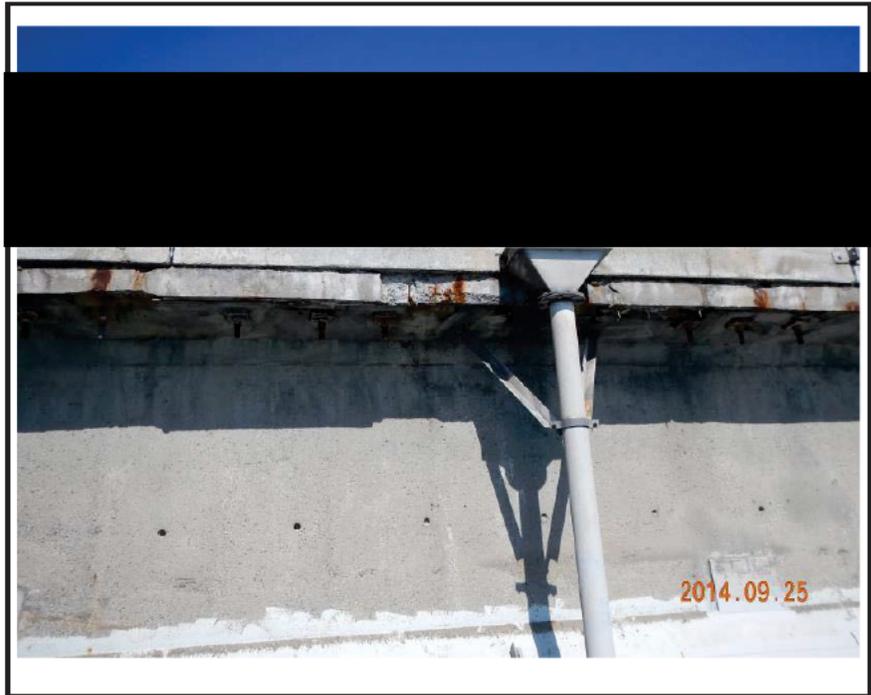

No photo	20140910_BPJD_7066
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	

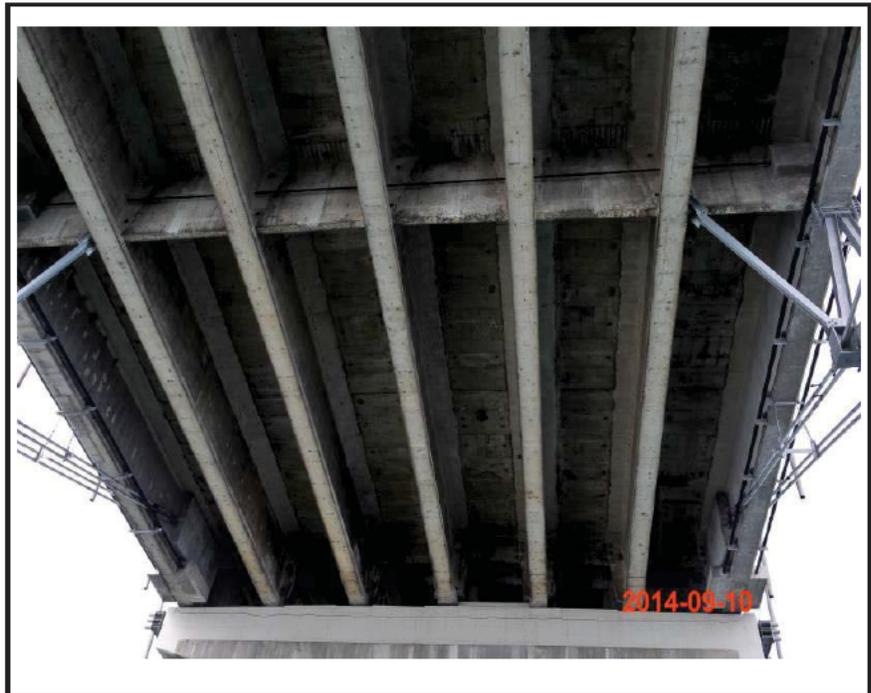

No photo	20140925_HBJV_7085
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armature corrodée visible, gaines visibles ou torons exposés avec fils coupés ou perte importante de la section, défauts localisés à l'extrémité ouest de la travée	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140910_BPJD_6953
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	




No photo	20140918_HBJV_6797
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_HBJV_7028
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20140918_HBJV_6794
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	

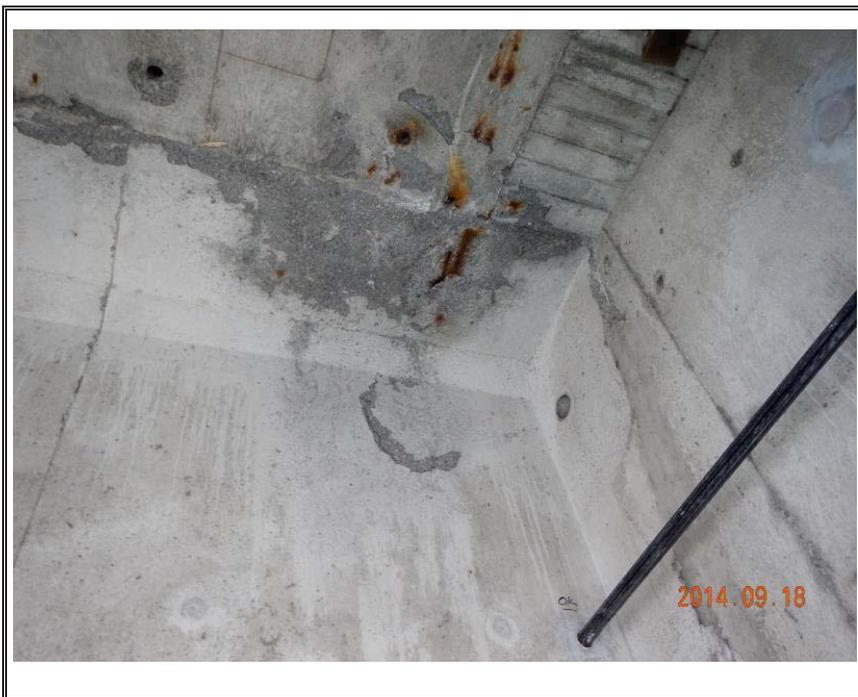

No photo	20140924_HBJV_7026
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20140924_HBJV_7046
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, basée sur l'historique des interventions : six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20140925_HBJV_7113
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140925_HBJV_7063
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P7	
Commentaires : • CEC = 2, décollement de 6000 mm ² d'une bande horizontale de PRFC pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante.	
Recommandations : 10117	



No photo	20140925_HBJV_7080
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Éclatement avec gaine visible corrodée.	
Recommandations : 10102	



No photo	20140918_HBJV_6795
Section : 5 Travée/Axe: 26W-27W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140910_BPJD_6955
Section : 5 Travée/Axe: 27W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Réparation locale en surface; • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage sur 12% de la superficie totale avec taches de rouille et efflorescence; • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_6961
Section : 5 Travée/Axe: 27W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût.	
Recommandations :	



No photo	20140925_MAPAF_0911
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : Pile Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et une extrémité de toron visible corrodée.	
Recommandations : 10096	

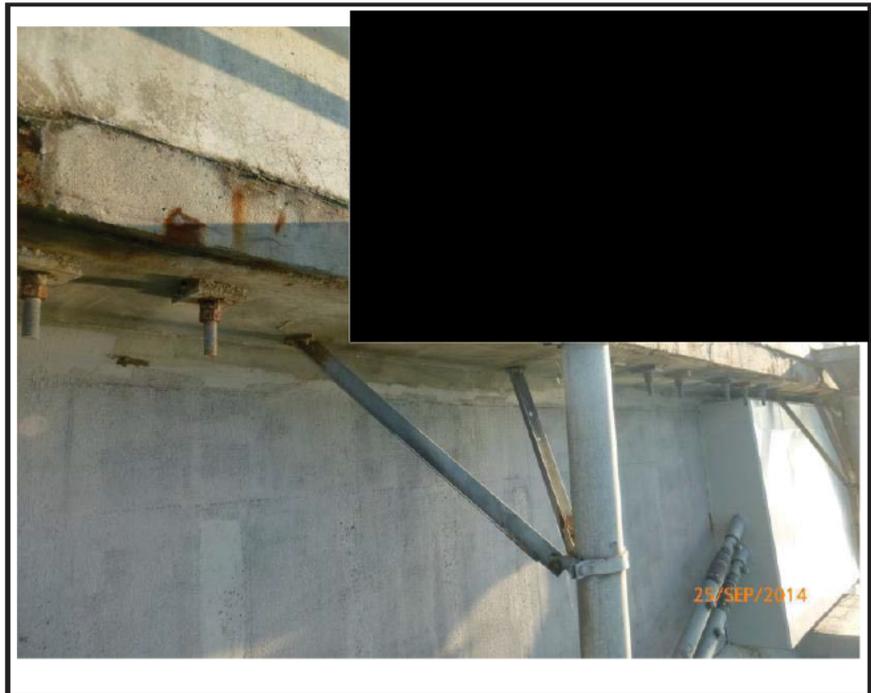

No photo	20140925_MAPAF_0932
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	



No photo	20140910_BPJD_7063
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140925_MAPAF_0962
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement le long des câbles de précontrainte avec perte de section allant jusqu'à 80%	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140925_MAPAF_0952
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement le long des câbles de précontrainte avec perte de section allant jusqu'à 80%	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140910_BPJD_6963
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	




No photo	20140925_MAPAF_0928
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20140925_MAPAF_0924
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement localement	
Recommandations : 10091	




No photo	20140925_MAPAF_0946
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	

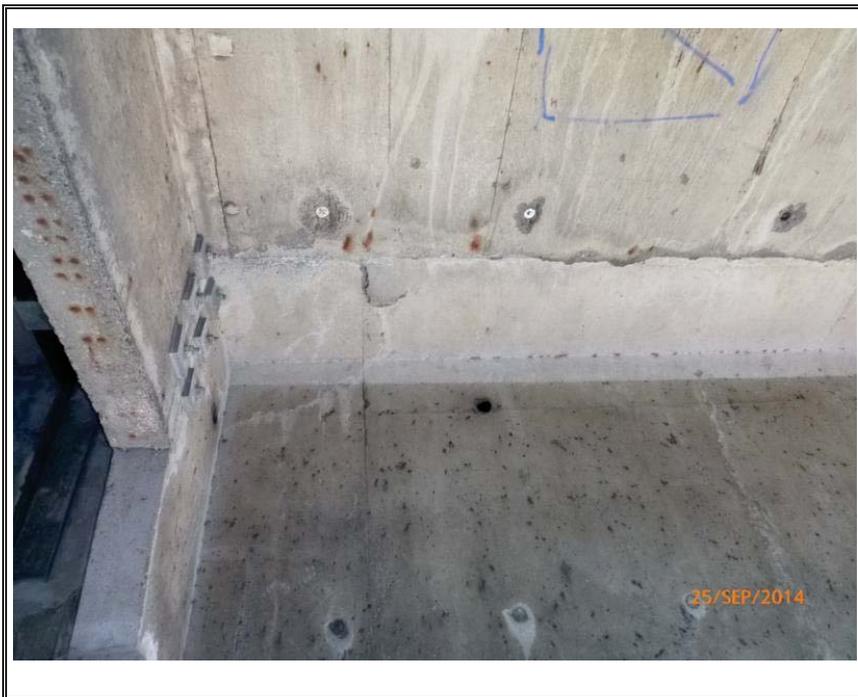

No photo	20140925_MAPAF_0951
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées localement	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6958
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

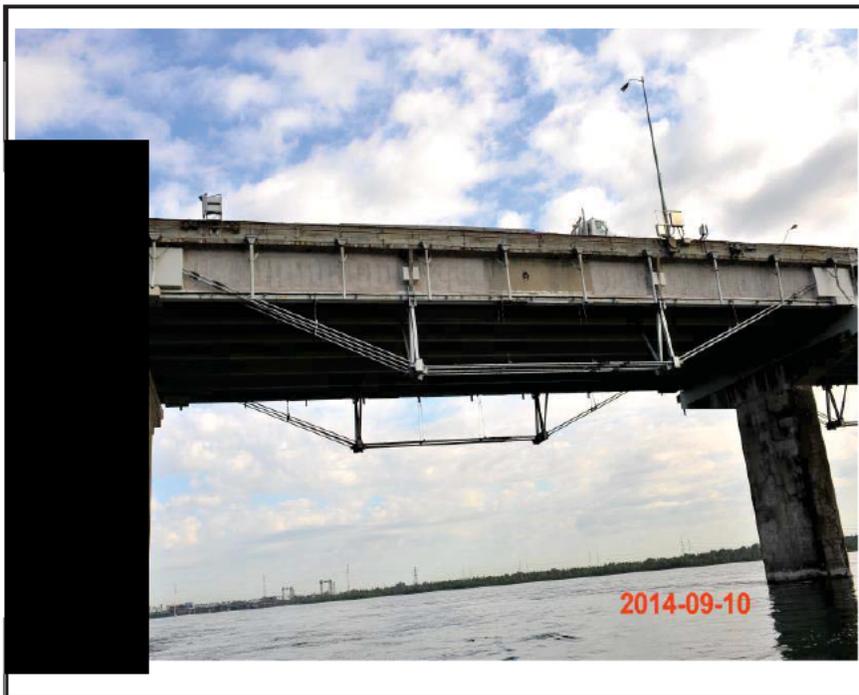


No photo	20140925_MAPAF_0950
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, basée sur l'historique des interventions : six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20140925_MAPAF_0913
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatements avec armatures corrodées visibles 	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20140925_MAPAF_0944
Section : 5 Travée/Axe: 27W-28W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 3	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures corrodées visibles par endroits.	
Recommandations : 10102	

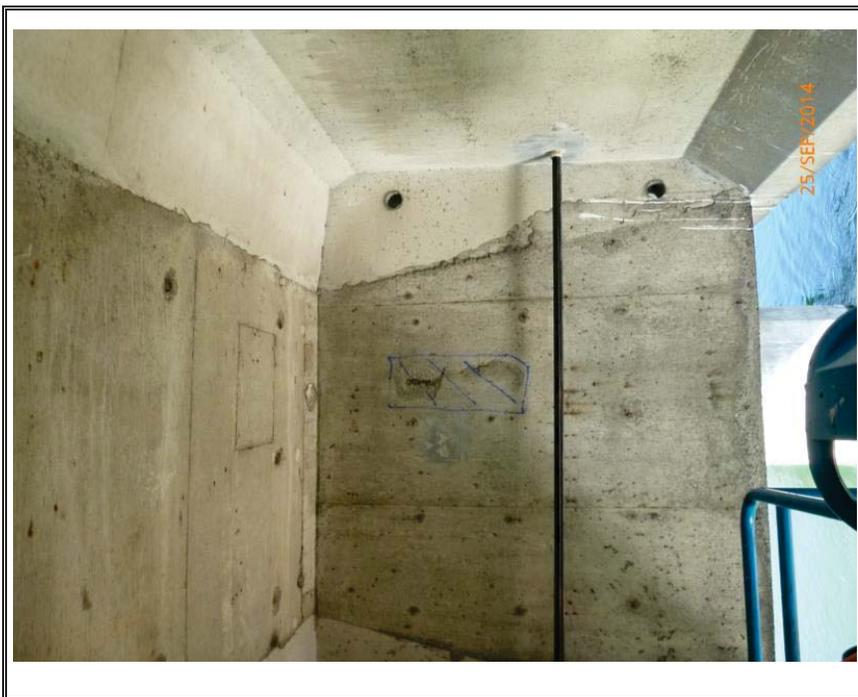


No photo	20140910_BPJD_6964
Section : 5 Travée/Axe: 28W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Réparation locale en surface; (*) • Fissures polygonales généralisées; • Zones de délaminage sur 7% de la superficie totale avec taches de rouille et efflorescence; • Érosion par abrasion très impotante dans le bas du fût.	
Recommandations :	

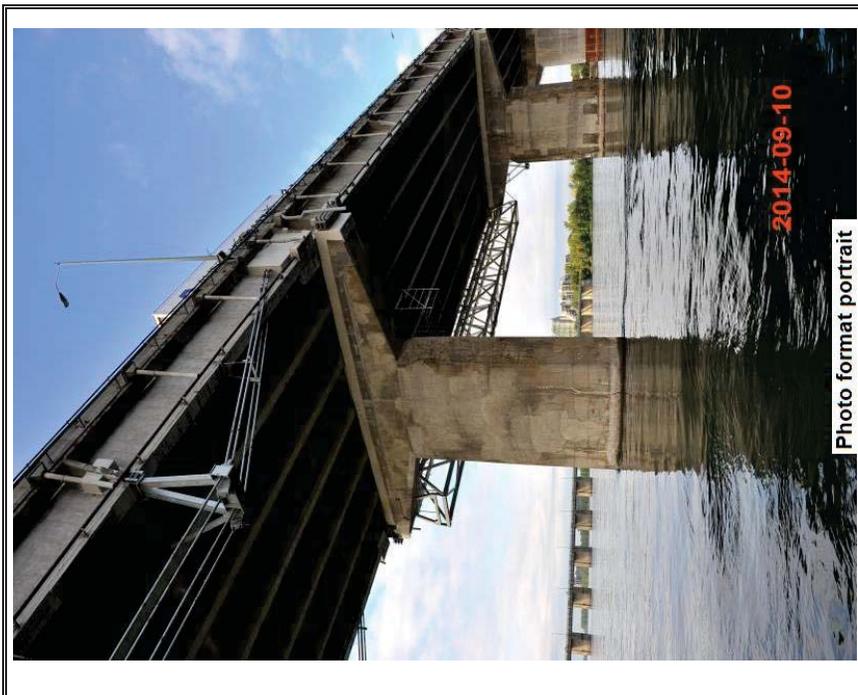

No photo	20140910_BPJD_6971
Section : 5 Travée/Axe: 28W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût.	
Recommandations :	




No photo	20141006_MAPAF_0063
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : Pile Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	

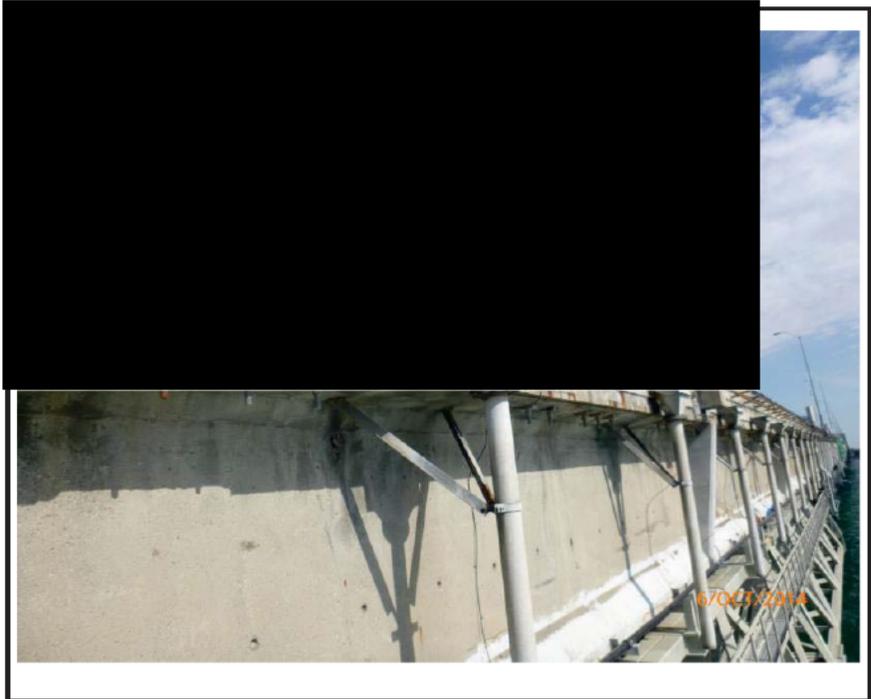

No photo	20140910_BPJD_7062
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141008_MAPAF_0730
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10098, 10100	

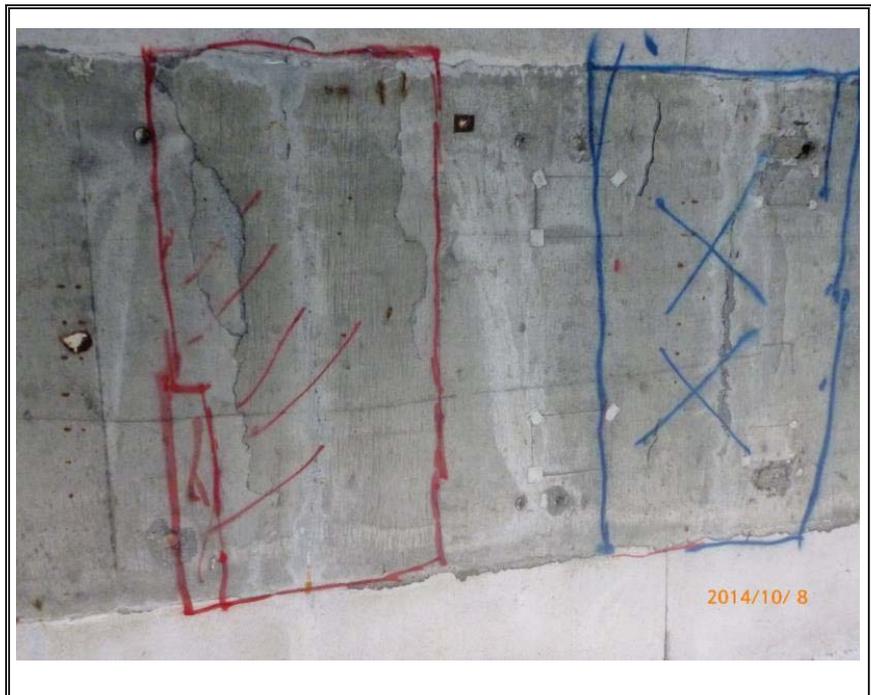


No photo	20140910_BPJD_6972
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141008_MAPAF_0695
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 3, minimum de trois (3) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon appréciable; • Fissuration inférieure à 0,8mm le long des câbles de précontrainte; • Fissures longitudinales inférieure à 0,8mm sur la semelle et l'âme des poutres; ; • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées. ; 	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6967
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

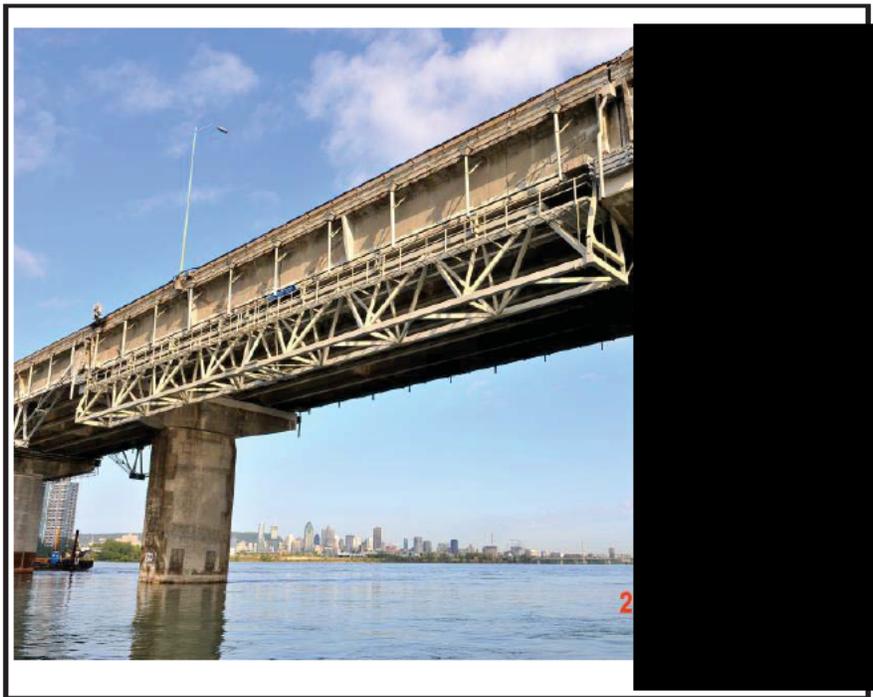


No photo	20141006_MAPAF_0068
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Mauvaise réparation causant une cavité de 150 mm de profondeur	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20140929_MAPAF_0548
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissuration allant jusqu'à 1,5 mm avec traces de corrosion le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141008_MAPAF_0681
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : ; • 3 fissures de flexion de chaque côté de l'âme ont été relevées au centre de la poutre en novembre 2013,	
Recommandations : 10091, 10093	

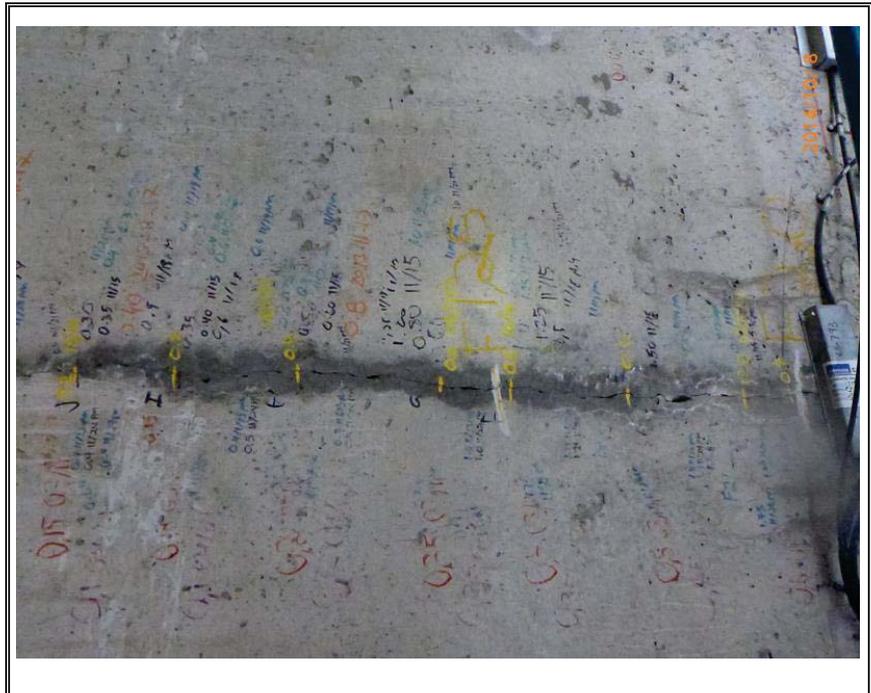


No photo	20141008_MAPAF_0715
Section : 5 Travée/Axe: 28W-29W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations :	

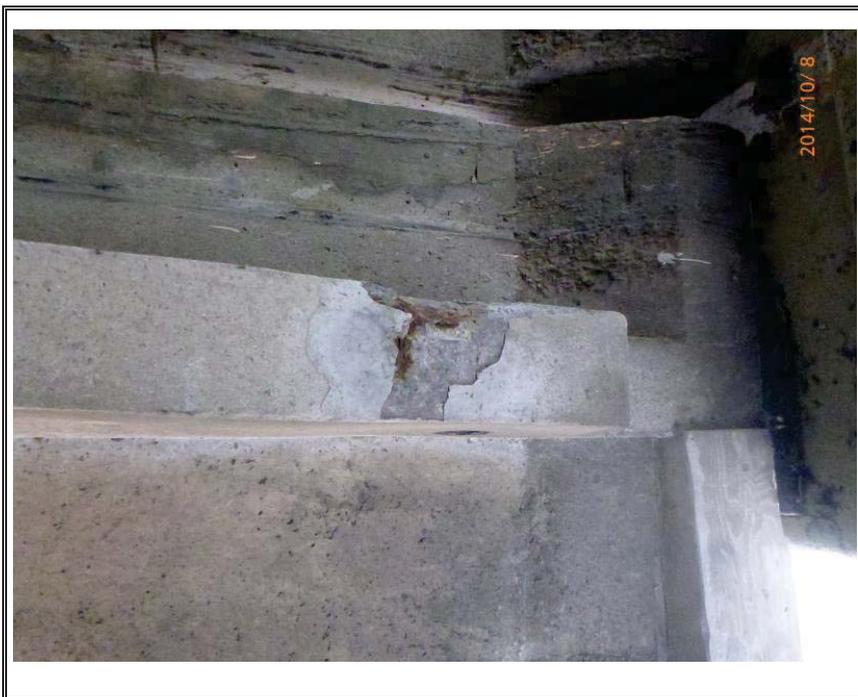

No photo	20140910_BPJD_6973
Section : 5 Travée/Axe: 29W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence; • Fissuration polygonale de retrait généralisée ; • Érosion par abrasion dans le bas du fût.	
Recommandations :	

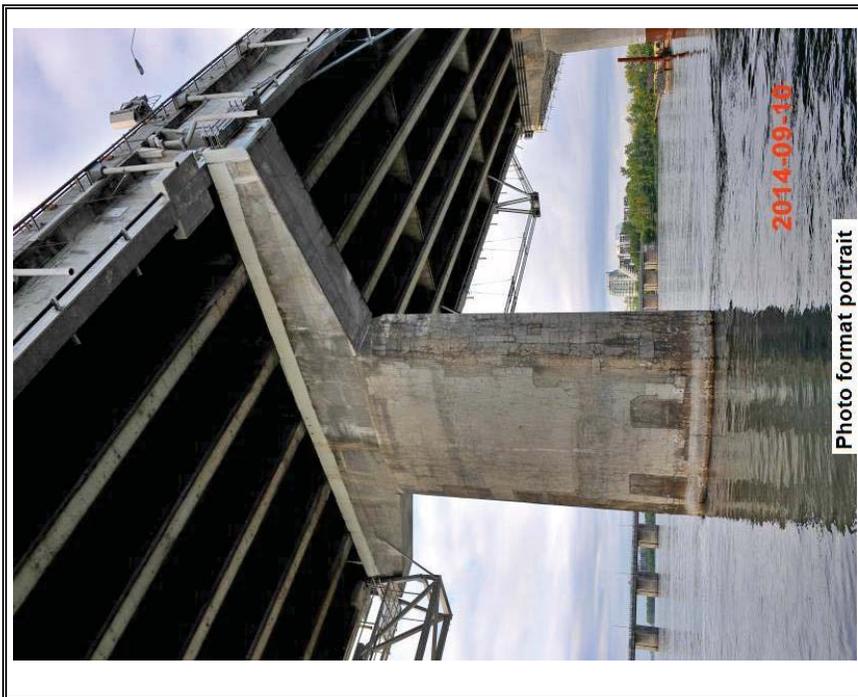


No photo	20140910_BPJD_6975
Section : 5 Travée/Axe: 29W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence	
Recommandations :	

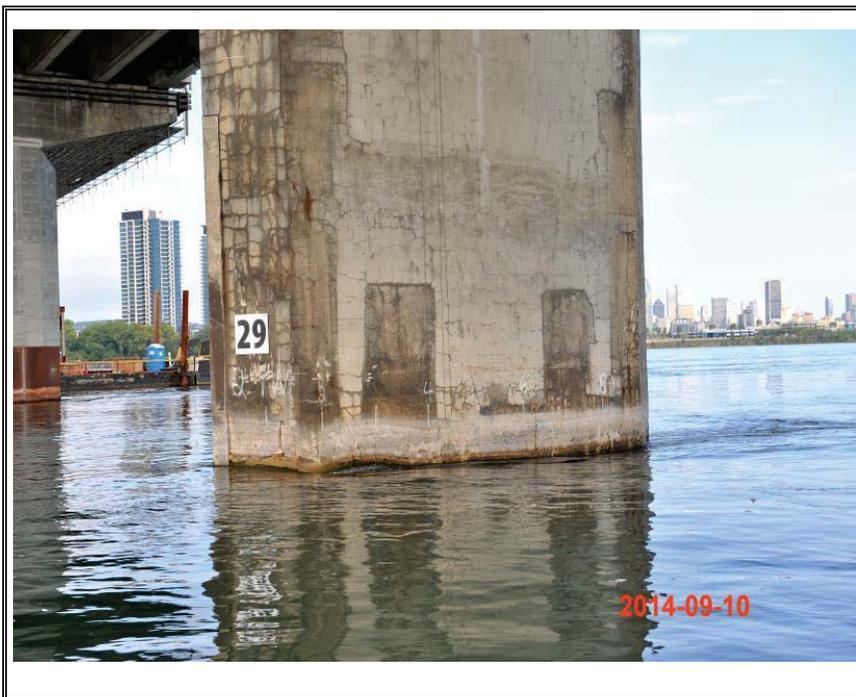

No photo	20141004_MAPAF_0590
Section : 5 Travée/Axe: 29W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Profilé	
Commentaires : • Perforation et fissure sur 300 mm de long	
Recommandations :	



No photo	20141010_HBJV_7704
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Désagrégation importante et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	

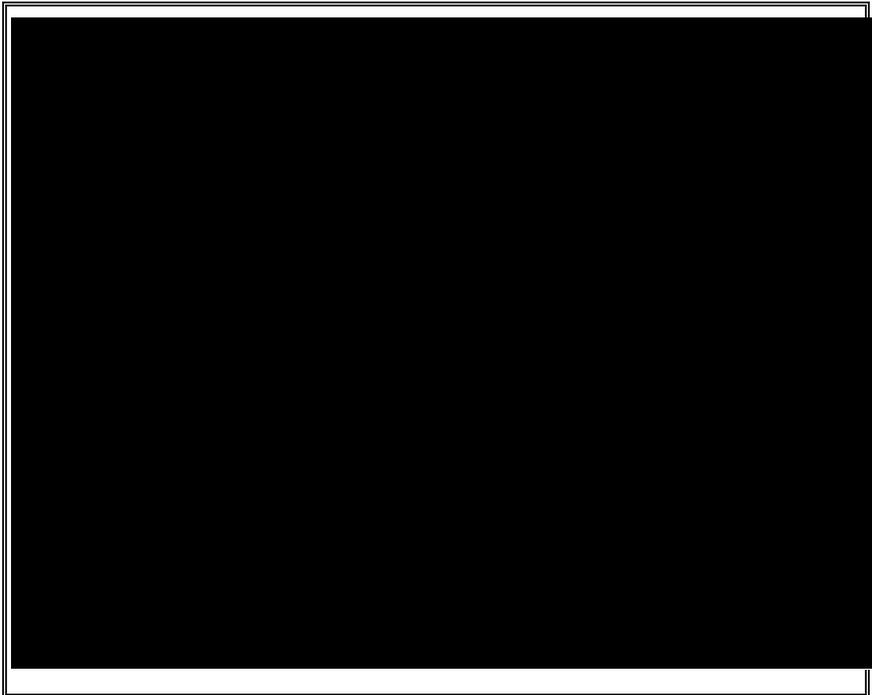

No photo	20141008_MAPAF_0724
Section : 5 Travée/Axe: 29W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées et désagrégation très importante	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_7056
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141010_HBJV_7718
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armatures visibles corrodées, gaines visibles ou torons exposés avec fils coupés ou perte importante de la section, défauts localisés généralement aux extrémités ouest et est de la travée	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141010_HBJV_7710
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage ou éclatement avec armatures visibles corrodées, gaines visibles ou torons exposés avec fils coupés ou perte importante de la section, défauts localisés généralement aux extrémités ouest et est de la travée 	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140910_BPJD_6979
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p>	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141010_HBJV_7700
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Éclatement avec toron corrodé visible et fils sectionnés	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141010_HBJV_7701
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Éclatement avec toron corrodé visible et fils sectionnés	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141010_HBJV_7724
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6976
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141010_HBJV_7692
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141009_MAPAF_0100
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141009_MAPAF_0094
Section : 5 Travée/Axe: 29W-30W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations :	

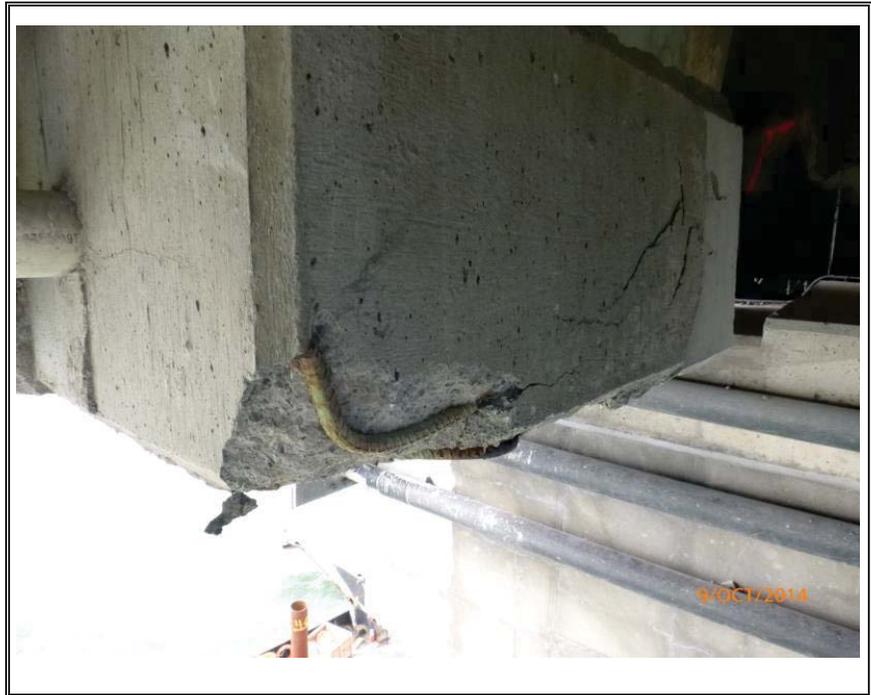


No photo	20140910_BPJD_6980
Section : 5 Travée/Axe: 30W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réparation exécutés en 2013; • Fissuration polygonale de retrait généralisée.	
Recommandations :	



No photo	20141009_MAPAF_0095
Section : 5 Travée/Axe: 30W Groupe : Pile Élément : Assise	
Commentaires : • Fissuration allant jusqu'à 0,8mm	
Recommandations : 10096	



No photo	20141018_HBJV_8642
Section : 5 Travée/Axe: 30W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Profilé	
Commentaires : • Profilé accroché	
Recommandations :	

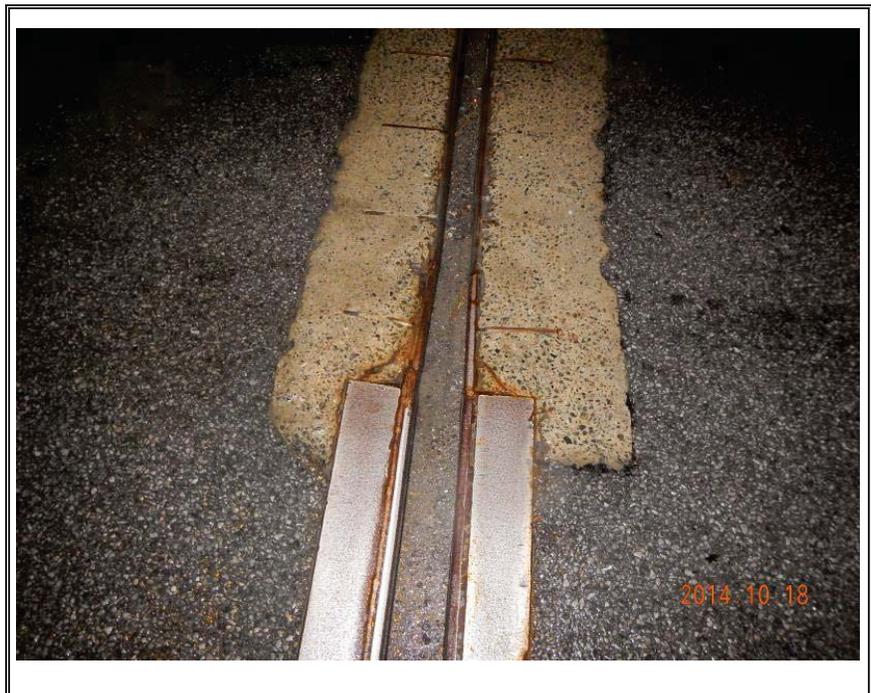


No photo	20141009_MAPAF_0108
Section : 5 Travée/Axe: 30W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées et désagrégation très importante sur 30% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20141009_MAPAF_0105
Section : 5 Travée/Axe: 30W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées et désagrégation très importante sur 30% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	




No photo	20140910_BPJD_7055
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	

 

No photo	20141016_MAPAF_0818
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140910_BPJD_6986
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

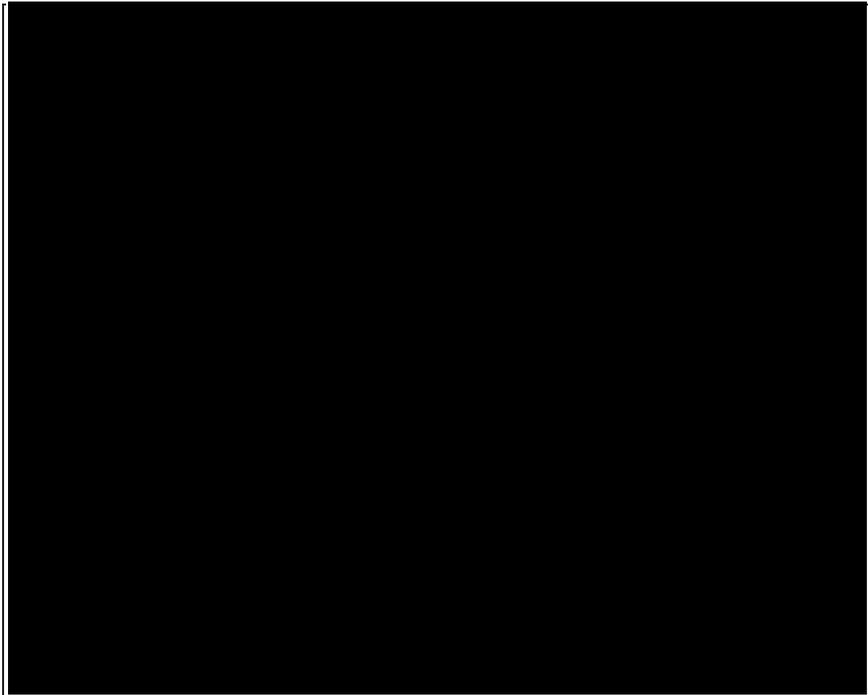

No photo	20141016_MAPAF_0834
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : •CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141016_MAPAF_0832
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141016_MAPAF_0833
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20141016_MAPAF_0844
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC = 1, minimum cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20141016_MAPAF_0809
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Fissures longitudinales allant jusqu'à à 0,6mm sur la semelle et l'âme des poutres	
Recommandations : 10091	



No photo	20141016_MAPAF_0807
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6982
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

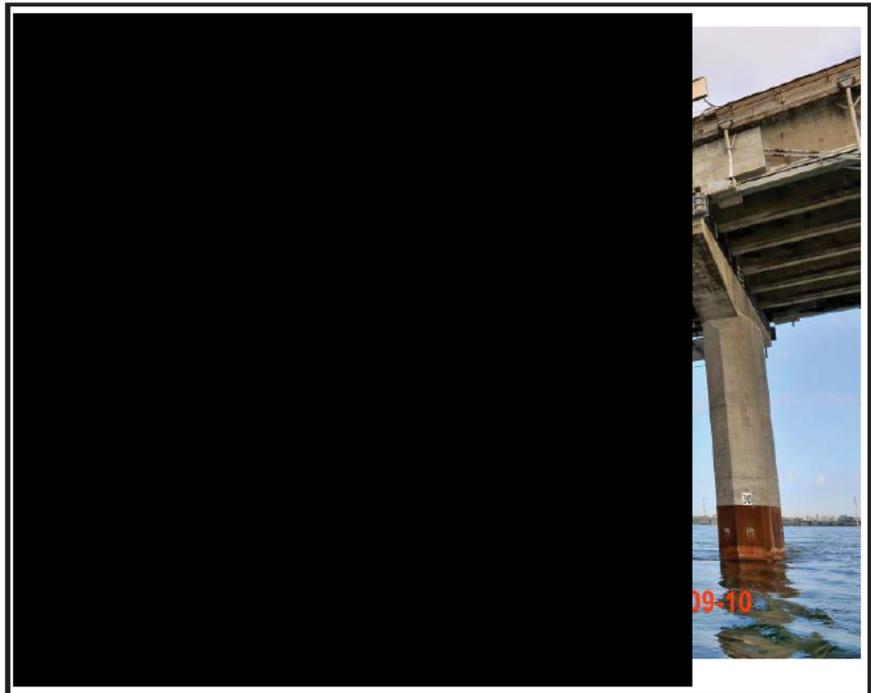

No photo	20141016_MAPAF_0847
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (deux armatures sectionnées)	
Recommandations : 10091	



No photo	20141016_MAPAF_0846
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations :	




No photo	20141016_MAPAF_0831
Section : 5 Travée/Axe: 30W-31W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140910_BPJD_6987
Section : 5 Travée/Axe: 31W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • 2014 : En réparation.	
Recommandations : 7129	




No photo	20141018_HBJV_8629
Section : 5 Travée/Axe: 31W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Profilé	
Commentaires : • Corrosion moyenne à importante des profilés d'enclenchement.	
Recommandations :	

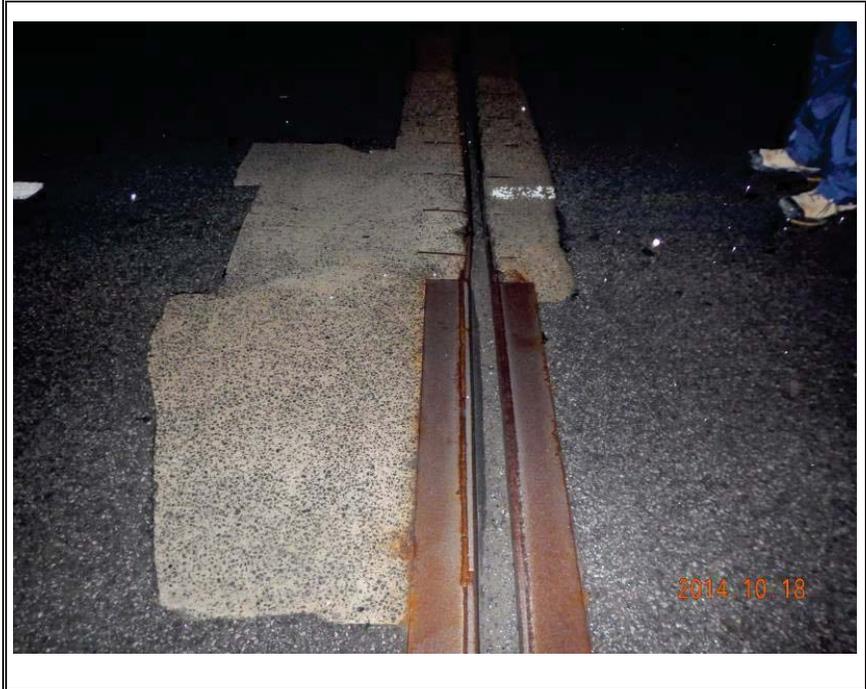

No photo	20141002_MAPJV_0018
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et désagrégation moyenne à importante.	
Recommandations : 10096	

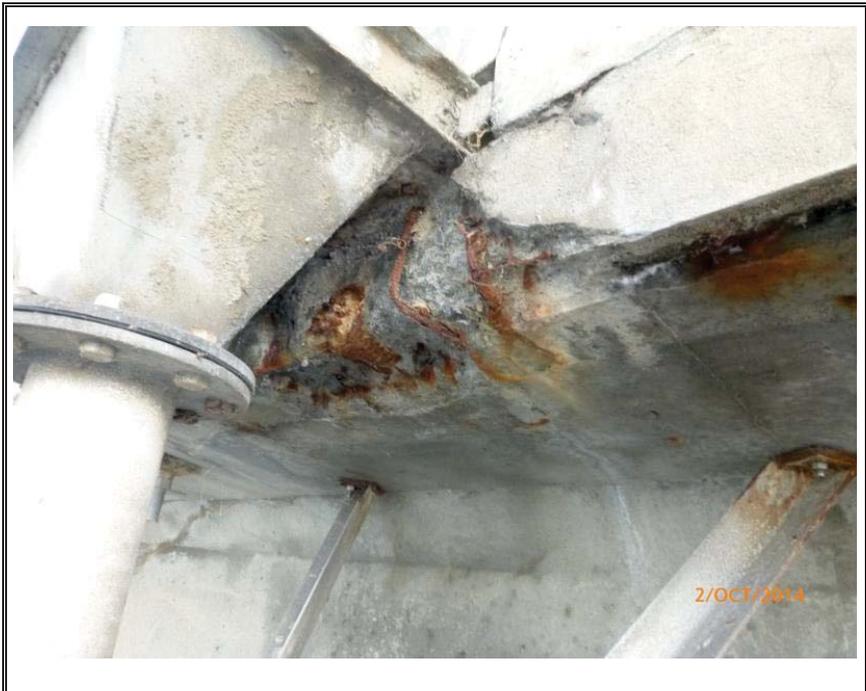


No photo	20140930_HBJV_7271
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement exposant par endroits les ancrages de précontrainte de la dalle	
Recommandations : 10096	

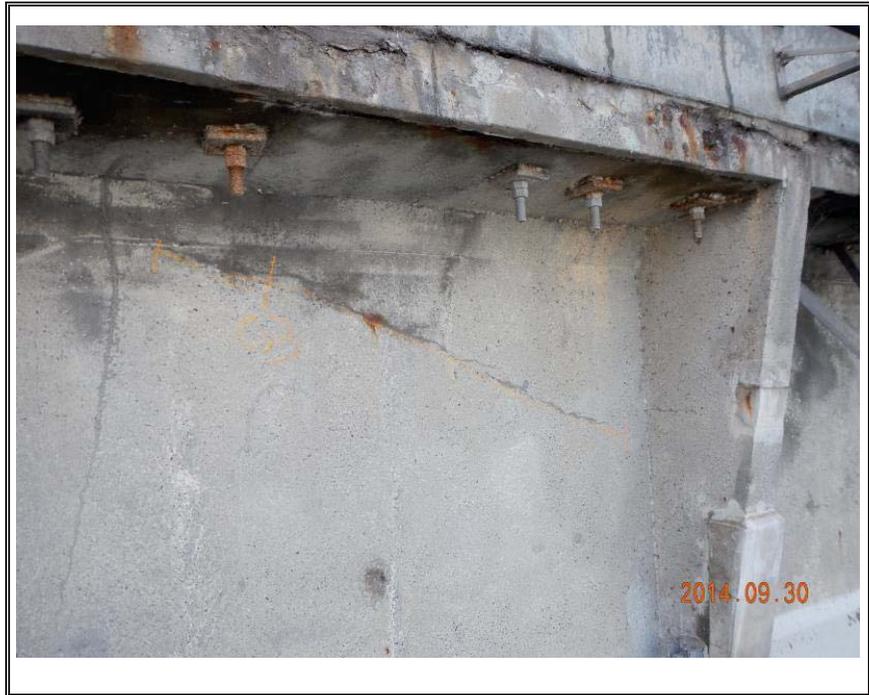

No photo	20141016_MAPAF_0811
Section : 5 Travée/Axe: 31W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées sur 35% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7050
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	

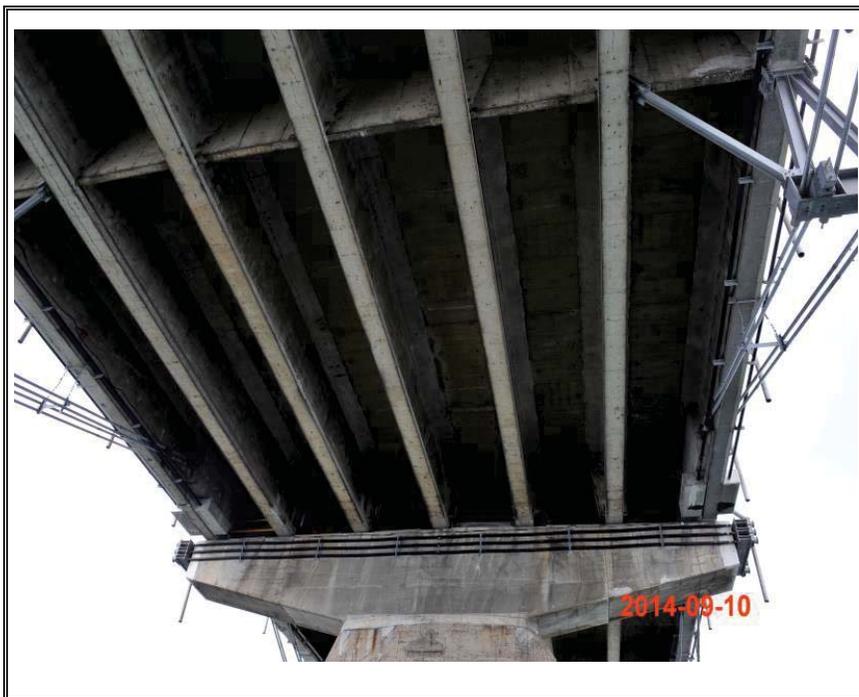

No photo	20140930_HBJV_7262
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : ; • Délaminage le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_6993
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20140930_HBJV_7206
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20140930_HBJV_7244
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=1, minimum six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20140930_HBJV_7304
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6990
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

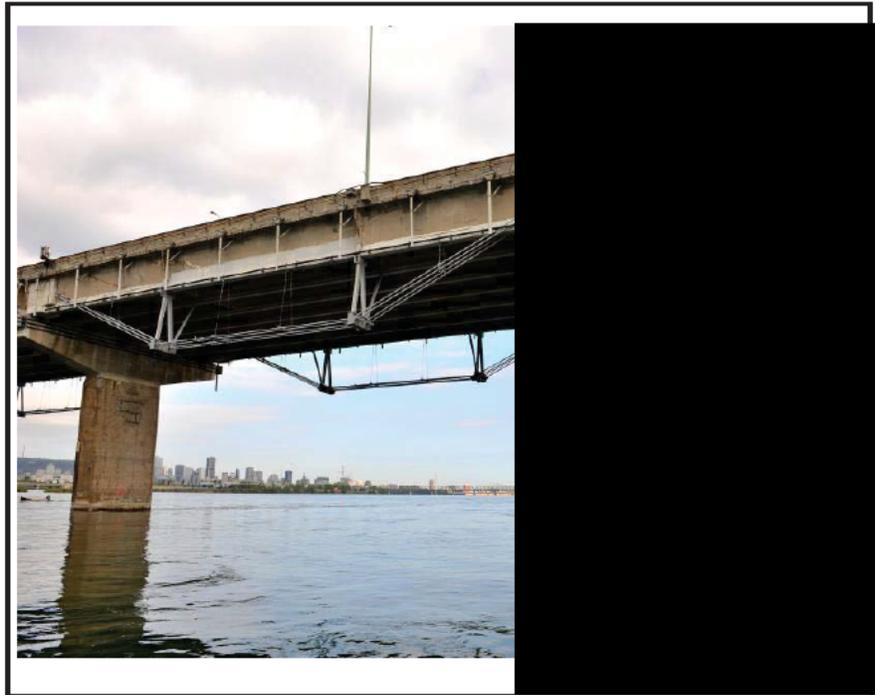

No photo	20141002_MAPJV_0019
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141002_MAPJV_0023
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141002_MAPJV_0029
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141002_MAPJV_0021
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS-R Élément : Renfort - CCV P7	
Commentaires : • Décollement à plusieurs endroits, sont une surface de 4000 x 500 mm = 2 000 000 mm ² pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante (CCV = ciment à renfort en fibres de verre (GRFC)).	
Recommandations : 10117	

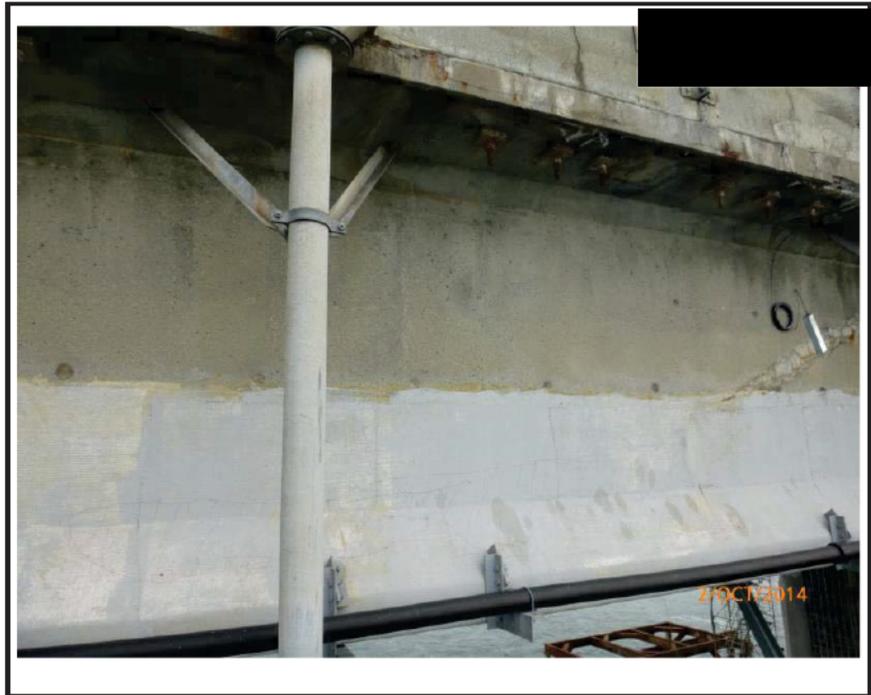

No photo	20141002_MAPJV_0022
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS-R Élément : Renfort - CCV P7	
Commentaires : • Décollement à plusieurs endroits, sont une surface de 4000 x 500 mm = 2 000 000 mm ² pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante (CCV = ciment à renfort en fibres de verre (GRFC)).	
Recommandations : 10117	




No photo	20141002_MAPJV_0023
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : SS-R Élément : Renfort - CCV P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décollement à plusieurs endroits, sont une surface de 4000 x 500 mm = 2 000 000 mm² pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante (CCV = ciment à renfort en fibres de verre (GRFC)). 	
Recommandations : 10117	



No photo	20141002_MAPJV_0030
Section : 5 Travée/Axe: 31W-32W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 2	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissuration allant jusqu'à 1,0 mm. 	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_6994
Section : 5 Travée/Axe: 32W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Présence de fissures étroites à larges par endroits; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence de la superficie totale; • Éclatement avec armatures visibles corrodées ; • Érosion par abrasion à la base du fût. 	
Recommandations : 7129	

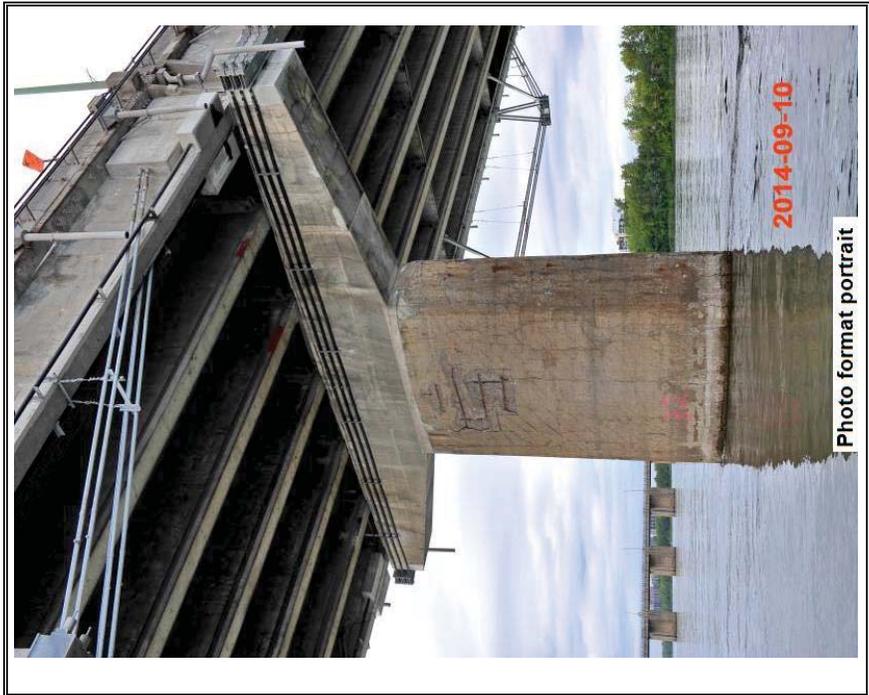

No photo	20140910_BPJD_6995
Section : 5 Travée/Axe: 32W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence de la superficie totale 	
Recommandations : 7129	




No photo	20140930_HBJV_7261
Section : 5 Travée/Axe: 32W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : • Garniture déchirée sur 70% de sa longueur affectant l'étanchéité de façon très importante	
Recommandations :	



No photo	20140930_HBJV_7260
Section : 5 Travée/Axe: 32W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées sur 60% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7048
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	

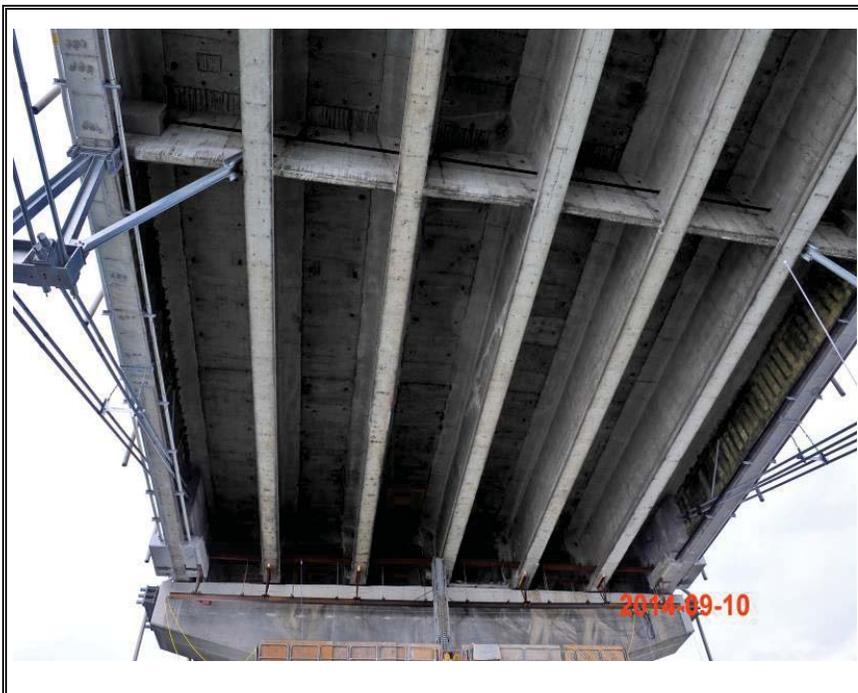

No photo	20141002_MAPJV_0041
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec torons visibles corrodés avec fils sectionnés le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141004_MAPAF_0582
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : DR Élément : Glissière latérale aval	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10113	



No photo	20140910_BPJD_7000
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	




No photo	20141006_HBJV_7381
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 2, décollement de deux (2) bandes de 5000 mm² en rive d'une bande horizontale pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante. 	
Recommandations : 10117	



No photo	20141006_HBJV_7411
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement par endroits 	
Recommandations : 10091	



No photo	20141006_HBJV_7346
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=2, minimum quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	

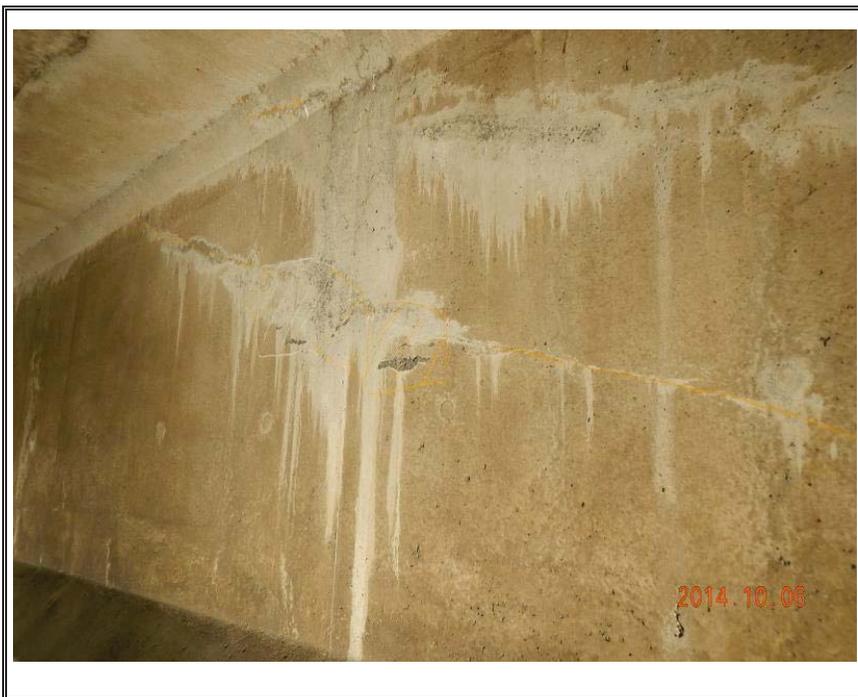

No photo	20141006_HBJV_7375
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : ; ; • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées ;	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_6997
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141006_HBJV_7323
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, basée sur l'historique des interventions du propriétaire, minimum de neuf (9) câbles affectées par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20141006_HBJV_7376
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, décollement de 35 000 mm² en rive d'une bande horizontale pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante. 	
Recommandations : 10117	



No photo	20141006_HBJV_7377
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, décollement de 35 000 mm² en rive d'une bande horizontale pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante. 	
Recommandations : 10117	



No photo	20141006_HBJV_7369
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P7	
Commentaires : • CEC = 1, décollement de 35 000 mm ² en rive d'une bande horizontale pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante.	
Recommandations : 10117	

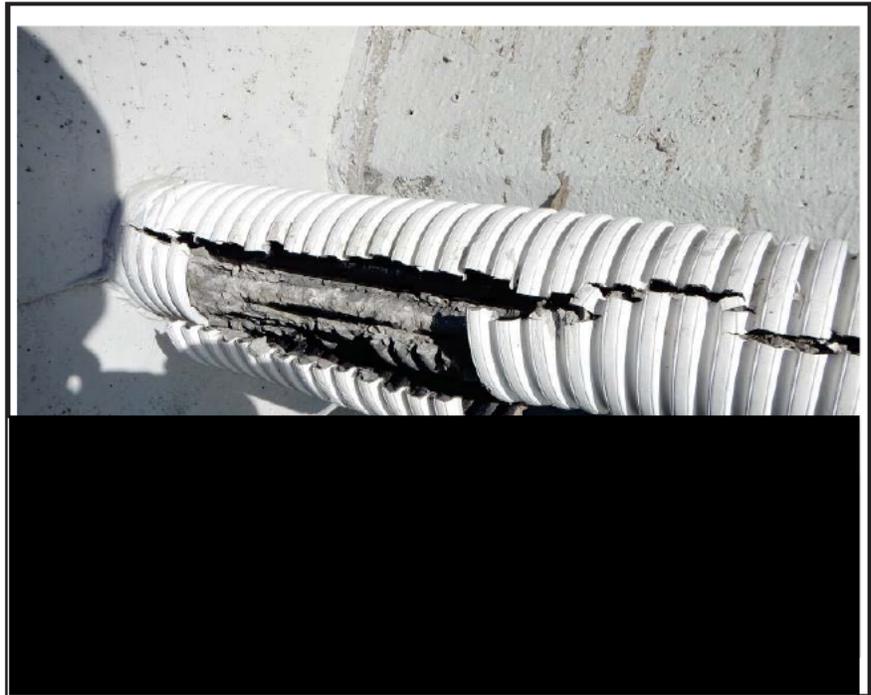

No photo	20141006_HBJV_7378
Section : 5 Travée/Axe: 32W-33W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P7	
Commentaires : • CEC = 1, décollement de 35 000 mm ² en rive d'une bande horizontale pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante.	
Recommandations : 10117	



No photo	20140910_BPJD_7001
Section : 5 Travée/Axe: 33W Groupe : Pile Élément : Fût	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence totalisant 70% de la superficie totale; • Éclatement avec armatures corrodées visibles ; • Fissures étroites à larges par endroits; • Fissures polygonales généralisées; • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût. 	
Recommandations : 7129	



No photo	20140910_BPJD_7006
Section : 5 Travée/Axe: 33W Groupe : Pile Élément : Fût	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût. 	
Recommandations : 7129	



No photo	20141006_HBJV_7353
Section : 5 Travée/Axe: 33W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : • Garniture déchirée sur 15% de sa longueur affectant l'étanchéité du joint de façon appréciable	
Recommandations :	



No photo	20141009_MAPAF_0109
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et une extrémité de toron visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	




No photo	20141009_MAPAF_0081
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et une extrémité de toron visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	



No photo	20141006_HBJV_7353
Section : 5 Travée/Axe: 33W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur 50% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7046
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	

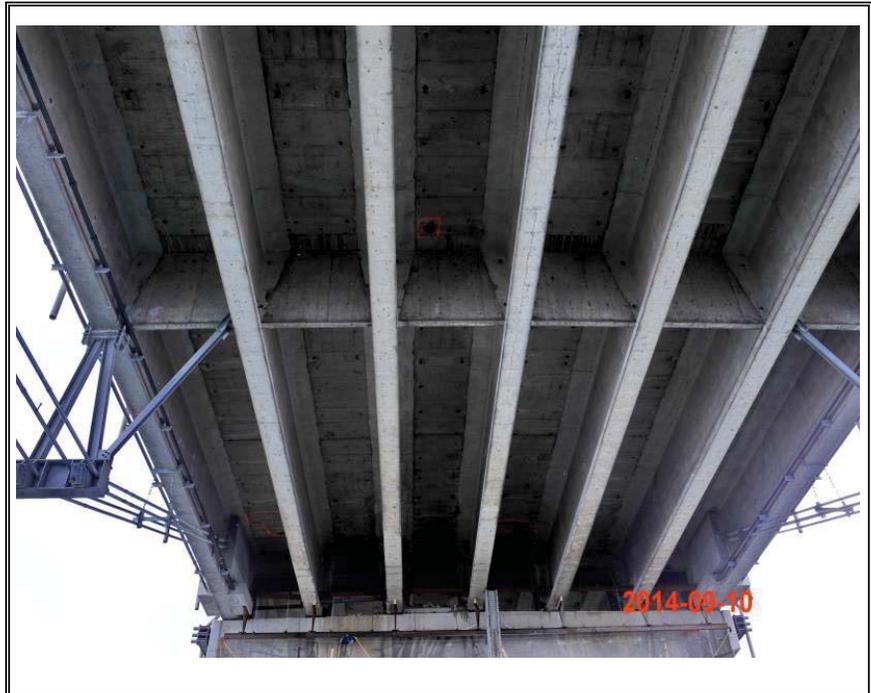

No photo	20141009_MAPAF_0089
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141019_HBJV_8664
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : DR Élément : Glissière latérale amont	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10113	




No photo	20140910_BPJD_7007
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141009_MAPAF_0085
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC=1, minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141009_MAPAF_0093
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	

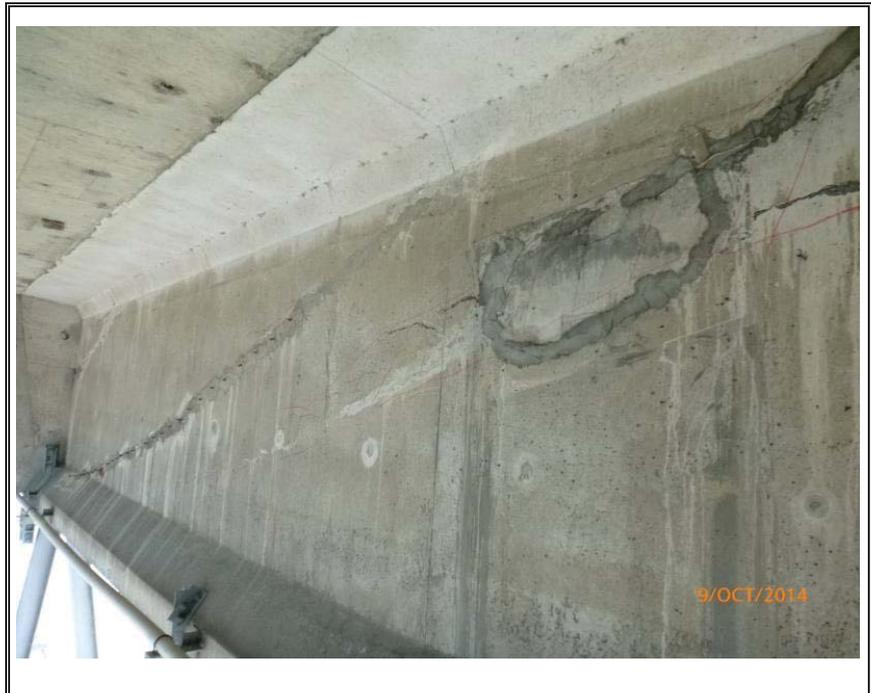


No photo	20141009_MAPAF_0086
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec torons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30%	
Recommandations : 10091	




No photo	20141006_MAPAF_0050
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_7003
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

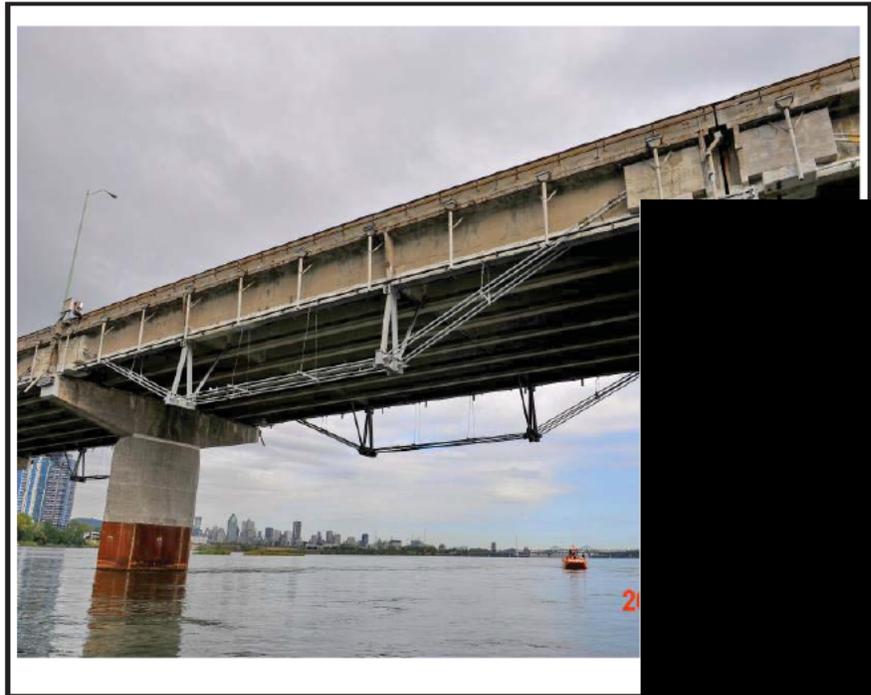

No photo	20141009_MAPAF_0091
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30%	
Recommandations : 10091	

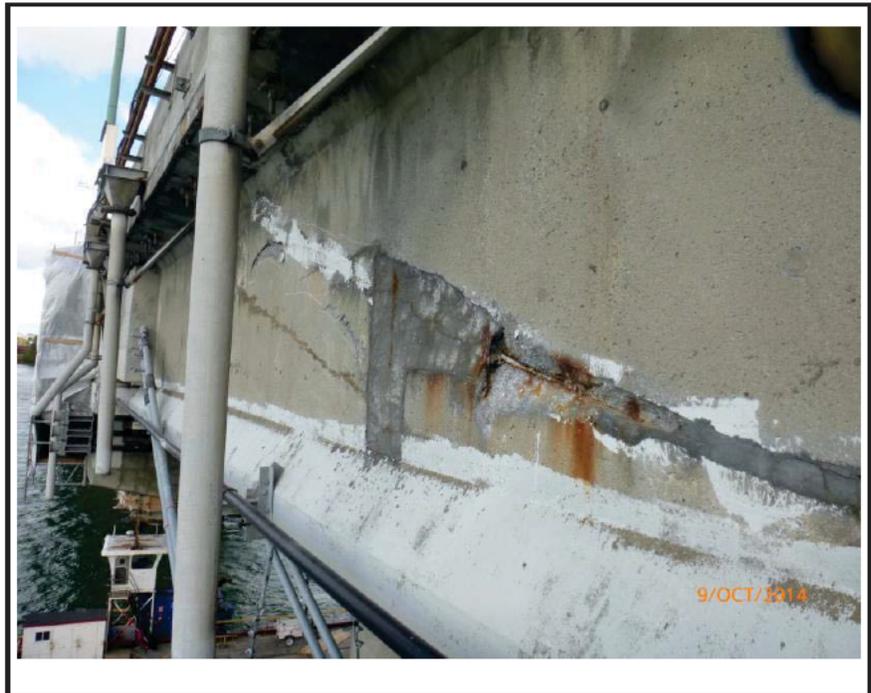

No photo	20141009_MAPAF_0099
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141009_MAPAF_0078
Section : 5 Travée/Axe: 33W-34W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140910_BPJD_7008
Section : 5 Travée/Axe: 34W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Fissures polygonales généralisées;;;	
Recommandations : 7129	



No photo	20140930_MAPAF_0997
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	




No photo	20140930_MAPAF_0970
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	

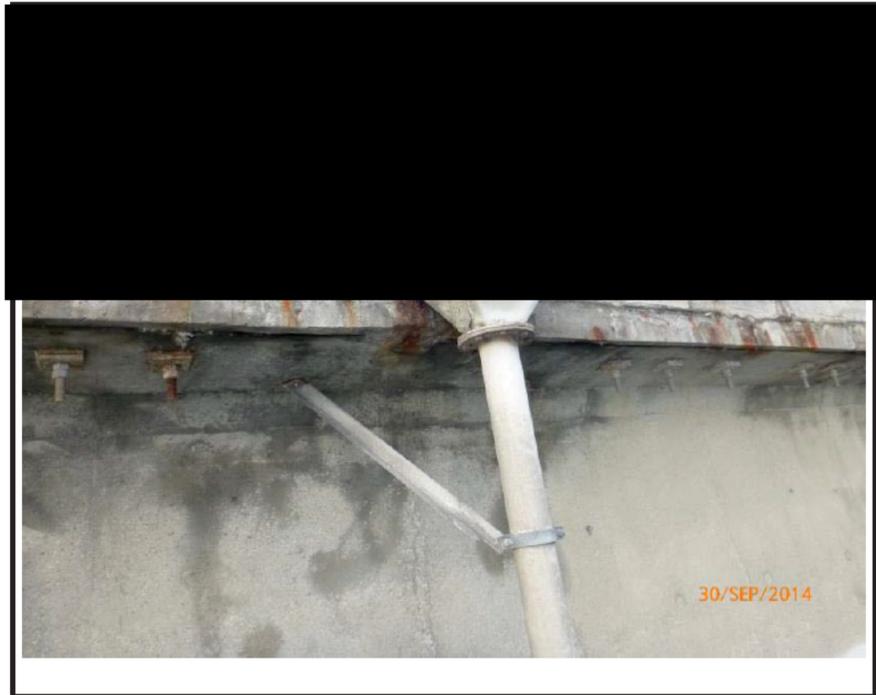

No photo	20141006_MAPAF_0052
Section : 5 Travée/Axe: 34W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage, éclatement avec armatures visibles corrodées et désagrégation très importante sur 65% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon très importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7044
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	

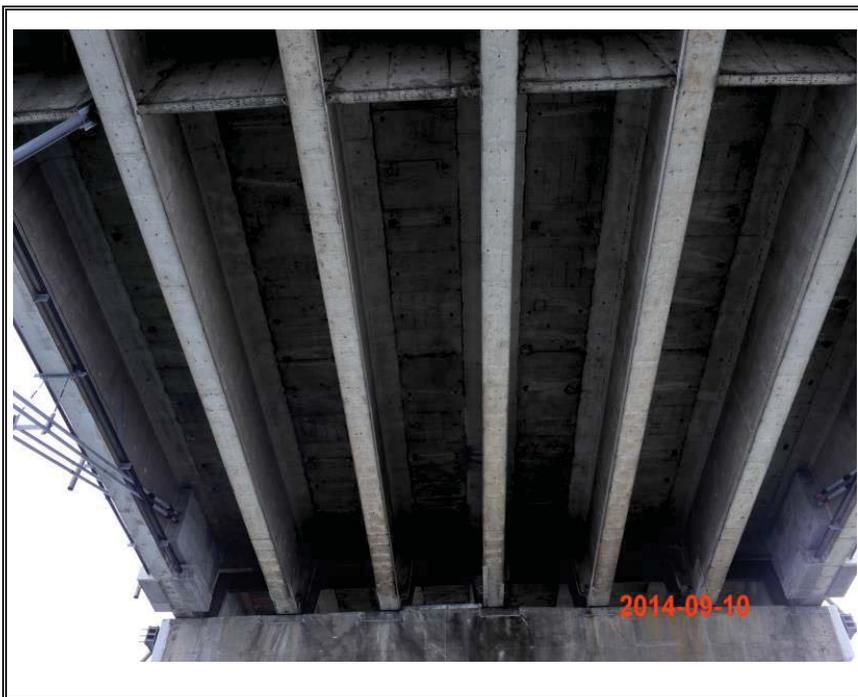

No photo	20140930_MAPAF_0981
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10098	



No photo	20140910_BPJD_7013
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20140930_MAPAF_0985
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20140930_MAPAF_0977
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Éclatement	
Recommandations : 10091	



No photo	20140930_MAPAF_0979
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20141002_MAPJV_0010
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement.	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_7010
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20140930_MAPAF_0003
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Éclatements avec armatures et torons visibles corrodés avec perte de section supérieure à 30% (un fil et un étrier sectionnés)	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20140930_MAPAF_0002
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Éclatements avec armatures et torons visibles corrodés avec perte de section supérieure à 30% (un fil et un étrier sectionnés)	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20140930_MAPAF_0994
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140930_MAPAF_0975
Section : 5 Travée/Axe: 34W-35W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10102	



No photo	20140910_BPJD_7014
Section : 5 Travée/Axe: 35W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Travaux de réfection exécutés en 2012. • Fissuration polygonale de retrait généralisée. 	
Recommandations :	




No photo	20141002_MAPJV_0013
Section : 5 Travée/Axe: 35W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Garniture déchirée ou manquante sur 70% de sa longueur affectant l'étanchéité du joint de façon très importante 	
Recommandations :	

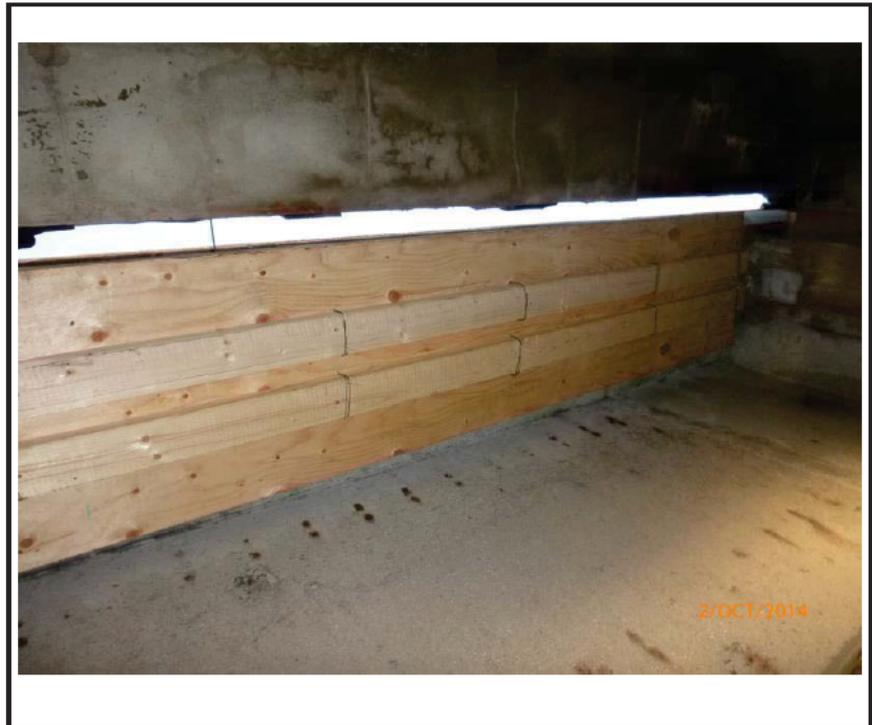

No photo	20141015_HBJV_7979
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et traces de rouille sur 50% de la longueur affectant l'étanchéité de façon appréciable.	
Recommandations : 10096	



No photo	20141015_HBJV_7942
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et traces de rouille sur 75% de la longueur affectant l'étanchéité de façon appréciable.	
Recommandations : 10096	

 

No photo	20140930_MAPAF_0978
Section : 5 Travée/Axe: 35W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur 20% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7040
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141015_HBJV_7956
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10098, 10100	



2014.10.16

No photo	20140910_BPJD_7019
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



2014-09-10

No photo	20141015_HBJV_7955
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 2 , minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141015_HBJV_7936
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Éclatement localement avec trons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (plusieurs fils sectionnés)	
Recommandations : 10091	



No photo	20141015_HBJV_7946
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Éclatement localement avec torons visibles corrodés avec perte de section supérieure à 30% (plusieurs fils sectionnés)	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_7016
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141015_HBJV_7976
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissures inférieures à 0,8mm avec traces de corrosion de l'acier de précontrainte, défauts superposés des deux côtés de l'âme	
Recommandations : 10091	



No photo	20141015_HBJV_8000
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissures inférieures à 0,8mm avec traces de corrosion de l'acier de précontrainte, défauts superposés des deux côtés de l'âme	
Recommandations : 10091	




No photo	20141015_HBJV_7961
Section : 5 Travée/Axe: 35W-36W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10102	




No photo	20140910_BPJD_7020
Section : 5 Travée/Axe: 36W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Fissures rectangulaires généralisées; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence; • Éclatement avec armature corrodée visible; • Érosion par abrasion dans le bas du fût.	
Recommandations : 7129	



No photo	20140910_BPJD_7021
Section : 5 Travée/Axe: 36W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence	
Recommandations : 7129	

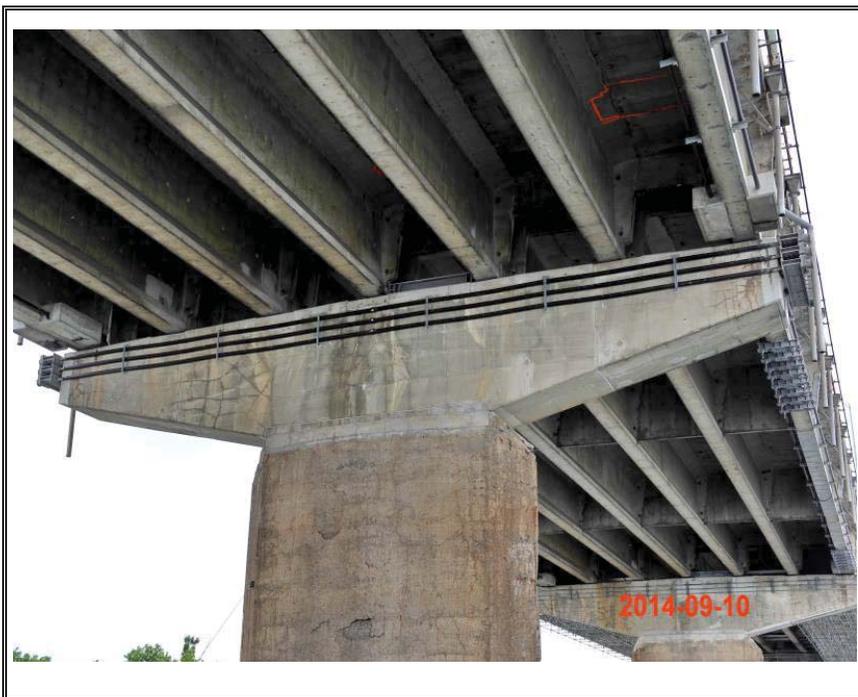

No photo	20141023_HBJD_0464
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et traces de rouille sur 50% de la longueur affectant l'étanchéité de façon appréciable.	
Recommandations : 10096	

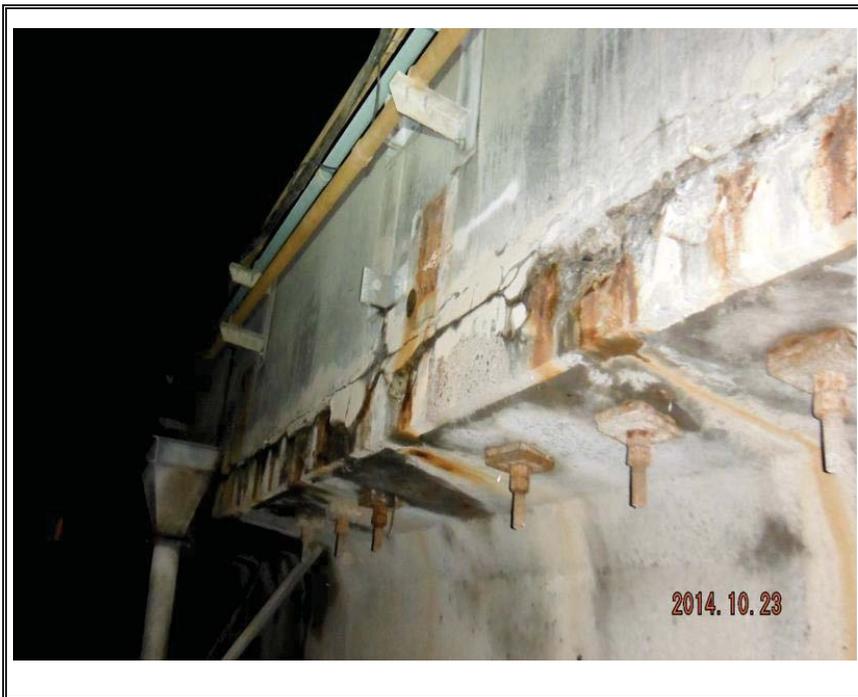


No photo	20141001_HBJD_9109
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et traces de rouille sur 80% de la longueur affectant l'étanchéité de façon appréciable.	
Recommandations : 10096	




No photo	20141015_HBJV_7924
Section : 5 Travée/Axe: 36W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées sur 55% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_7038
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	

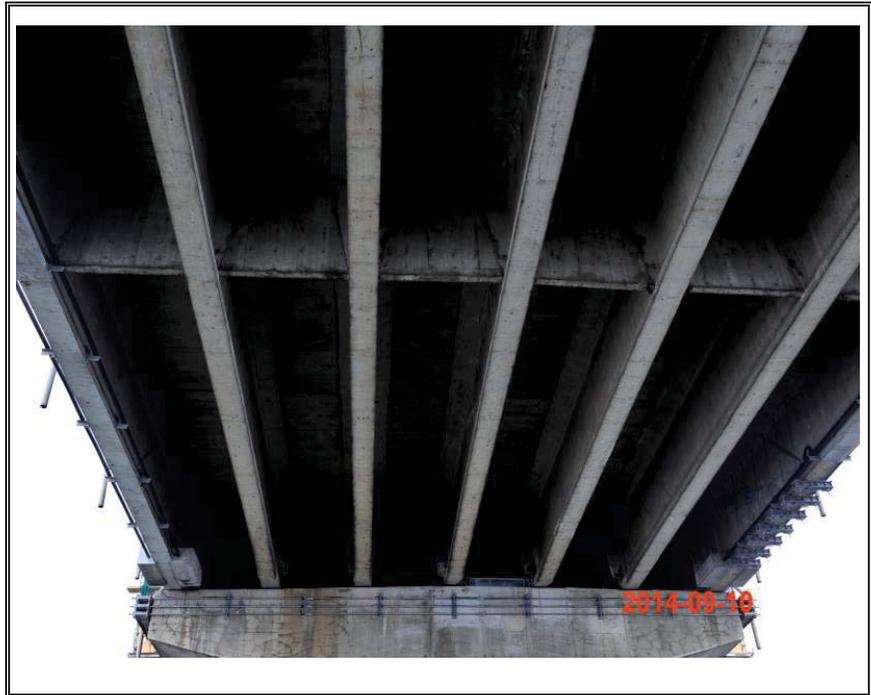

No photo	20141023_HBJD_0459
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement le long des câbles de précontrainte	
Recommandations : 10098, 10100	

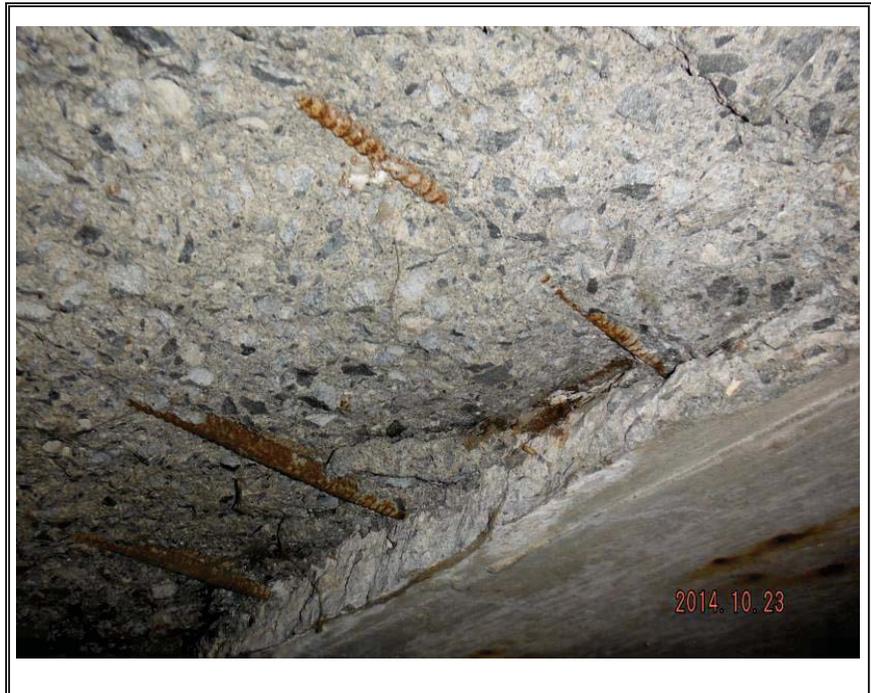

No photo	20140910_BPJD_7026
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141001_HBJD_9116
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10091	



No photo	20141001_HBJD_9121
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <p>; CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante</p>	
<p>Recommandations :</p> <p>10091</p>	




No photo	20140910_BPJD_7022
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p>	
<p>Recommandations :</p> <p>10091, 10093</p>	




No photo	20141023_HBJD_0470
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC=1, selon Buckland & Taylor : six (6) torons avec 50% des fils sectionnés au soffite pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141023_HBJD_0484
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC=1, selon Buckland & Taylor : six (6) torons avec 50% des fils sectionnés au soffite pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091, 10093	

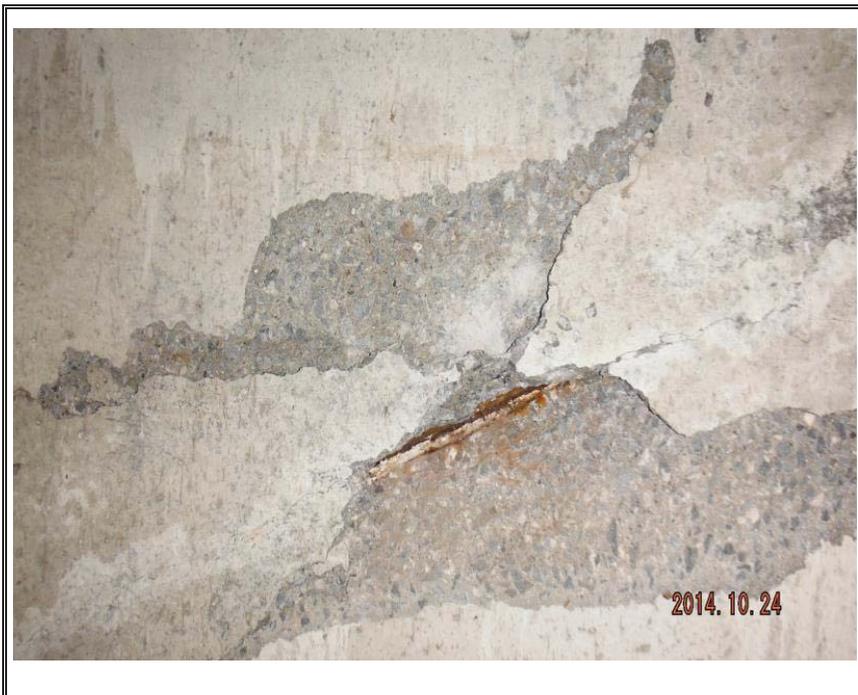

No photo	20141023_HBJD_0485
Section : 5 Travée/Axe: 36W-37W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, selon Buckland & Taylor : six (6) torons avec 50% des fils sectionnés au soffite pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	

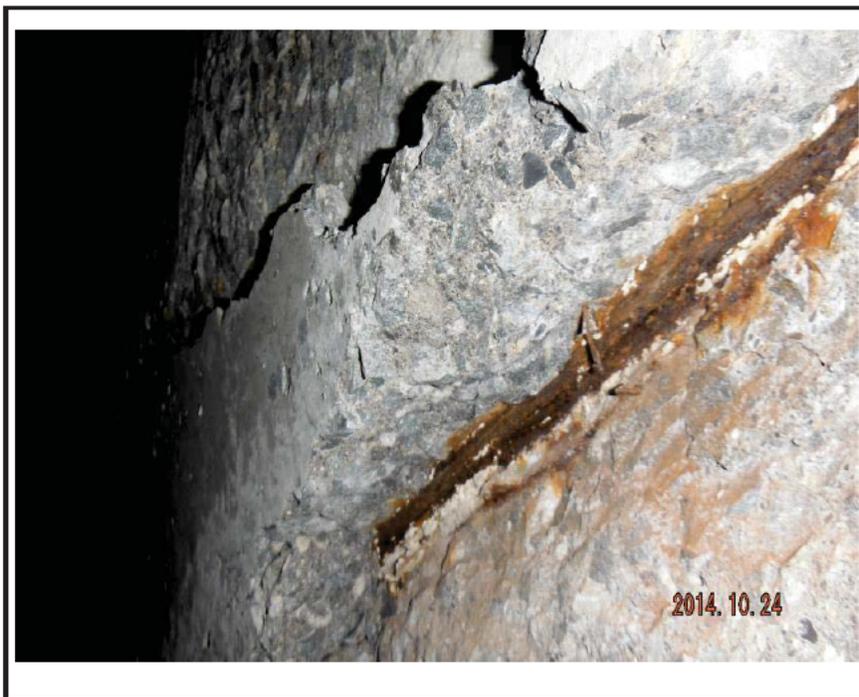

No photo	20140910_BPJD_7025
Section : 5 Travée/Axe: 37W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Fissures généralisées; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence par endroits; • Fissures étroites à larges par endroits; • Éclatement avec armature corrodée visible sur 2% de la surface; • Érosion par abrasion très importante dans le bas du fût.	
Recommandations : 7129	



No photo	20140910_BPJD_7029
Section : 5 Travée/Axe: 37W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence par endroits	
Recommandations : 7129	



No photo	20141016_HBJV_8104
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : Pile Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et traces de rouille sur 60% de la longueur affectant l'étanchéité de façon appréciable.	
Recommandations : 10096	




No photo	20141016_HBJV_8028
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et traces de rouille sur 50% de la longueur affectant l'étanchéité de façon appréciable.	
Recommandations : 10096	



No photo	20141023_HBJD_0489
Section : 5 Travée/Axe: 37W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations : 10107	




No photo	20140910_BPJD_7035
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10100	

 


No photo	20141015_HBJV_8015
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage au droit des torons (2x) à l'extrémité Ouest	
Recommandations : 10100	



No photo	20140910_BPJD_7034
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	

 

No photo	20141016_HBJV_8026
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 1 , minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	

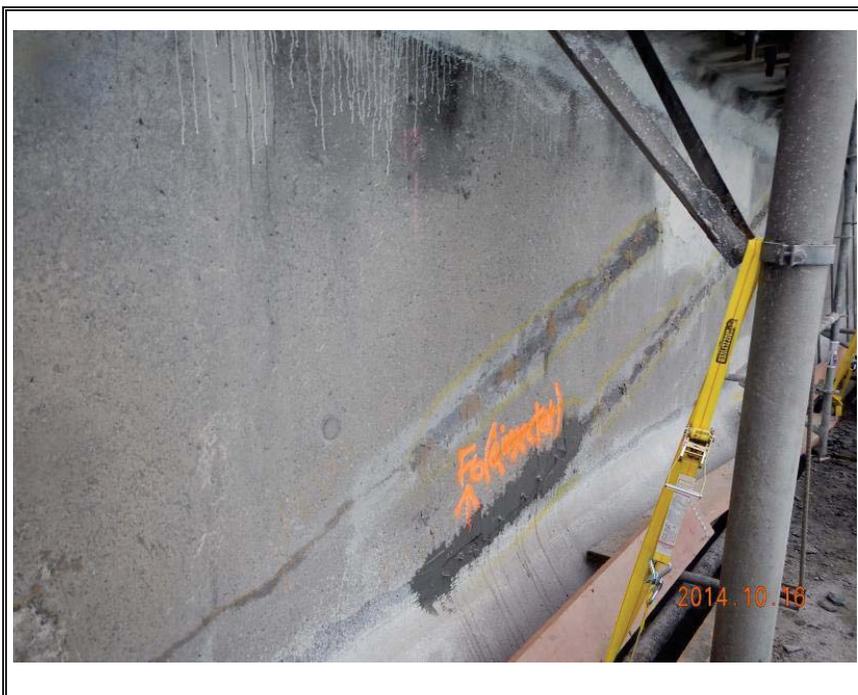


No photo	20141016_HBJV_8051
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P1	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées localement.	
Recommandations :	




No photo	20141016_HBJV_8080
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC = 2 , minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante (fissures relevées en visuel)	
Recommandations :	




No photo	20140910_BPJD_7030
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	

 


No photo	20141016_HBJV_8099
Section : 5 Travée/Axe: 37W-38W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1 , minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations :	

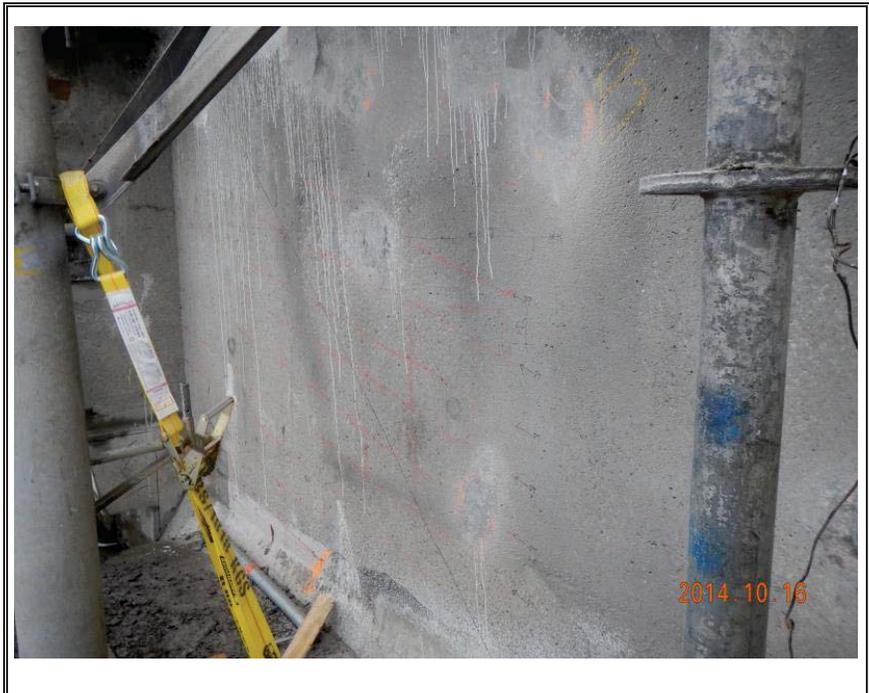

No photo	20140910_BPJD_8718
Section : 5 Travée/Axe: 38W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisées sur les faces sud et nord; • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence de la superficie totale; • Fissures étroites à larges par endroits; • Zones d'éclatement avec armatures corrodées visibles sur 2% de la superficie totale; • Érosion par abrasion dans la zone de marnage 	
Recommandations : 7129	

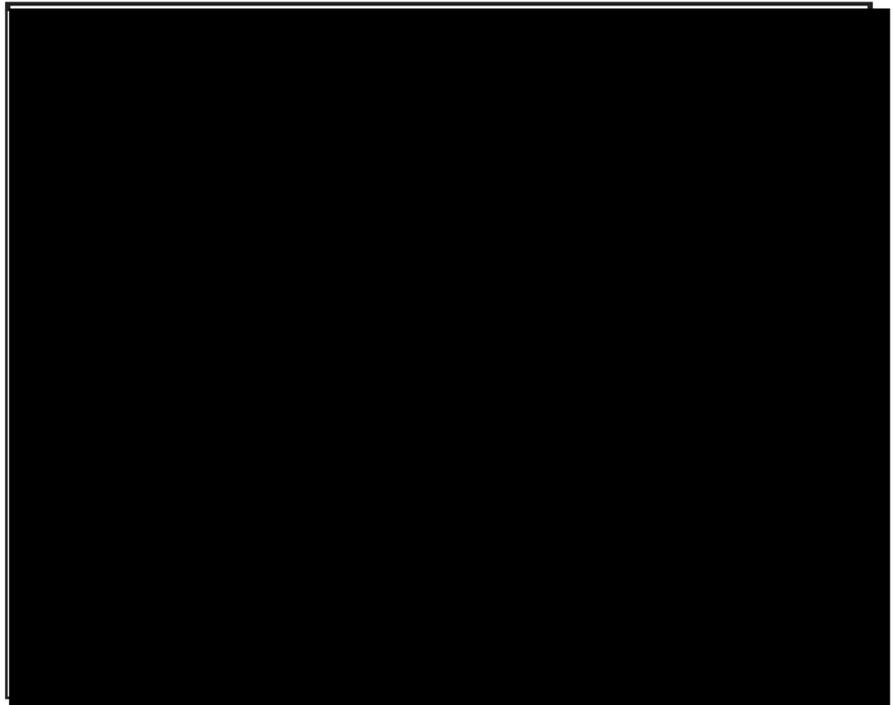

No photo	20140910_BPJD_8719
Section : 5 Travée/Axe: 38W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage avec taches de rouille et efflorescence de la superficie totale 	
Recommandations : 7129	

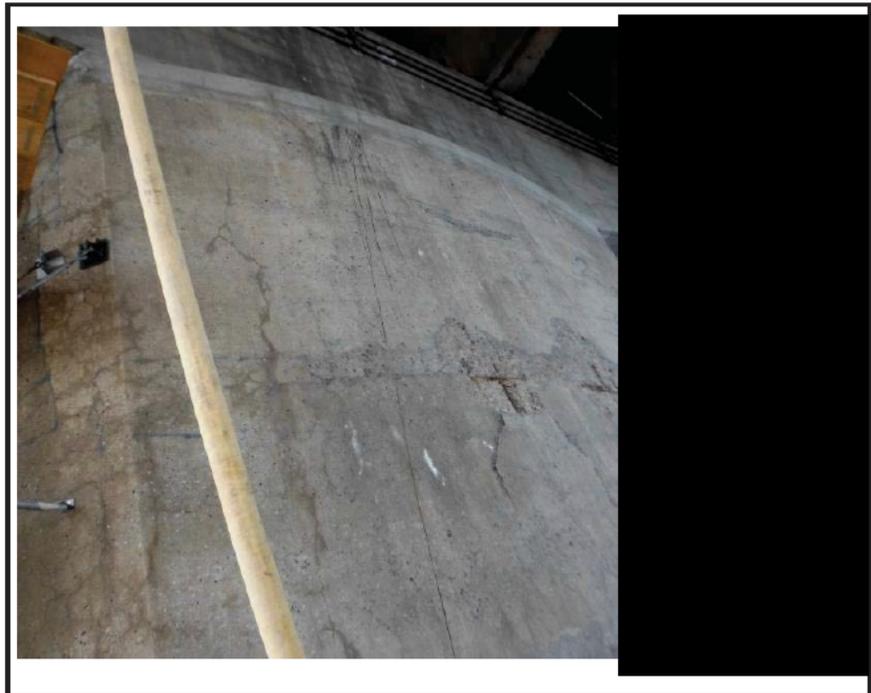

No photo	20141016_HBJV_8202
Section : 5 Travée/Axe: 38W-39W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et traces de rouille généralisée affectant l'étanchéité de façon appréciable.	
Recommandations : 10096	



No photo	20141016_HBJV_8095
Section : 5 Travée/Axe: 38W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_8716
Section : 5 Travée/Axe: 38W-39W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141016_HBJV_8172
Section : 5 Travée/Axe: 38W-39W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : Délaminage et éclatement le long des câbles de precontrainte	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141004_MAPAF_0569
Section : 5 Travée/Axe: 38W-39W Groupe : DR Élément : Glissière latérale aval	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10113	



No photo	20141016_HBJV_8160
Section : 5 Travée/Axe: 38W-39W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 1 , minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20141016_HBJV_8163
Section : 5 Travée/Axe: 38W-39W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 1 , minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141016_HBJV_8186
Section : 5 Travée/Axe: 38W-39W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1 , minimum de huit (8) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20140910_BPJD_8717
Section : 5 Travée/Axe: 39W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Travaux de réfection complète exécutés en 2010; • Fissuration polygonale de retrait généralisée. 	
Recommandations :	

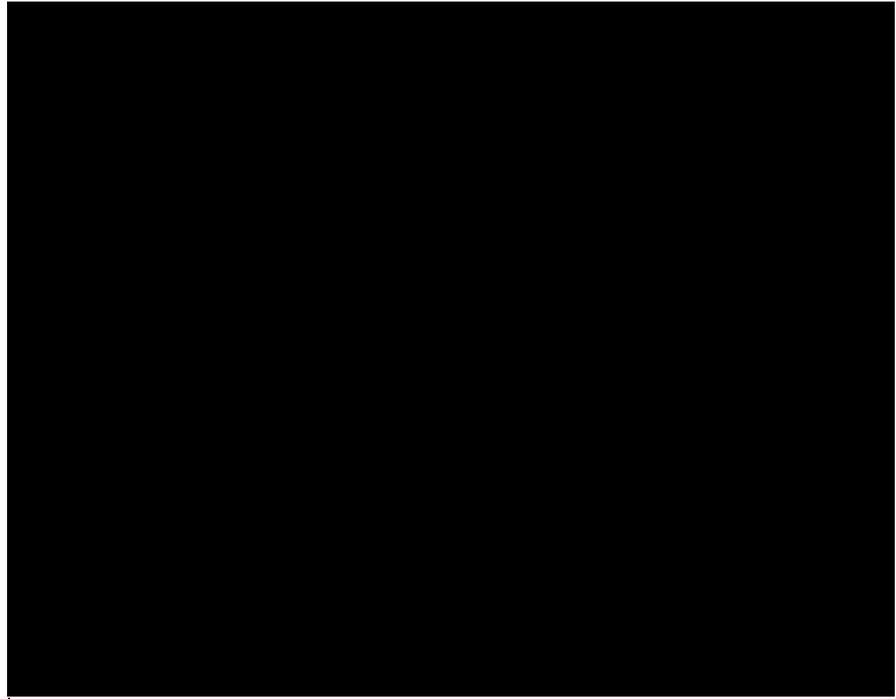

No photo	20141018_HBJV_8511
Section : 5 Travée/Axe: 39W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Garniture déchirée sur 10% de sa longueur affectant l'étanchéité du joint de façon appréciable 	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_8713
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	




No photo	20140929_BPJD_0328
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage ou éclatement avec armature corrodée visible, gainesvisibles ou torons exposés avec fils coupés ou perte importante de la section	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20140929_BPJD_0347
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <p>CEC = 1, minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante</p>	
Recommandations : 10091	



No photo	20140929_BPJD_0335
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC=1, minimum de ? (?) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091	

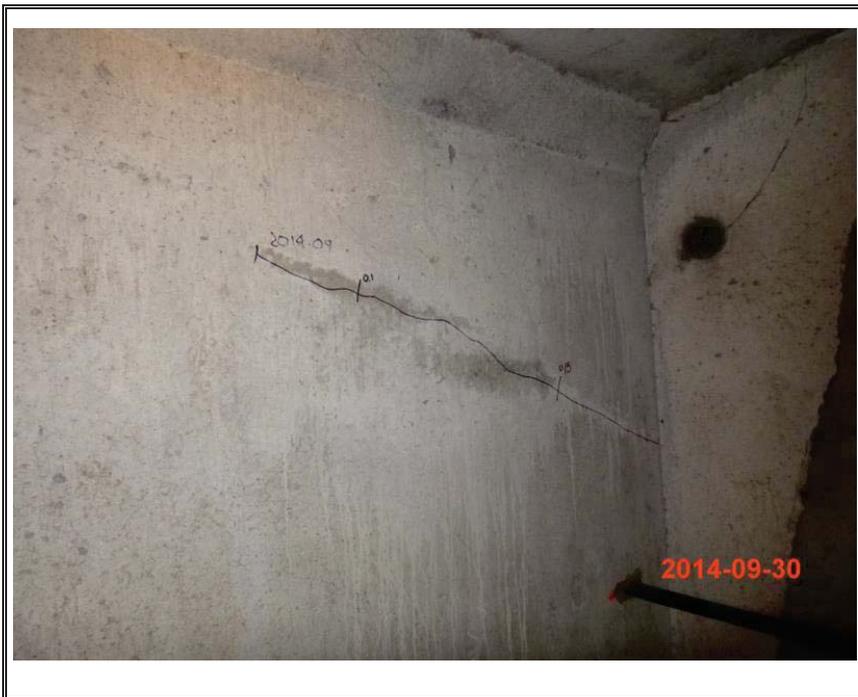


No photo	20140929_BPJD_0332
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement par endroits	
Recommandations : 10091	



No photo	20141008_HBJV_7656
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141008_HBJV_7635
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	

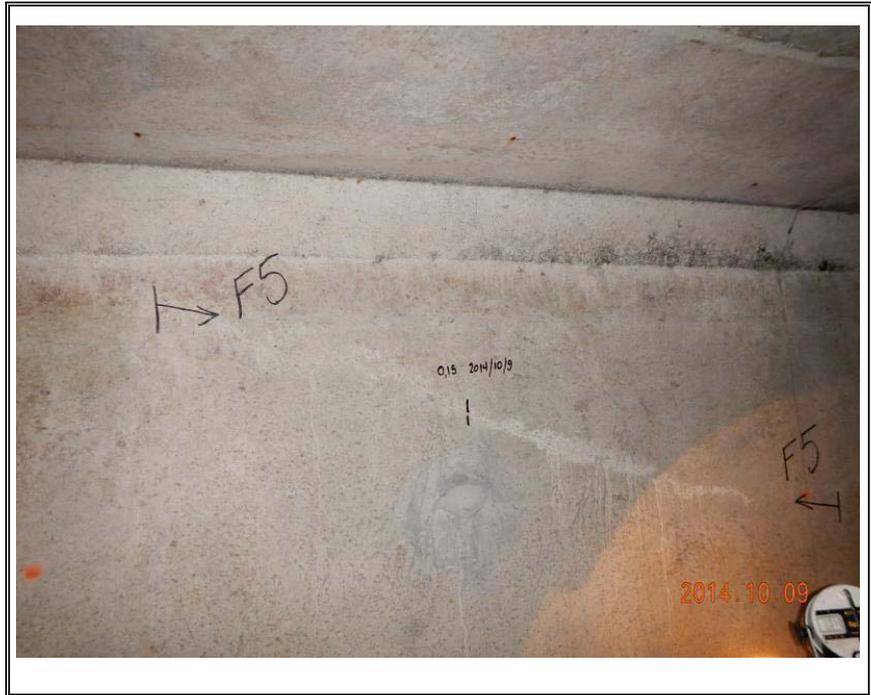


No photo	20140929_BPJD_0324
Section : 5 Travée/Axe: 39W-40W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_8711
Section : 5 Travée/Axe: 40W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage ; • Éclatement avec armature corrodée visible sur 2% de la surface; • Fissures larges avec des taches de rouille et efflorescence par endroits; • Érosion par abrasion autour de la semelle. 	
Recommandations : 7129	

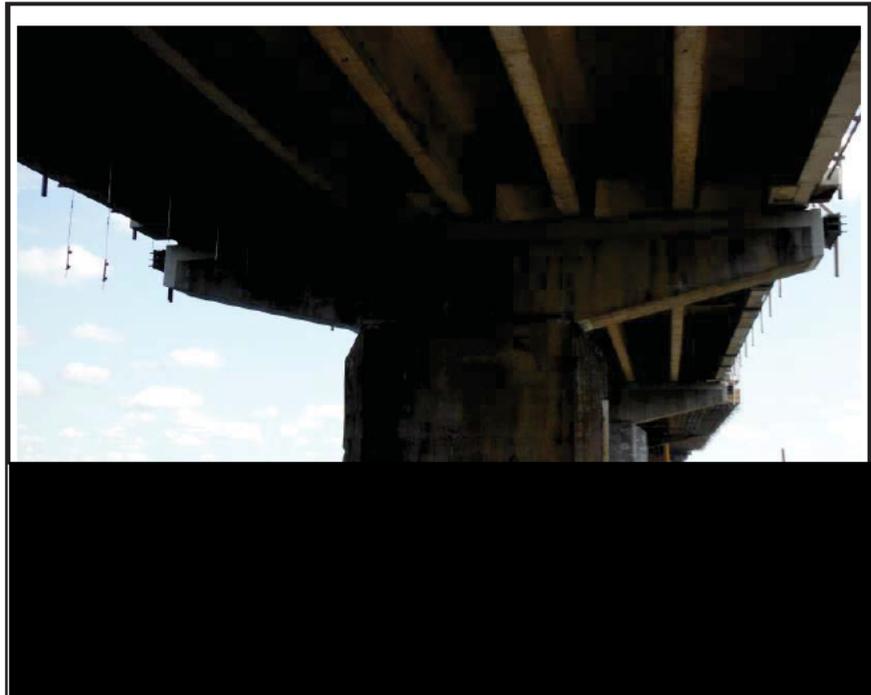

No photo	20140910_BPJD_8714
Section : 5 Travée/Axe: 40W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage 	
Recommandations : 7129	

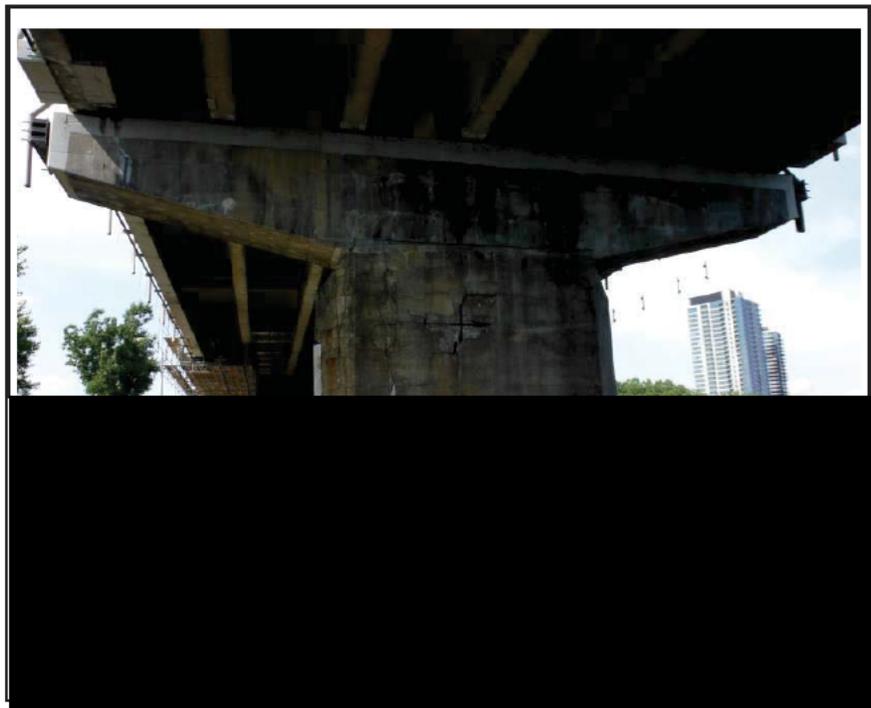

No photo	20140910_BPJD_8708
Section : 5 Travée/Axe: 40W-41W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141016_HBJV_8218
Section : 5 Travée/Axe: 40W-41W Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armature corrodée visible, gaines visibles ou torons exposés avec fils coupés ou perte importante de la section	
Recommandations : 10098, 10100	



No photo	20141016_MAPAF_0853
Section : 5 Travée/Axe: 40W-41W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1 , minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10091	




No photo	20141016_MAPAF_0859
Section : 5 Travée/Axe: 40W-41W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <p>Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (fils sectionnés) par endroits</p>	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_8712
Section : 5 Travée/Axe: 40W-41W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091	



No photo	20141016_HBJV_8242
Section : 5 Travée/Axe: 40W-41W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1 , minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	

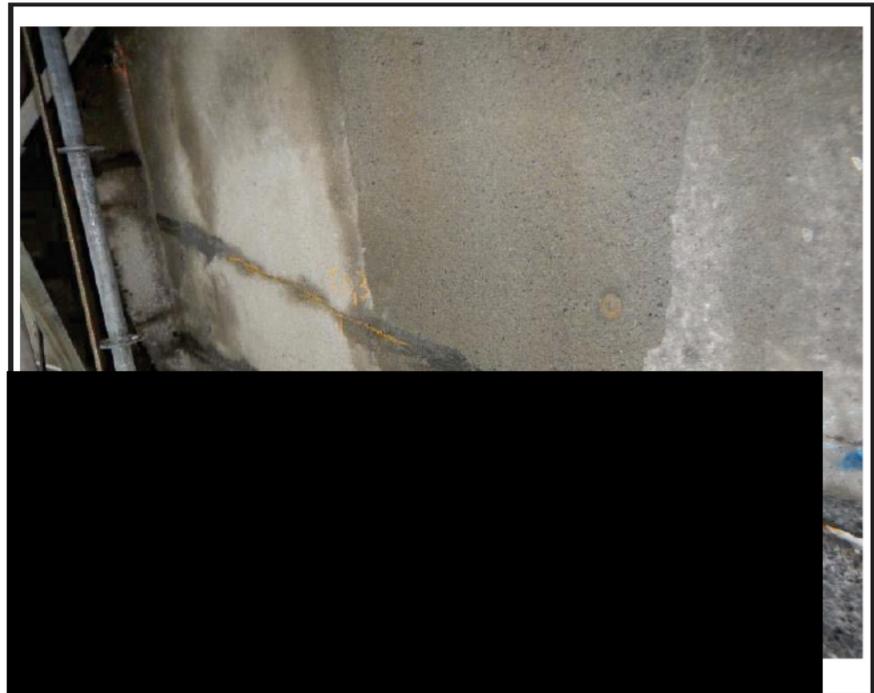

No photo	20141016_HBJV_8253
Section : 5 Travée/Axe: 40W-41W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec torons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (plusieurs fils sectionnés)	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_8709
Section : 5 Travée/Axe: 41W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réparation effectués en 2012 (gainage complet)	
Recommandations :	



No photo	20141016_HBJV_8262
Section : 5 Travée/Axe: 41W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Profilé	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_8704
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	



No photo	20141020_HBJV_9474
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Renforcement de dalle par post-tension transversale avec monotorons gainés-graissés déviés	
Recommandations : 10098	



No photo	20141020_HBJV_9492
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10098	




No photo	20141020_HBJV_9452
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC=2, minimum de quatre câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_HBJV_9456
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_HBJV_9498
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC=1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante (inspection visuelle)	
Recommandations :	

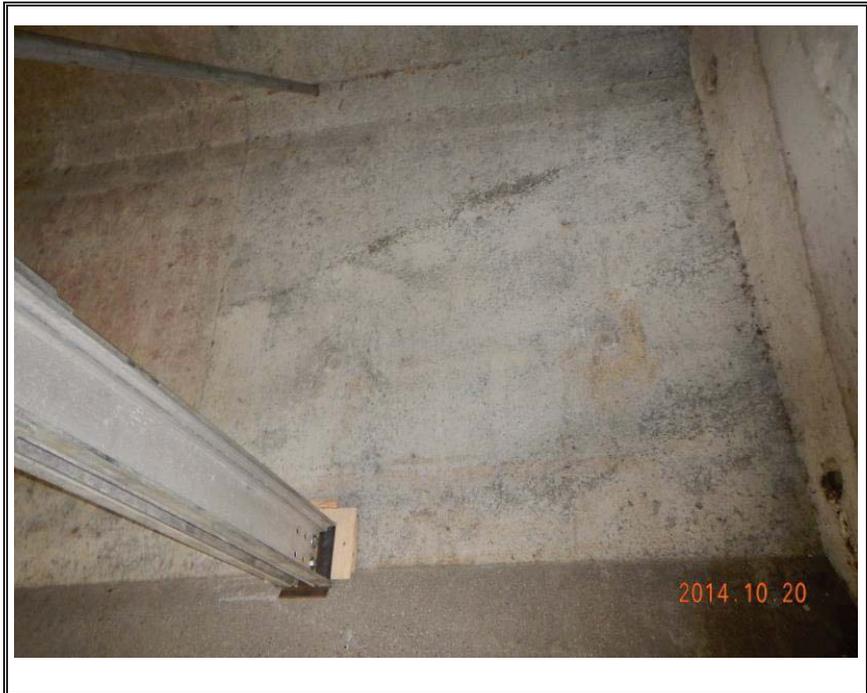


No photo	20141020_HBJV_9506
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC=1, basée sur mesures de contraintes réelles, minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	



No photo	20141020_HBJV_9518
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminages et éclatements avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10091	




No photo	20141020_HBJV_9517
Section : 5 Travée/Axe: 41W-42W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PTE P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement.	
Recommandations :	

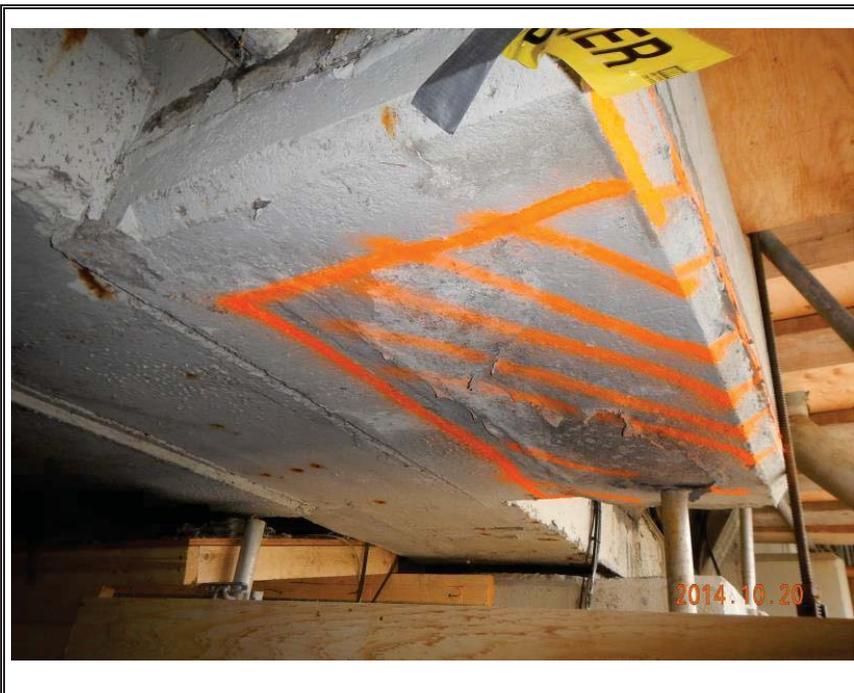

No photo	20140910_BPJD_8707
Section : 5 Travée/Axe: 42W Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Travaux de réfection complète exécutés en 2010; • Fissuration polygonale de retrait généralisée. 	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8464
Section : 5 Travée/Axe: 42W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées. 	
Recommandations :	

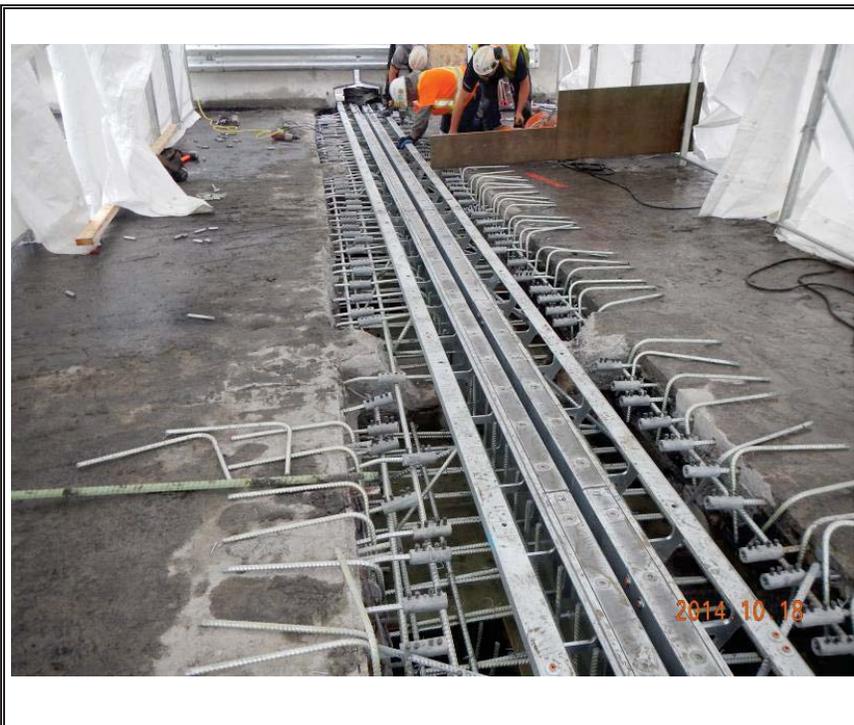


No photo	20141020_HBJV_9505
Section : 5 Travée/Axe: 42W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • 2014 : Remplacement de joint en cours, données de l'inspection précédente reportées.	
Recommandations :	



No photo	20140910_BPJD_8703
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10098	



No photo	20141004_MAPAF_0678
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : PIt. Élément : Système de drainage	
Commentaires : • Drains bouchés 2/10.	
Recommandations : 6947, 10119	

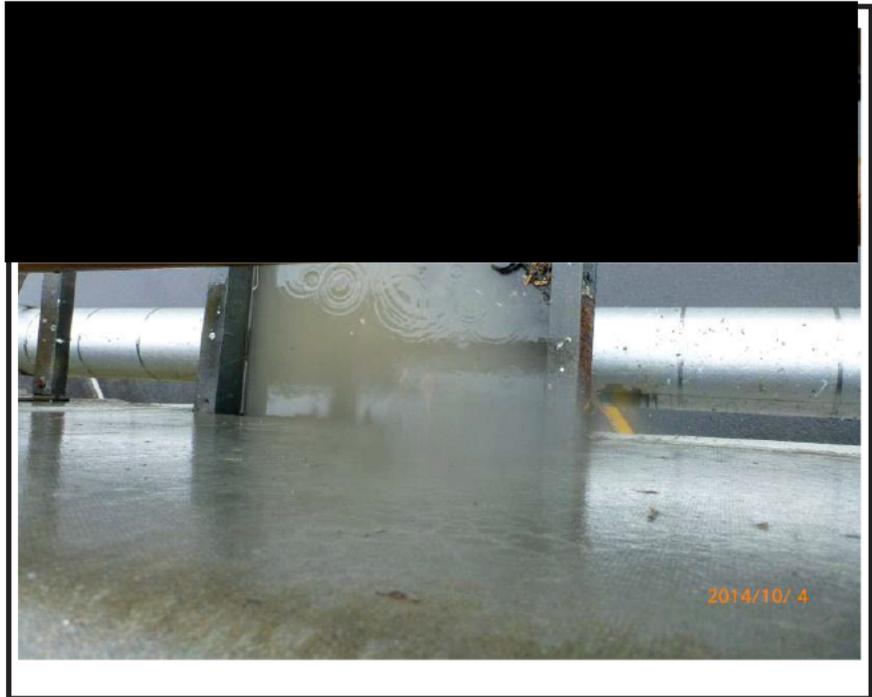


No photo	20140911_HBJV_6228
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC=1, basée sur mesures de contraintes réelles, minimum de douze (12) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20140911_HBJV_6150
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P1	
Commentaires : • CEC 3, deux (2) percements (environ 12 mm de diamètre) d'une bande PRFC pour affichage de signalisation de hauteur libre.	
Recommandations : 10117	




No photo	20140911_HBJV_6217
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : SS-R Élément : Renfort - PRFC P1	
Commentaires : • CEC 3, deux (2) percements (environ 12 mm de diamètre) d'une bande PRFC pour affichage de signalisation de hauteur libre.	
Recommandations : 10117	

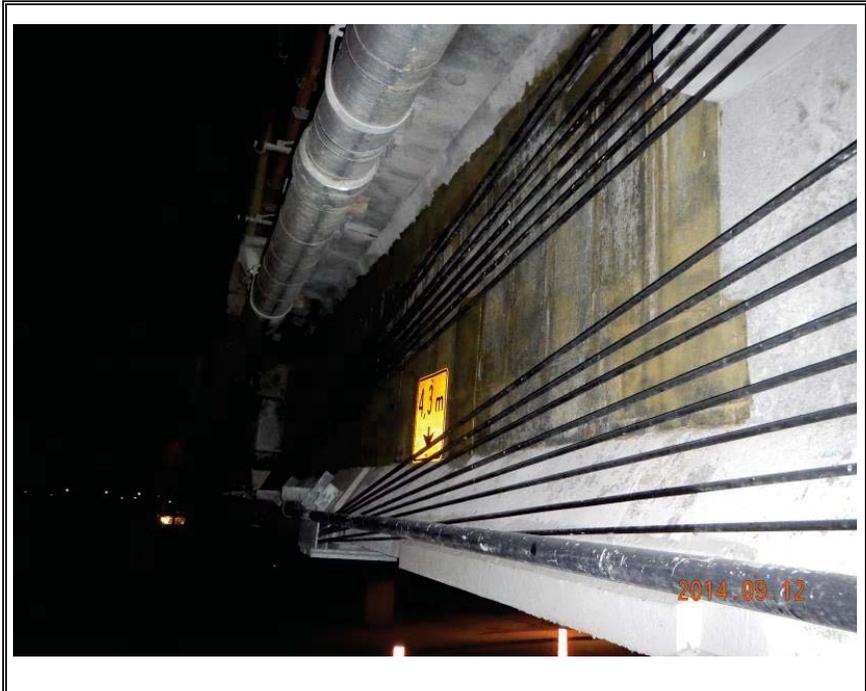

No photo	20140911_HBJV_6174
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10091, 10093	

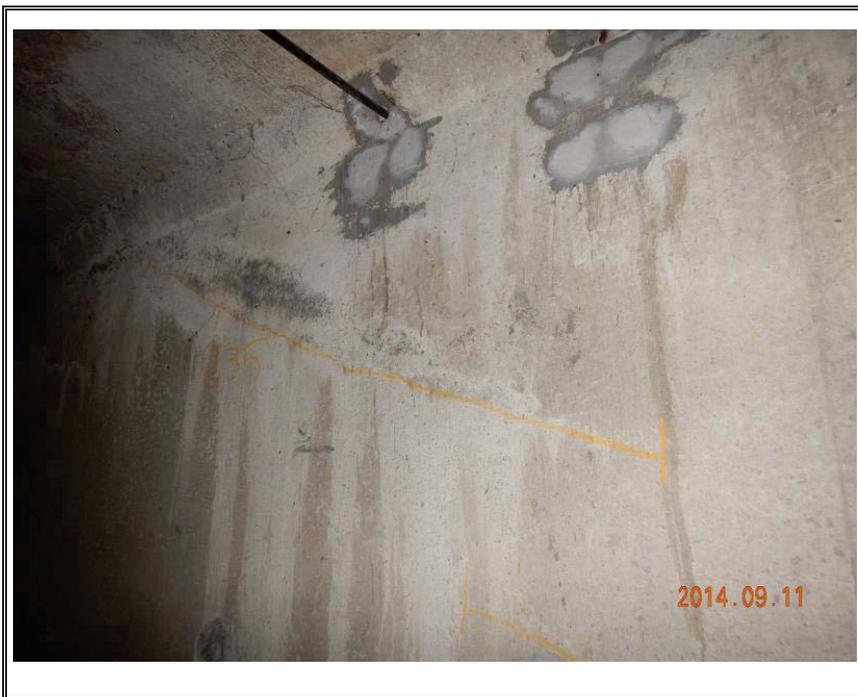


No photo	20140911_HBJV_6158
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées par endroits	
Recommandations : 10091, 10093	

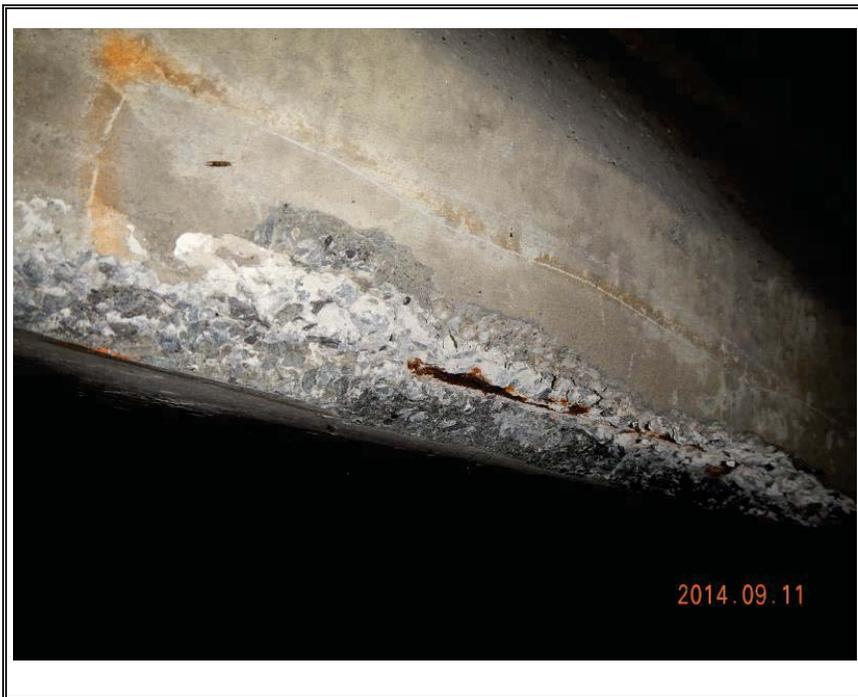


No photo	20140911_HBJV_6193
Section : 5 Travée/Axe: 42W-43W Groupe : SS-R Élément : Renfort - QP2.0 P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissure horizontale de 0,8 mm d'ouverture dans le bloc d'ancrage Ouest (ext.). 	
Recommandations :	




No photo	20140910_BPJD_8699
Section : 5 Travée/Axe: 43W Groupe : Pile Élément : Fût	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissures verticales de retrait filiformes typiques à la base du fût sur les faces est et ouest; • Taches d'humidité dans le haut du fût causées par l'infiltration d'eau du joint. 	
Recommandations :	

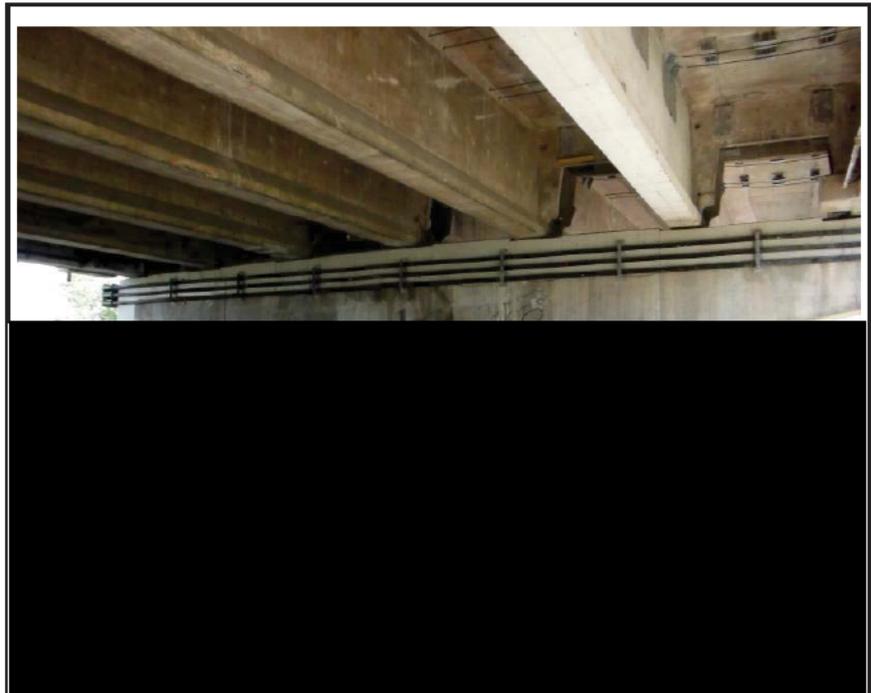

No photo	20141110_MAPAF_0220
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	

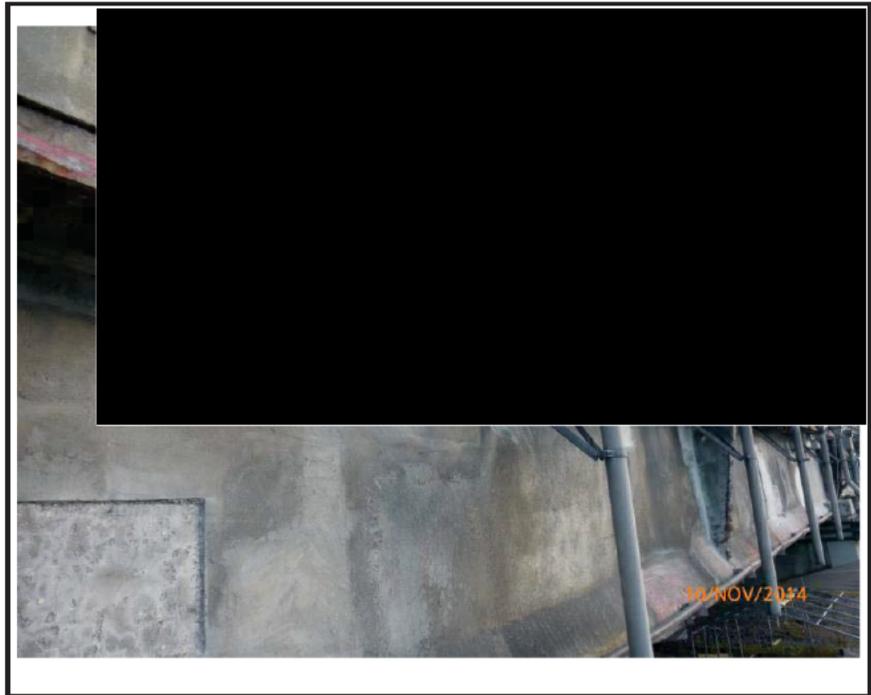

No photo	20141110_MAPAF_0209
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage, éclatement et armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10096	

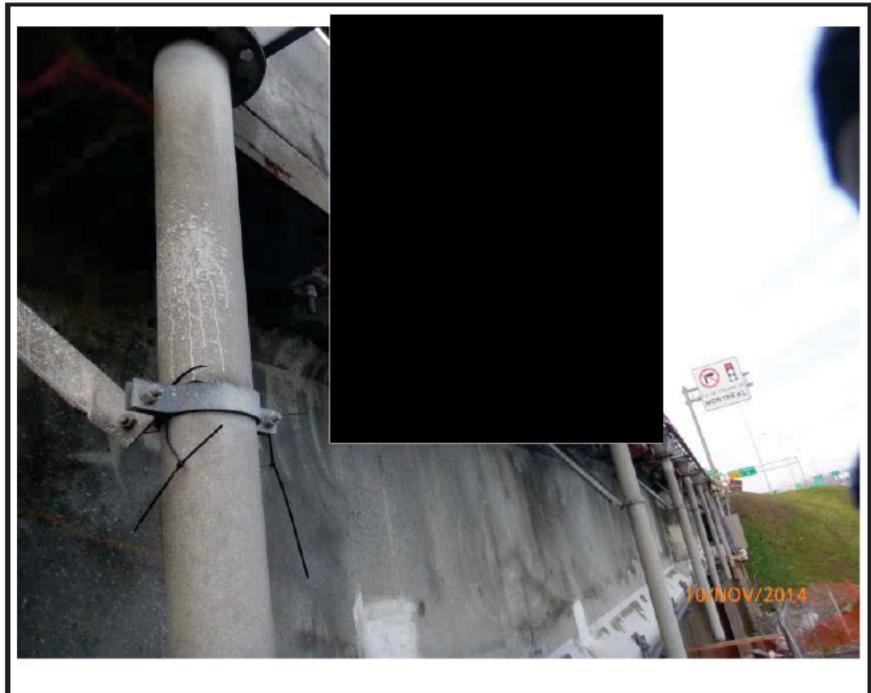

No photo	20140911_HBJV_6223
Section : 5 Travée/Axe: 43W Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Aval: Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées sur 35% de la surface affectant la capacité du platelage à supporter et à distribuer les charges de façon importante	
Recommandations : 10107	



No photo	20140910_BPJD_8700
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20141110_MAPAF_0237
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Fenêtres d'exploration montrant des fils de torons sectionnés	
Recommandations : 10091	




No photo	20141110_MAPAF_0234
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage, éclatement avec armatures et torons visibles corrodées	
Recommandations : 10091	



No photo	20141110_MAPAF_0238
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091	




No photo	20141110_MAPAF_0233
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec perte de section allant jusqu'à 50% et torons visibles corrodés	
Recommandations : 10091	

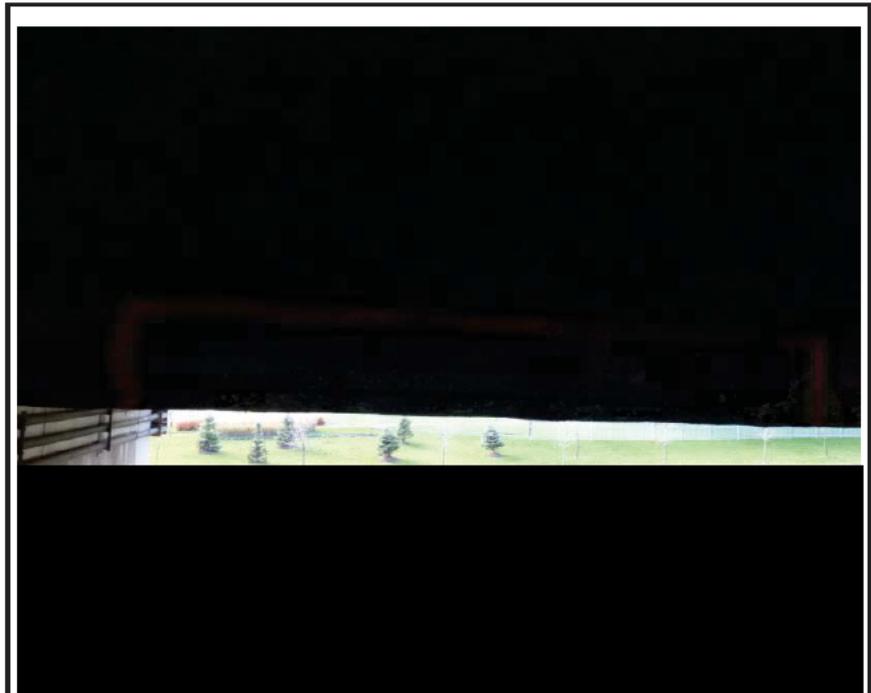

No photo	20141110_MAPAF_0249
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Éclatement avec armatures visibles corrodées; • Fissure inférieure à 0,8 mm le long d'un câble de précontrainte;; • Fissures longitudinales inférieures à 0,8 mm sur la semelle et dans l'âme des poutres. 	
Recommandations : 10091	



No photo	20140910_BPJD_8701
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10091, 10093	

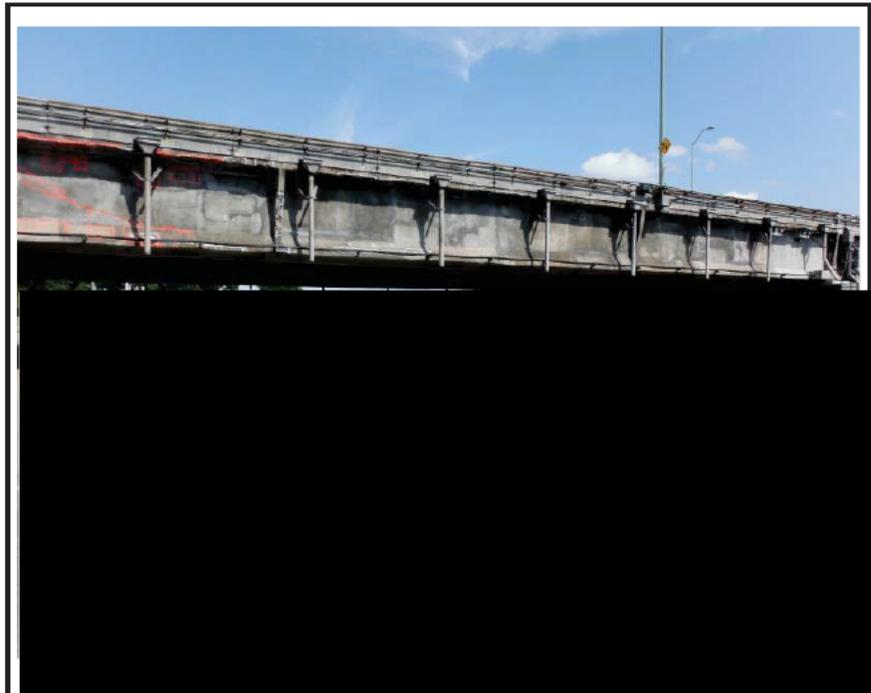


No photo	20141110_MAPAF_0225
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de neuf (9) câbles affectés par lac corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10091, 10093	




No photo	20141110_MAPAF_0239
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fenêtres d'exploration montrant des fils de torons sectionnés	
Recommandations : 10091, 10093	



No photo	20141110_MAPAF_0241
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10102	

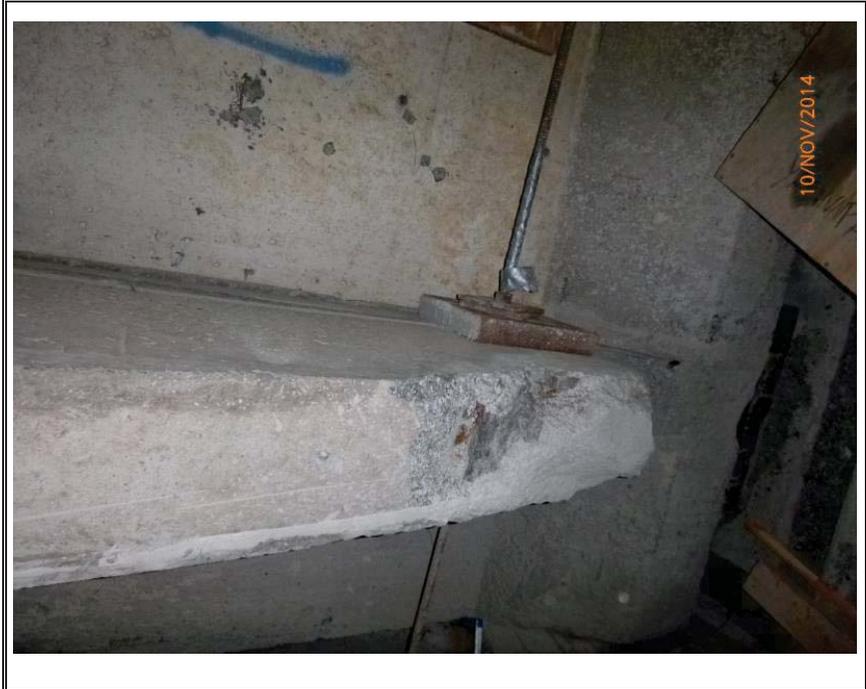

No photo	20141110_MAPAF_0236
Section : 5 Travée/Axe: 43W-44W Groupe : Ctr Élément : Diaphragme 3	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10102	

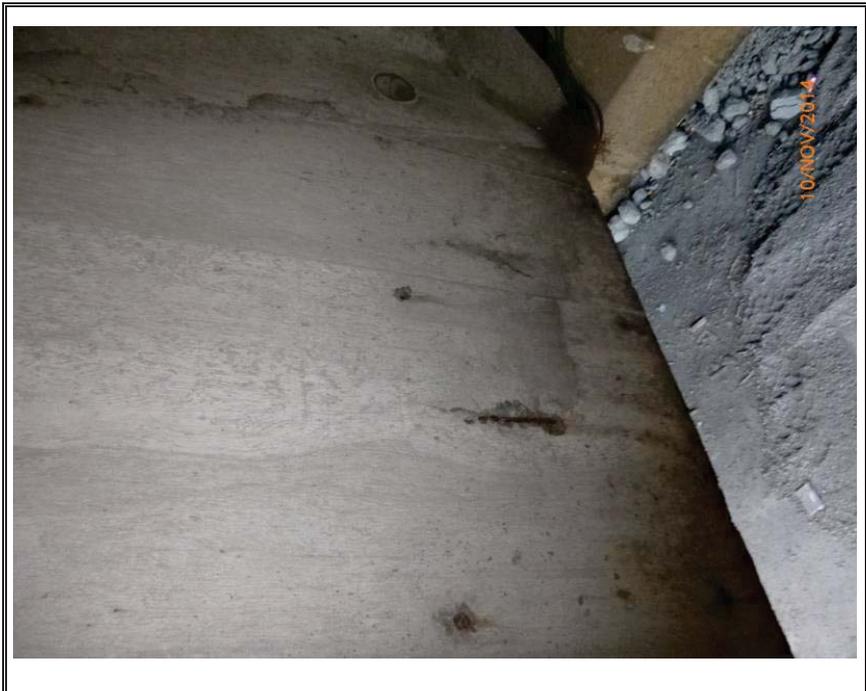

No photo	20141110_MAPAF_0245
Section : 5 Travée/Axe: 44W Groupe : Cu Élément : Assise	
Commentaires : • Désagrégation moyenne à importante	
Recommandations :	



No photo	20141008_MAPAF_0744
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion et délaminage, éclatement avec armatures visibles corrodées pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10092	




No photo	20141008_MAPAF_0734
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <p>Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30% (2 fils sectionnés)</p>	
Recommandations : 10092	



No photo	20141008_MAPAF_0751
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés	
Recommandations : 10092	



No photo	20141008_MAPAF_0749
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	

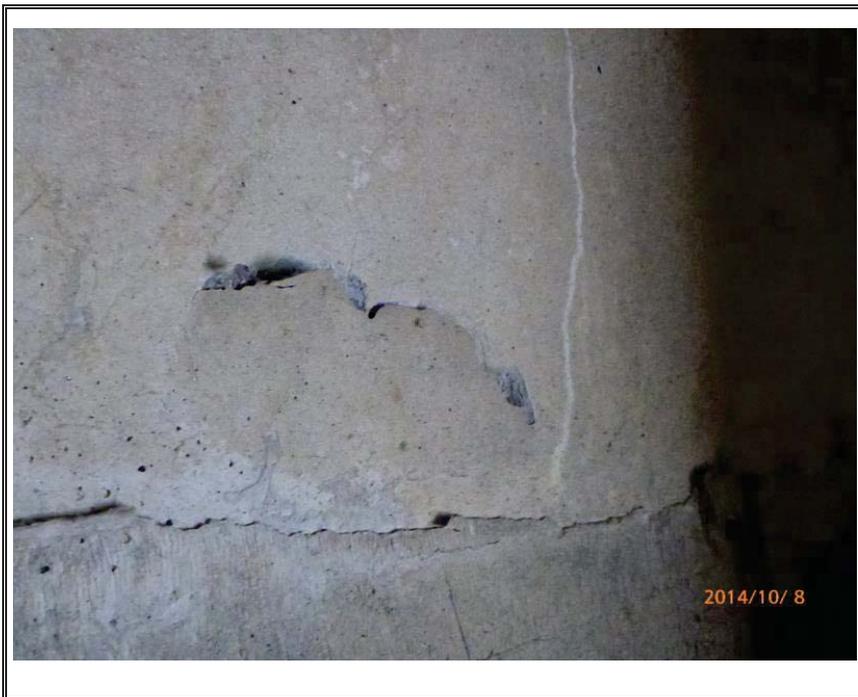

No photo	20141020_MAPJD_0348
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés	
Recommandations : 10092	



No photo	20141020_MAPJD_0351
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20141008_MAPAF_0756
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : SS Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec étrier sectionné	
Recommandations : 10103	




No photo	20141008_MAPAF_0741
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec deux (2) extrémités de précontrainte de dalle visibles.	
Recommandations : 10097	



No photo	20141008_MAPAF_0747
Section : 7A Travée/Axe: 4E-5E Groupe : PIt. Élément : Platelage	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage et éclatements au droit des câbles de posttension avec torons visibles, fils sectionnés ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence 	
Recommandations : 10099, 10101	




No photo	20141022_MAPJD_0160
Section : 7A Travée/Axe: 5E Groupe : Pile Élément : Fût	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisées dont la majorité sont injectées et plusieurs actives; • Fissuration verticale et horizontale supérieure à 1,5 mm; • Délaminage et éclatement ; • Taches de rouille par endroits. 	
Recommandations :	

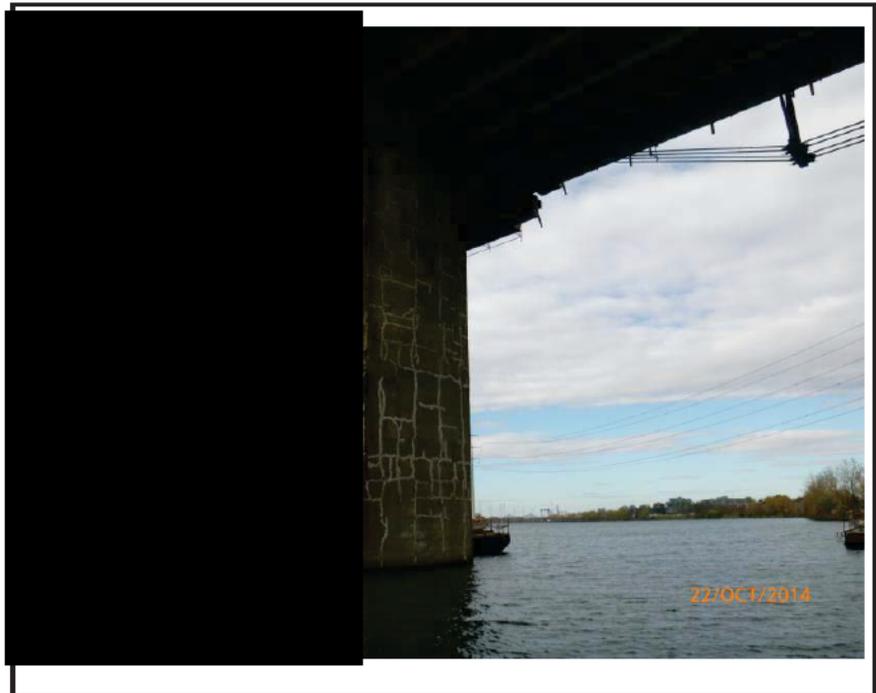

No photo	20140930_BPJD_9061
Section : 7A Travée/Axe: 5E Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Éclatement avec armatures corrodées visibles sur 60% de la longueur de l'intrados	
Recommandations : 10108	




No photo	20140930_BPJD_9019
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	

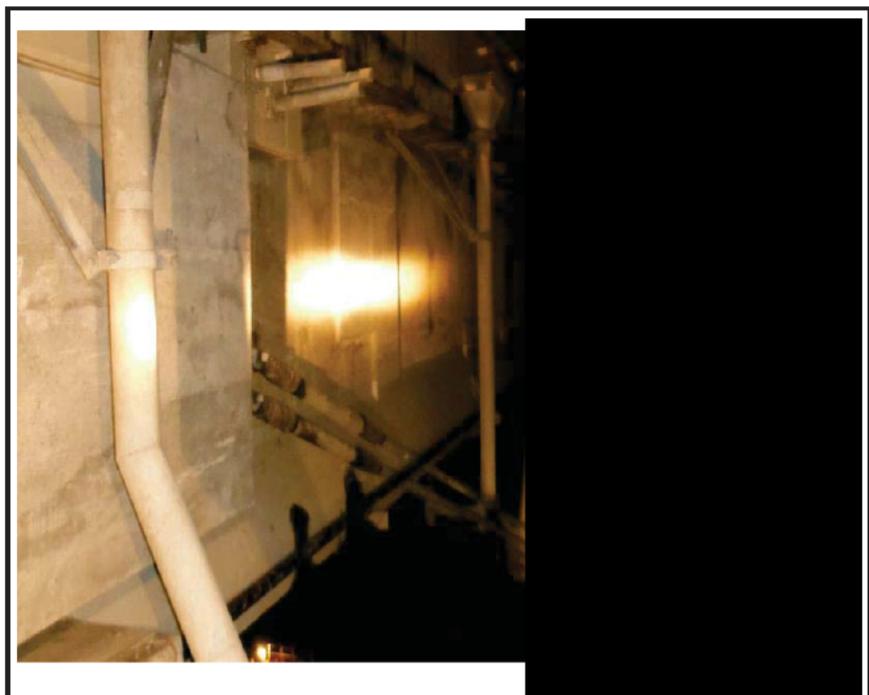

No photo	20140930_BPJD_9026
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10092	



No photo	20140930_BPJD_9052
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	

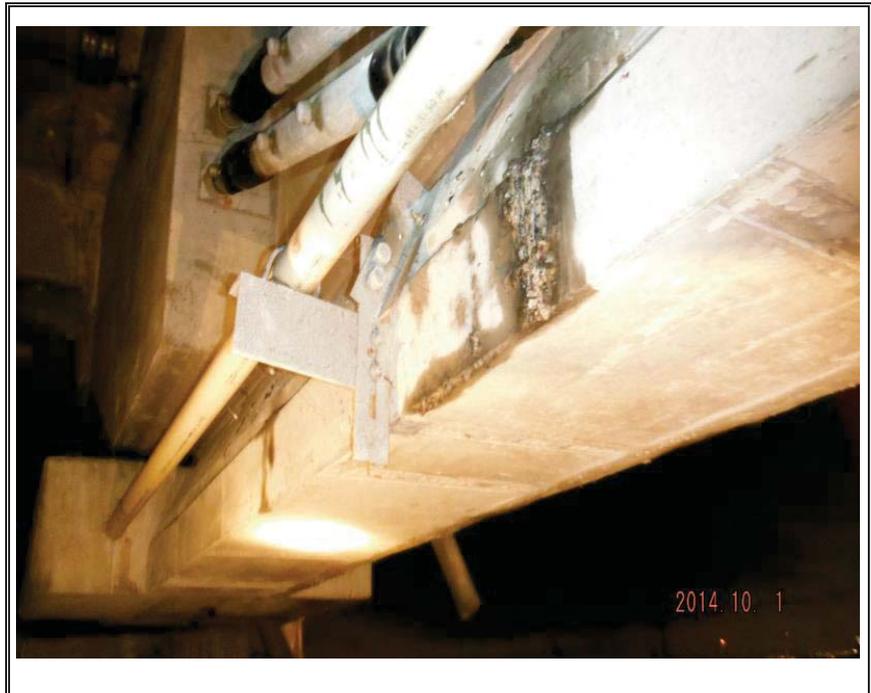


No photo	20140930_BPJD_9030
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20140930_BPJD_9035
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armature et torons visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20140930_BPJD_9037
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armature et torons visibles corrodées	
Recommandations : 10092	

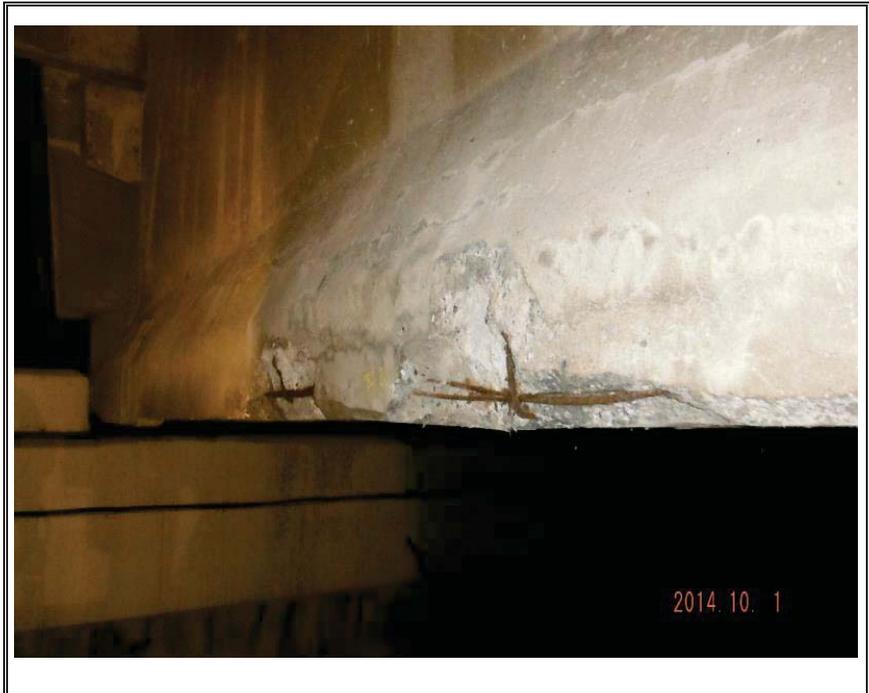


No photo	20141007_HBJV_7477
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20141007_HBJV_7502
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092, 10094	



No photo	20141007_HBJV_7518
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissure horizontale de 1,25 mm d'ouverture à la semelle supérieure	
Recommandations : 10092, 10094	

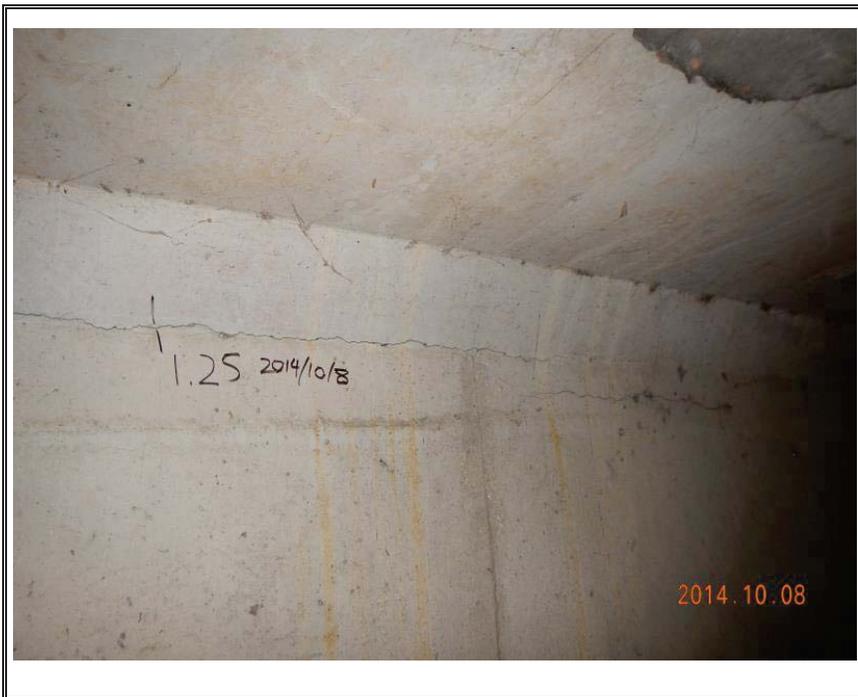

No photo	20141007_HBJV_7566
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10092, 10094	




No photo	20140930_BPJD_9021
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10097	




No photo	20140930_BPJD_9024
Section : 7A Travée/Axe: 5E-6E Groupe : PIt. Élément : Platelage	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC=1, Extrémités Est et Ouest, hypothèse de plus de 1,5 câbles perdus dans un intervalle de 6 m. Renfort-PTE dalle en place. • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodés avec perte de section supérieure à 30% (5 brins sectionnés). • Travaux de renforcement par post-tension avec monotorons gainés-graissé déviés; 	
Recommandations : 10099	




No photo	20140909_MAPBJD_3379
Section : 7A Travée/Axe: 6E Groupe : Pile Élément : Fût	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissures polygonales généralisées avec taches de rouille par endroits; • Zones de réparation locale et fissures supérieure à 1,5 mm par endroits; • Désagrégation et érosion très importantes par abrasion de la semelle de fondation exposée du côté de la rivière; • Délaminage totalisant 3% de la superficie totale; • Zones d'éclatement dans le bas de la face nord avec efflorescence par endroits; • Délaminage et éclatement sur 20% de la surface exposée de la semelle; 	
Recommandations :	

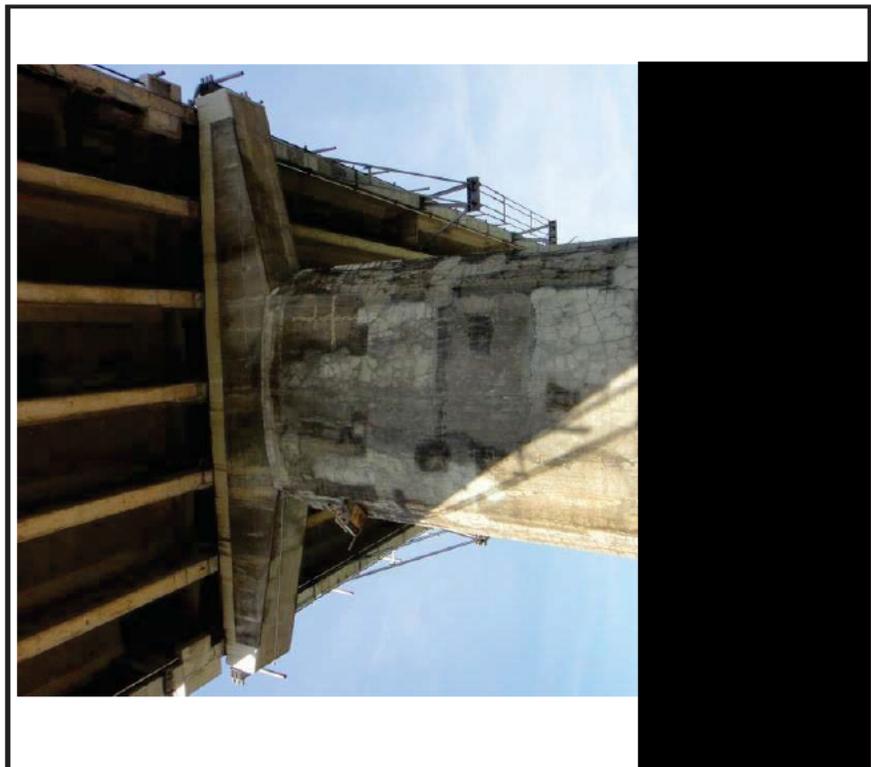

No photo	20140909_MAPBPJD_3380
Section : 7A Travée/Axe: 6E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Délaminage totalisant 3% de la superficie totale	
Recommandations :	

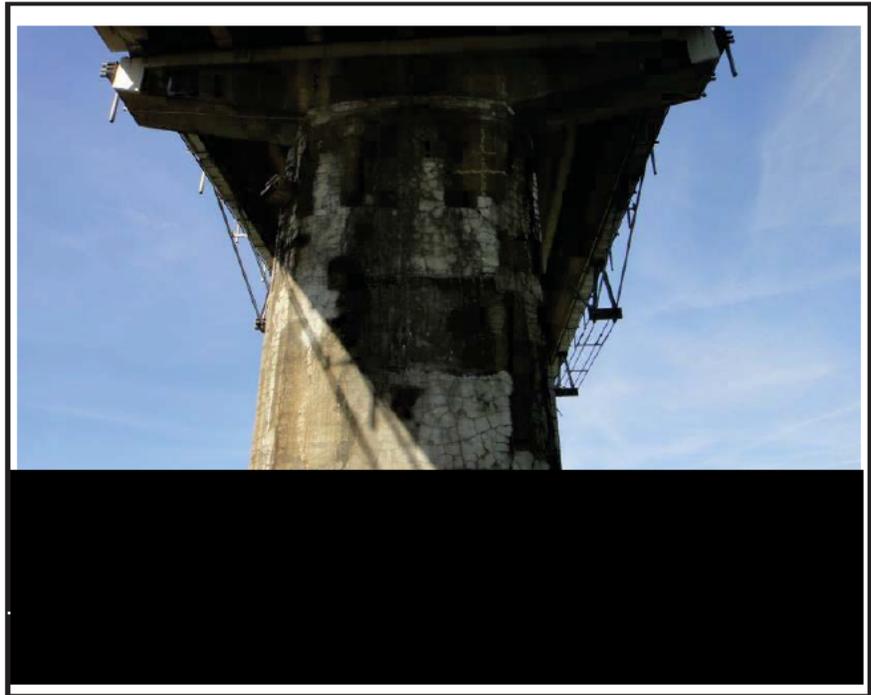


No photo	20141004_MAPAF_0641
Section : 7A Travée/Axe: 6E Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Profilé	
Commentaires : • Profilé fissuré et brisé sur 600mm.	
Recommandations :	

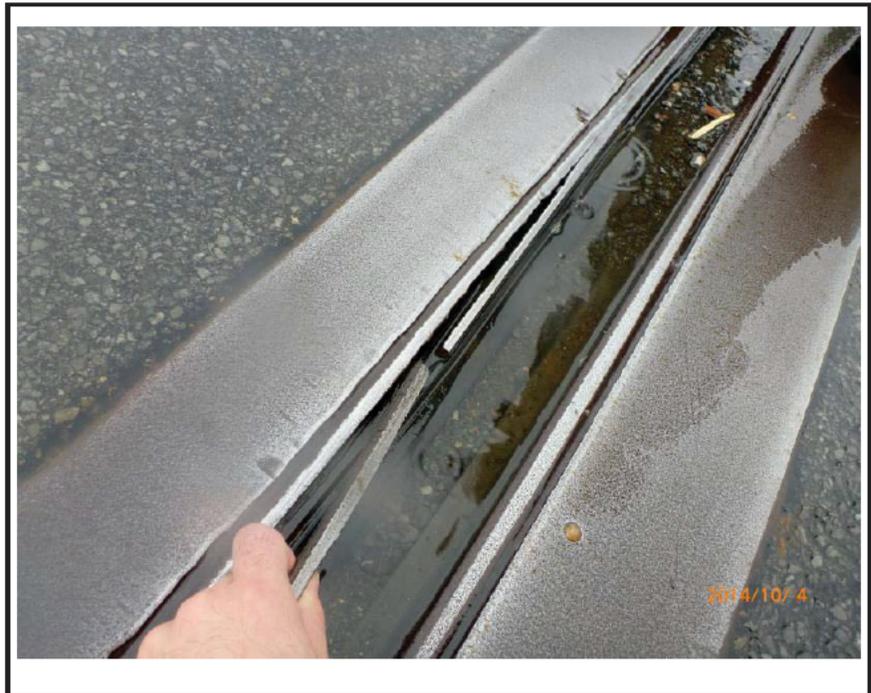


No photo	20140930_BPJD_9040
Section : 7A Travée/Axe: 6E Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Éclatement avec armatures visibles corrodées 	
Recommandations : 10108	




No photo	20140909_MAPBPJD_3395
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	

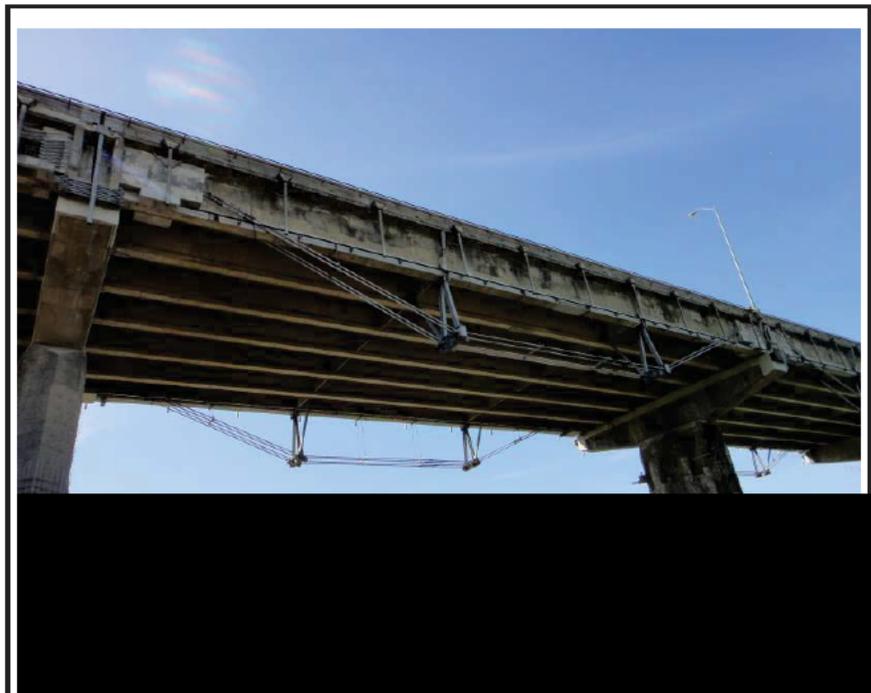

No photo	20141018_HBJV_8394
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations :	

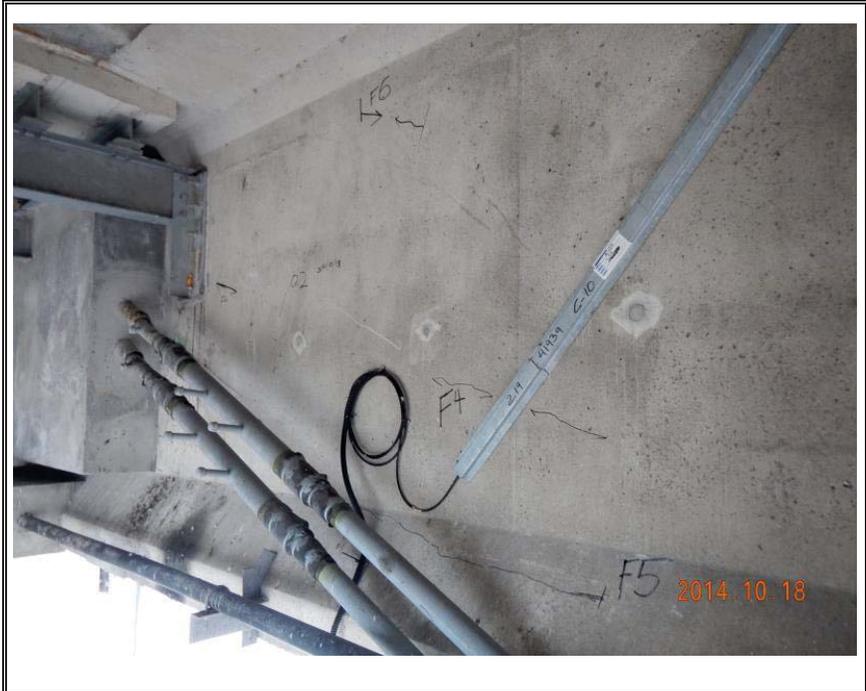

No photo	20141018_HBJV_8348
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées 	
Recommandations :	

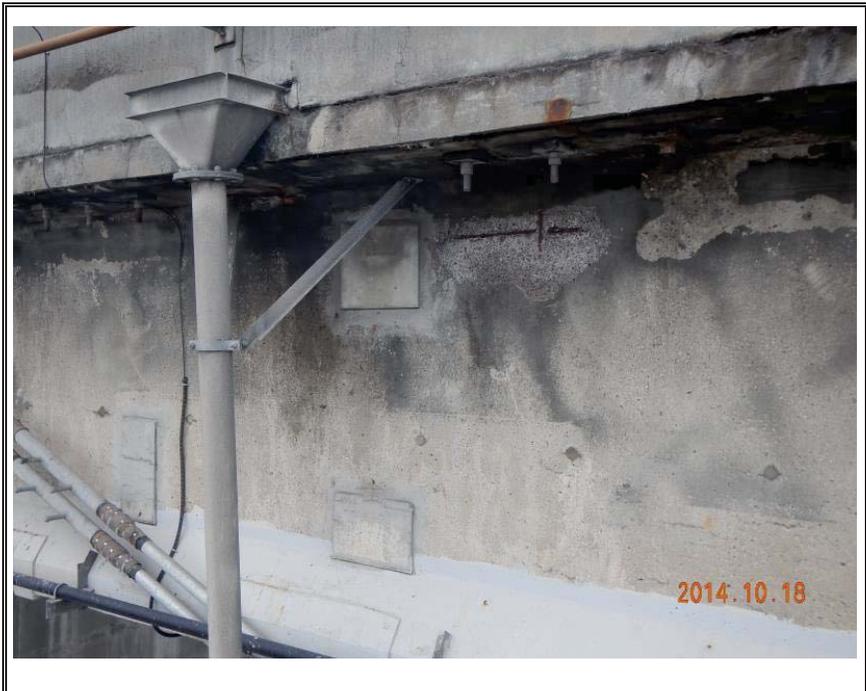

No photo	20141018_HBJV_8334
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8399
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30%	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8398
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8410
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations :	



No photo	20140909_MAPBJD_3396
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8401
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8374
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fissuration inférieure à 0,8 mm le long des câbles de précontrainte avec efflorescence	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8418
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Renfort - PRFC P7	
Commentaires : • Décollement de 1000 mm ² en rive d'une bande horizontale face Amont.	
Recommandations :	




No photo	20141018_HBJV_8335
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : SS Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10103	



No photo	20141018_HBJV_8291
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement.	
Recommandations : 10097	



No photo	20141018_HBJV_8378
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement.	
Recommandations :	

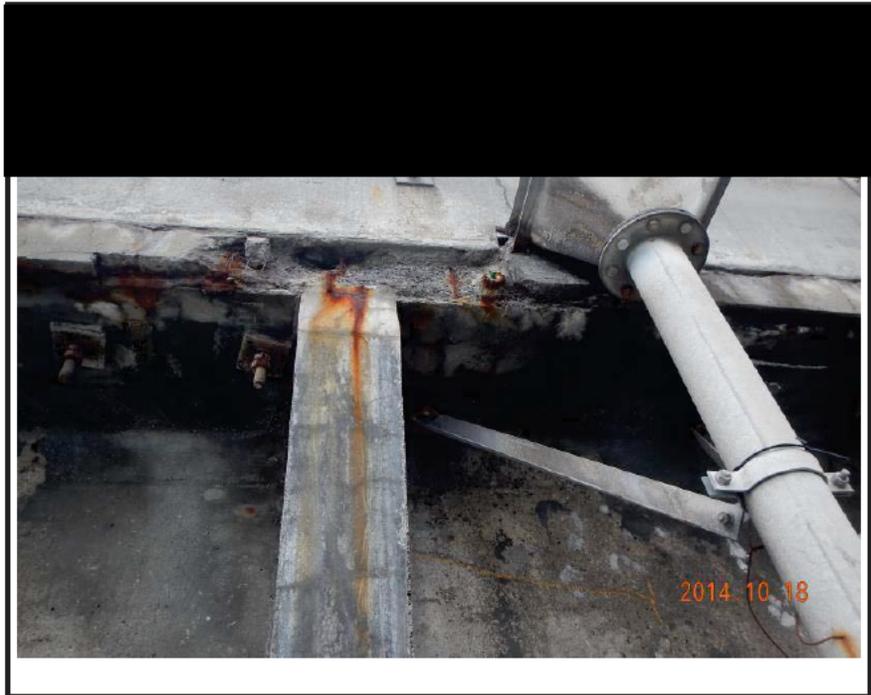


No photo	20140909_MAPBPJD_3381
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10099	



No photo	20141018_HBJV_8397
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Zones de délaminage et éclatements au droit des câbles de posttension avec torons visibles, ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence	
Recommandations : 10099	



No photo	20141019_HBJV_9193
Section : 7A Travée/Axe: 6E-7E Groupe : DR Élément : Glissière latérale amont	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10114	

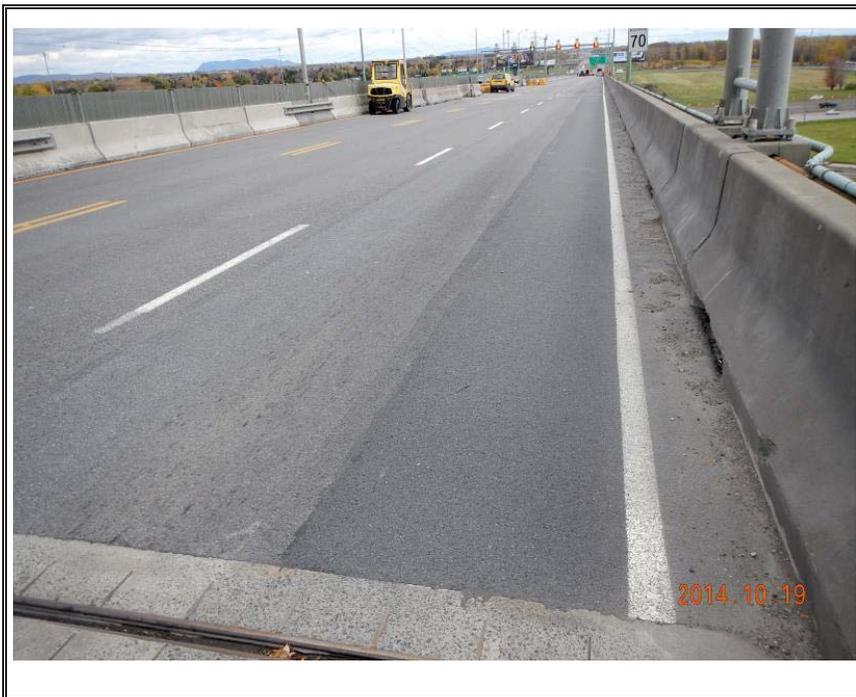

No photo	20140909_MAPBPJD_3385
Section : 7A Travée/Axe: 7E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Délaminage et éclatement totalisant 6% de la superficie totale; • Fissures polygonales généralisées; • Plusieurs fissures de 1 à 2mm injectées dont le scellant présente, dans 75% des cas, des signes de vieillissement; • Taches de rouille par endroits.	
Recommandations :	



No photo	20141018_HBJV_8405
Section : 7A Travée/Axe: 7E Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations :	



No photo	20140909_MAPBPJD_3397
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20140909_MAPBJD_3385
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10099, 10101	



No photo	20140913_BPJD_8818
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Deux (2) câbles de précontrainte de la dalle sont affectés de façon très importante	
Recommandations : 10099, 10101	



No photo	20140913_BPJD_8794
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Éclatement avec armatures et torons visibles corrodés.	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8808
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles au soffite de la poutre au centre.	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8805
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8803
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Éclatement avec torons visibles au centre de la poutre	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8815
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8814
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_MAPBJD_3394
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092, 10094	



No photo	20140913_BPJD_8812
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de six (6) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10092, 10094	



No photo	20140914_BPJD_8822
Section : 7A Travée/Axe: 7E-8E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092, 10094	



No photo	20140909_MAPBPJD_3386
Section : 7A Travée/Axe: 8E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Délaminage et éclatement totalisant 7% de la superficie totale; • Zones de réparation locale; • Fissures polygonales généralisées avec efflorescence et taches de rouille par endroits; • Fissures supérieure à 1,5 mm injectées (avec signes de vieillissement du produit); • Fissures verticales supérieure à 1,5 mm avec écoulement d'eau à l'intérieur (provenant du joint de dilatation).	
Recommandations :	



No photo	20140909_MAPBJD_3387
Section : 7A Travée/Axe: 8E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : • Réparations en cours	
Recommandations :	



No photo	20140913_BPJD_8756
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : Pile Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées avec perte de section supérieure à 30%	
Recommandations : 10097	




No photo	20140913_BPJD_8754
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : • Extrémités de précontrainte de dalle visibles.	
Recommandations : 10097	



No photo	20140913_BPJD_8763
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10097	



No photo	20140909_MAPBJD_3388
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10099	

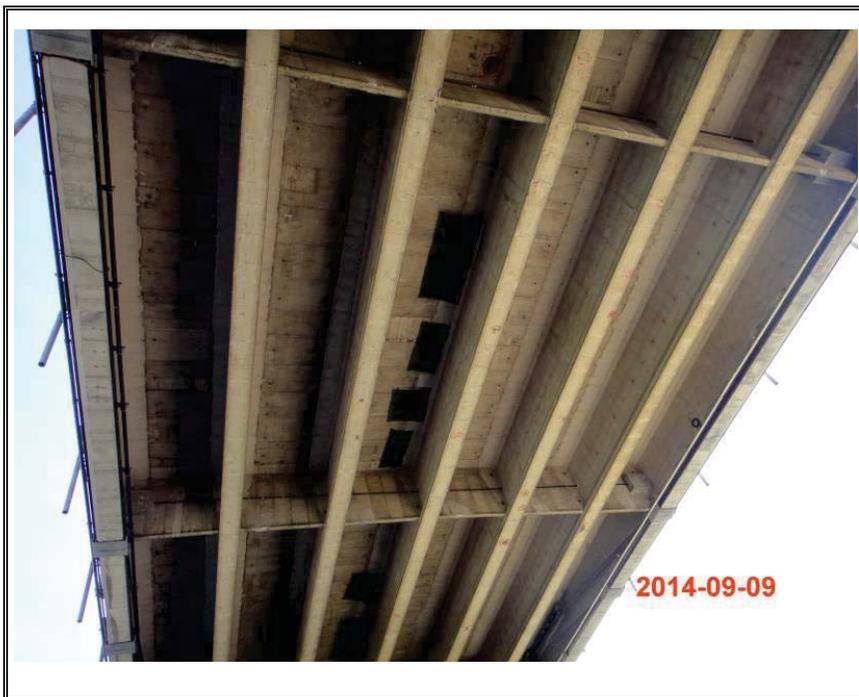


No photo	20140913_BPJD_8759
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Zones de délaminage et éclatements au droit des câbles de postension avec torons visibles avec fils coupés, ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence	
Recommandations : 10099	




No photo	20140909_MAPBJD_3393
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8791
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10092	

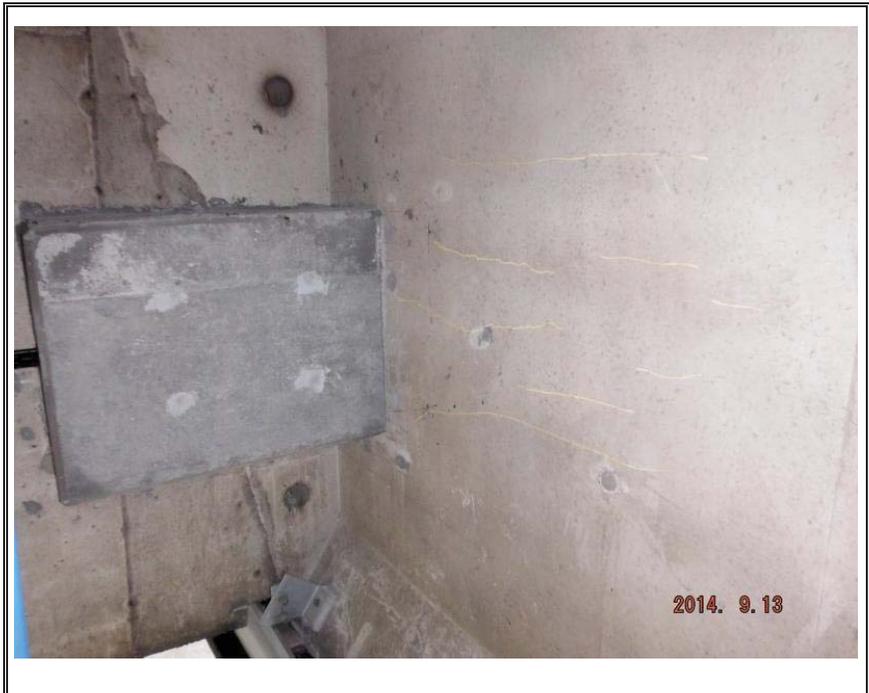

No photo	20140913_BPJD_8761
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	

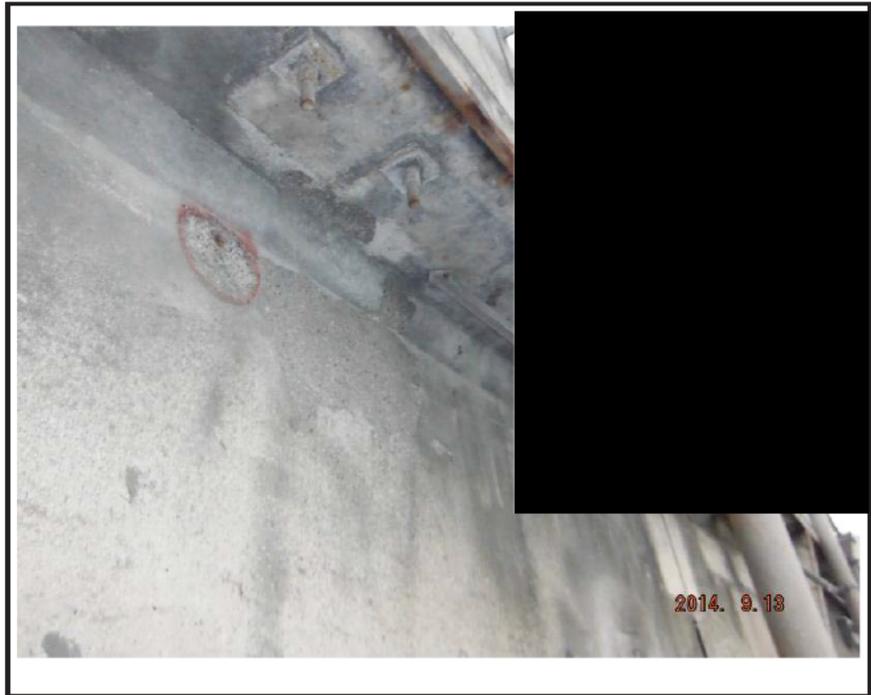

No photo	20140913_BPJD_8785
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatements	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8786
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : Éclatements et armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20140913_BPJD_8787
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • † Éclatements, armatures visibles corrodées avec perte de section entre 30 et 50% à l'extrémité Ouest	
Recommandations : 10092	




No photo	20140913_BPJD_8774
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage, éclatements, armatures visibles corrodées et torons visibles corrodés avec perte de section entre 10 et 15% à l'extrémité Est	
Recommandations : 10092	




No photo	20140913_BPJD_8775
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : Éclatements et armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_MAPBJD_3398
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	

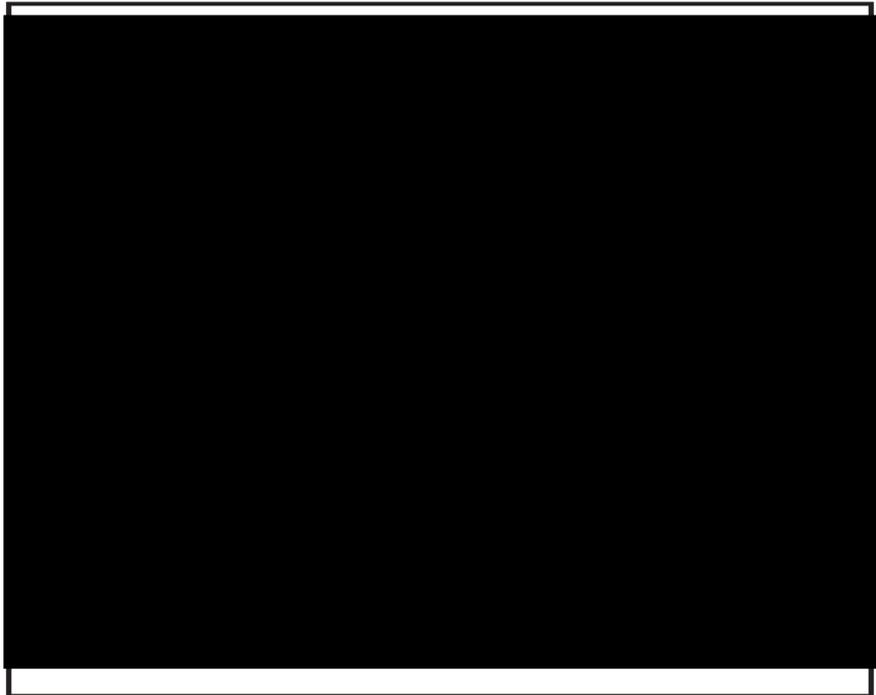

No photo	20140913_BPJD_8755
Section : 7A Travée/Axe: 8E-9E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de sept (7) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10092	

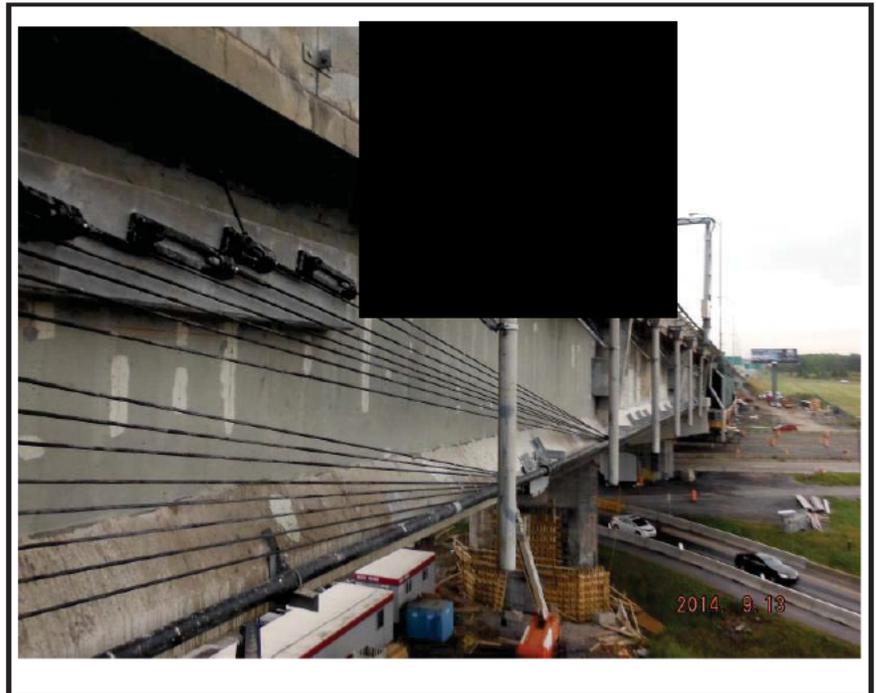

No photo	20140909_MAPBPJD_3390
Section : 7A Travée/Axe: 9E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatement totalisant 9% de la superficie totale; • Fissures polygonales inférieures à 0,8 mm typiques avec efflorescence; • Fissures verticales de 1 à 2.5mm par endroits; • Fissures horizontales supérieure à 1,5 mm sur toute la hauteur de la face sud. 	
Recommandations :	




No photo	20140908_MAPBPJD_0280
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : Plt. Élément : Côté extérieur amont	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Délaminage et éclatements exposant par endroits les ancrages de précontrainte de la dalle (2). 	
Recommandations : 10097	



No photo	20140908_MAPBPJD_0273
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : PIt. Élément : Côté extérieur aval	
Commentaires : • Délaminage et éclatements exposant par endroits les ancrages de précontrainte de la dalle (2).	
Recommandations : 10097	



No photo	20140909_MAPBPJD_3391
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10099	

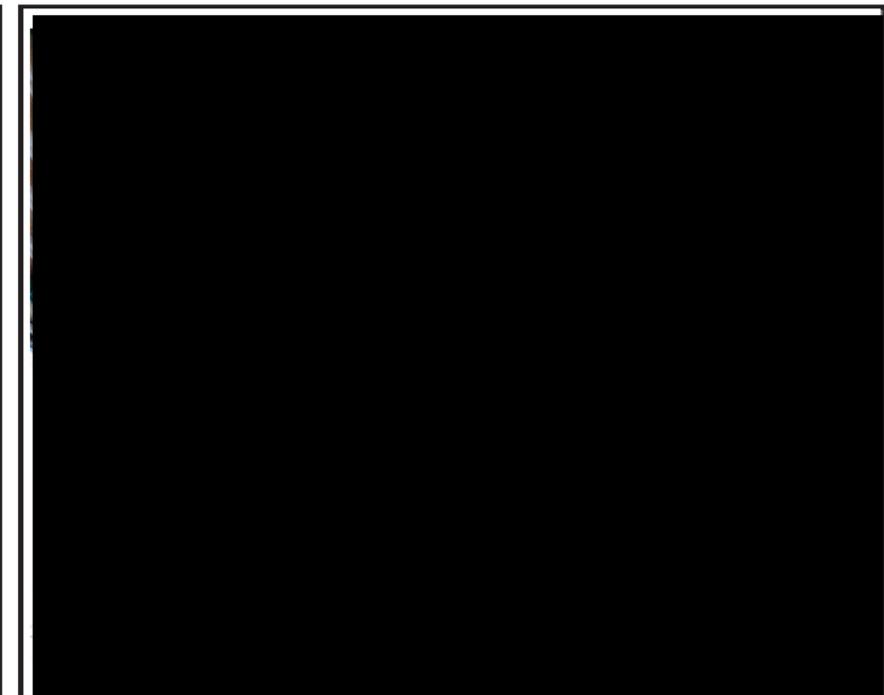

No photo	20140908_MAPBPJD_0296
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
<p>Commentaires :</p> <p>Zones de délaminage et éclatements au droit des câbles de posttension avec torons visibles, fils sectionnés ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence, défauts localisés en général aux extrémités est et ouest de la travée</p>	
<p>Recommandations :</p> <p>10099</p>	



No photo	20140909_MAPBPJD_3392
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p>	
<p>Recommandations :</p> <p>10092</p>	



No photo	20140909_MAPBPJD_8672
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_MAPBPJD_8671
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec torons visibles corrodés	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_MAPBJD_3371
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_MAPBJD_3369
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures et torons visibles corrodées .	
Recommandations : 10092	




No photo	20140908_MAPBPJD_0298
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10092	



No photo	20140908_MAPBPJD_0293
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées par endroits	
Recommandations : 10092	



No photo	20140908_MAPBPJD_0288
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	

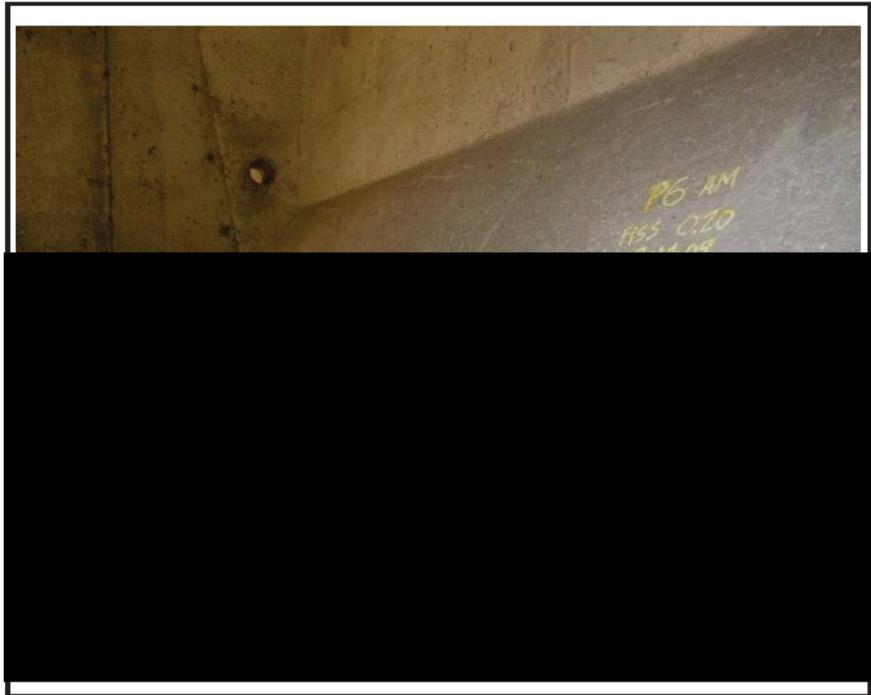

No photo	20140909_MAPBPJD_3399
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	



No photo	20140908_MAPBPJD_0283
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Fenêtres d'exploration à quelques endroits avec torons visibles corrodées, deux (2) brins sectionnés	
Recommandations : 10092	



No photo	20140908_MAPBPJD_0278
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	




No photo	20140909_MAPBPJD_8664
Section : 7A Travée/Axe: 9E-10E Groupe : SS Élément : Diaphragme 3	
Commentaires : • Fissuration polygonale dans le crépi allant jusqu'à 0,8 mm.	
Recommandations : 10103	



No photo	20140909_MAPBPJD_3400
Section : 7B Travée/Axe: 10E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réfection finalisés en 2013.	
Recommandations :	



No photo	20140909_MAPBPJD_3402
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10099	

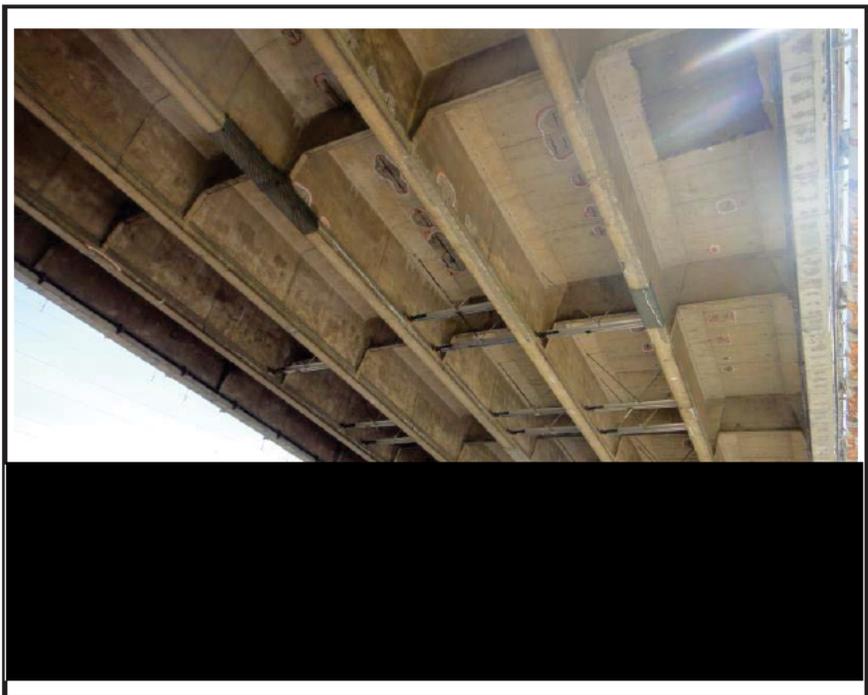

No photo	20140922_MAPAFHBJV_6814
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zone de délaminage et éclatement au droit des câbles de posttension avec torons visibles sectionnés (six fils), ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence entre les poutres P6 et P7 à l'extrémité ouest de la travée avec sécurisation par filet réalisée en 2010 	
Recommandations : 10099	



No photo	20140909_MAPBPJD_3404
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
<p>Commentaires :</p> <p>VUE GÉNÉRALE</p>	
Recommandations : 10092	



No photo	20140922_MAPAFHBJV_6845
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	




No photo	20140922_MAPAFHBJV_6840
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10092	



No photo	20140922_MAPAFHBJV_0463
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage et éclatements	
Recommandations : 10092	




No photo	20140922_MAPAFHBJV_0459
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	

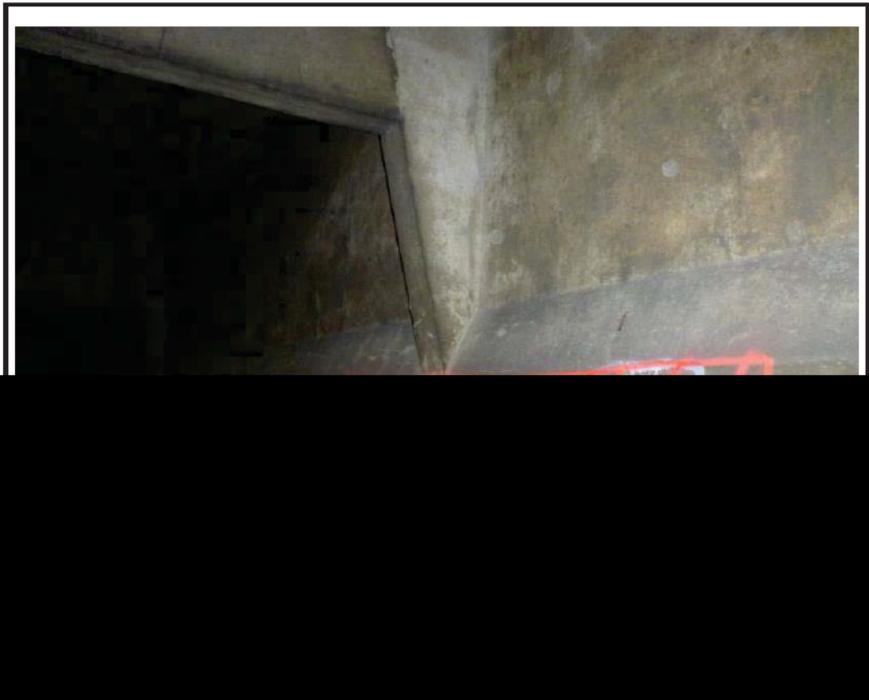

No photo	20140922_MAPAFHBJV_6829
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Fissures longitudinales allant jusqu'à 1,5 mm sur la semelle inférieure	
Recommandations : 10092	




No photo	20140922_MAPAFHBJV_6822
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées par endroits	
Recommandations : 10092	

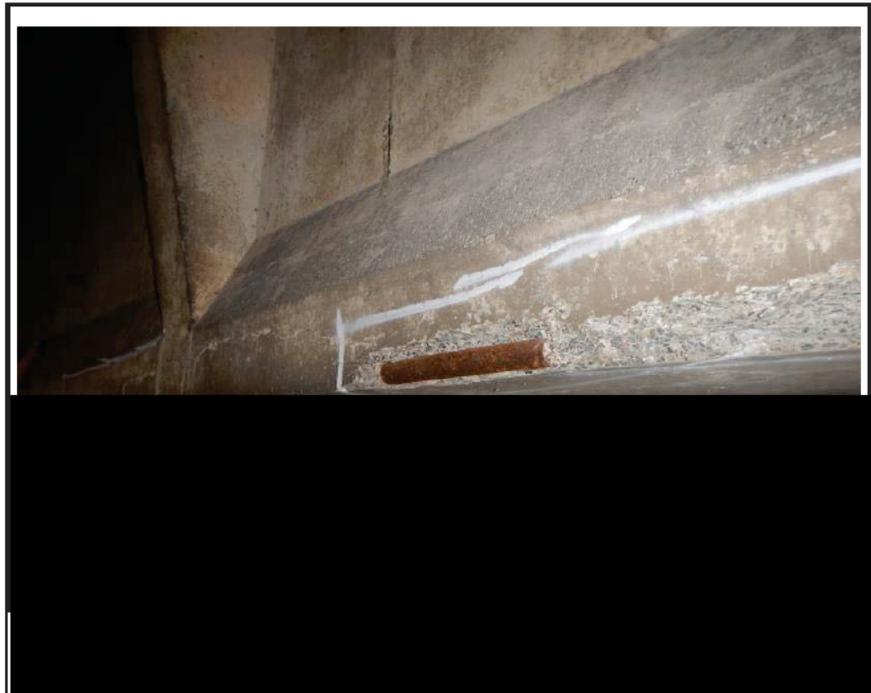

No photo	20140922_MAPAFHBJV_6809
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures et torons visibles corrodés	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_MAPBPJD_3403
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	

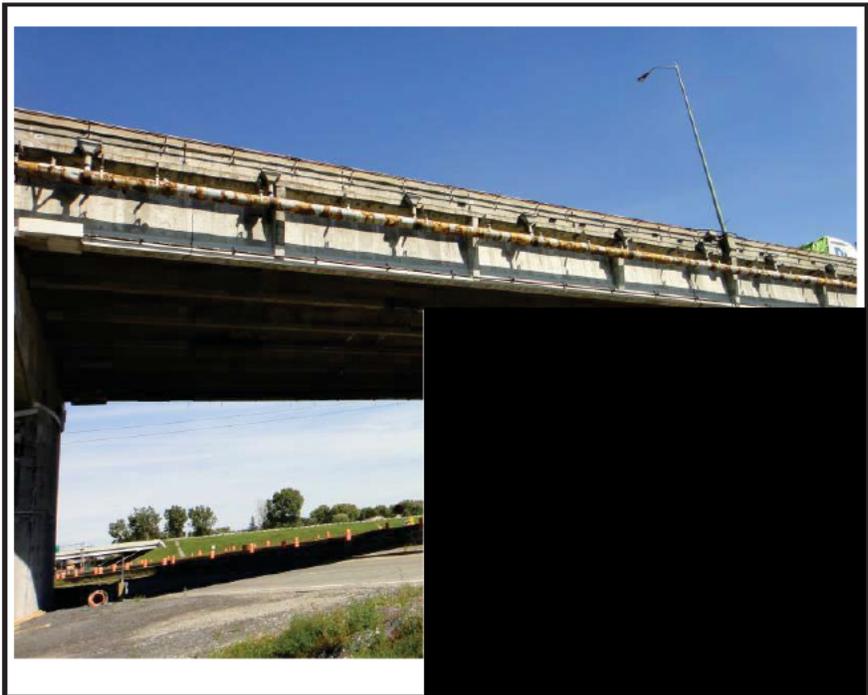

No photo	20140922_MAPAFHBJV_0448
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 2, probabilités de détérioration : minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante 	
Recommandations : 10092	



No photo	20140922_MAPAFHBJV_0472
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Diaphragme 1	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fissure de 2,5 mm dans la réparation du diaphragme entre les poutres 2 et 3. 	
Recommandations : 10103	




No photo	20140922_MAPAFHBJV_0470
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10103	



No photo	20140922_MAPAFHBJV_0471
Section : 7B Travée/Axe: 10E-11E Groupe : SS Élément : Diaphragme 7	
Commentaires : • Éclatement.	
Recommandations : 10103	




No photo	20141004_MAPAF_0651
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : Plt. Élément : Surface de roulement	
Commentaires : Trou de 15mm de diamètre dans le pavage.	
Recommandations : 10116	

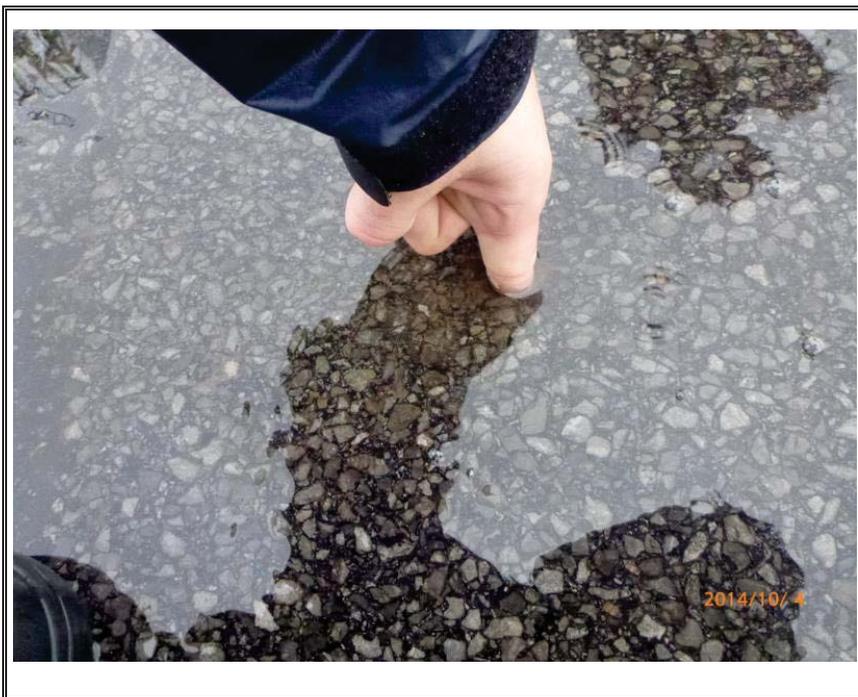

No photo	20140910_HBJV_6110
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	



No photo	20140910_HBJV_6062
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Renfort - PRFC P1	
Commentaires : • CEC = 1, décollement de plus de 16 000 mm ² d'une bande verticale de PRFC pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante.	
Recommandations : 10118	

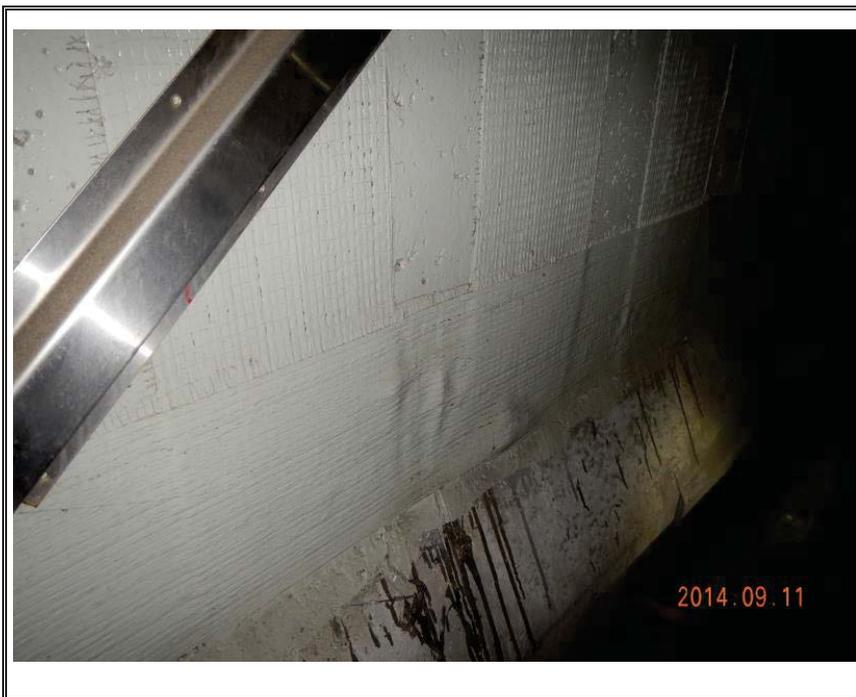

No photo	20140910_HBJV_6063
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Renfort - PRFC P1	
Commentaires : • CEC = 1, décollement de plus de 16 000 mm ² d'une bande verticale de PRFC pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante.	
Recommandations : 10118	




No photo	20140910_HBJV_6064
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Renfort - PRFC P1	
Commentaires : • CEC = 1, décollement de plus de 16 000 mm ² d'une bande verticale de PRFC pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante.	
Recommandations : 10118	



No photo	20140910_HBJV_6105
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Grillage et délaminage	
Recommandations : 10092	



No photo	20140910_HBJV_6052
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 2, quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante 	
Recommandations : 10092	

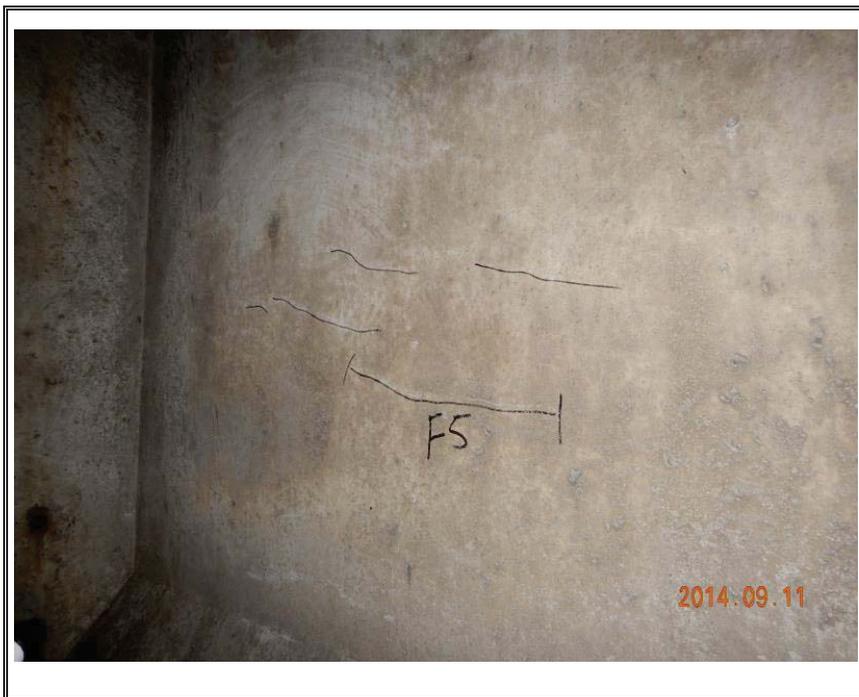

No photo	20140910_HBJV_0132
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10092	



No photo	20140910_HBJV_0131
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	



No photo	20140910_HBJV_6042
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	



No photo	20140910_HBJV_0120
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P5	
Commentaires : • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10092	



No photo	20140910_HBJV_0110
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092, 10094	




No photo	20140910_HBJV_6084
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 1, minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante	
Recommandations : 10092	



No photo	20140910_HBJV_6009
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Renfort - PRFC P7	
Commentaires : • Présence de 5% de bulles d'air sur une bande pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante.	
Recommandations : 10118	



No photo	20140910_HBJV_6008
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Renfort - PRFC P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présence de 5% de bulles d'air sur une bande pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante. 	
Recommandations : 10118	

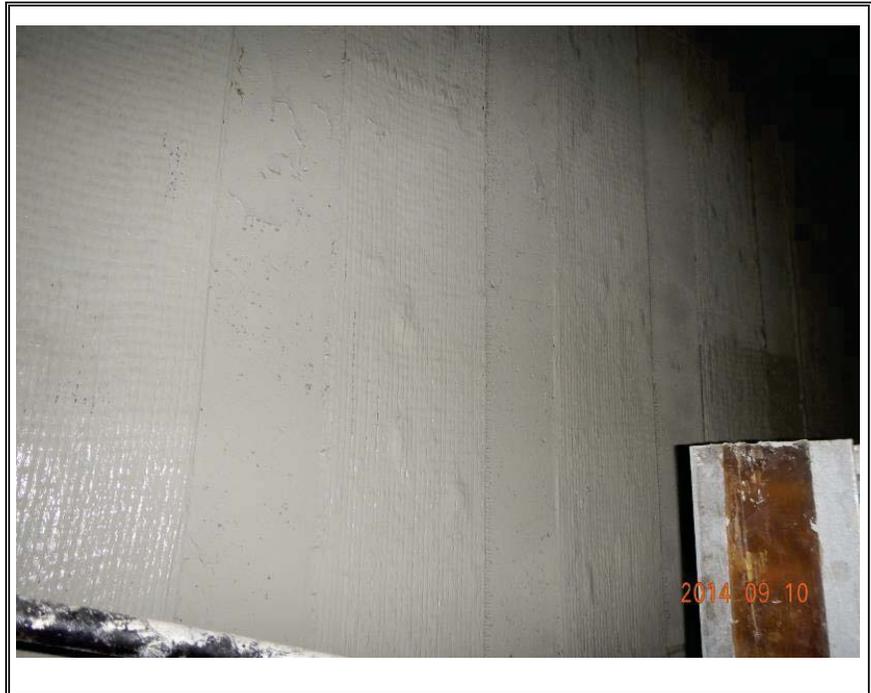

No photo	20140910_HBJV_0104
Section : 7B Travée/Axe: 11E-12E Groupe : SS Élément : Diaphragme 7	
Commentaires : • Délaminage.	
Recommandations : 10103	



No photo	20140909_MAPBJD_8680
Section : 7B Travée/Axe: 12E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE • Travaux de réfection finalisés en 2013.	
Recommandations :	



No photo	20140909_HBJV_5780
Section : 7B Travée/Axe: 12E Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Garniture de joint	
Commentaires : • Garniture déchirée sur 15% de la longueur.	
Recommandations :	



No photo	20140909_HBJV_5779
Section : 7B Travée/Axe: 12E Groupe : Jt Élément : Joint de dilatation - Extrémité de dalle	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures corrodées visibles	
Recommandations :	



No photo	20140909_HBJV_0024
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : Plt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10099	



No photo	20140909_MAPBPJD_8694
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_HBJV_5955
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_HBJV_0086
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Fissuration allant jusqu'à 1,25 mm dans la semelle inférieure	
Recommandations : 10092	




No photo	20140909_HBJV_0093
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • CEC = 2, quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10092	




No photo	20140909_HBJV_0079
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P3	
Commentaires : • Fissuration allant jusqu'à 1,5 mm dans la semelle inférieure	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_HBJV_5784
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P4	
Commentaires : • Délaminage et éclatements avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	

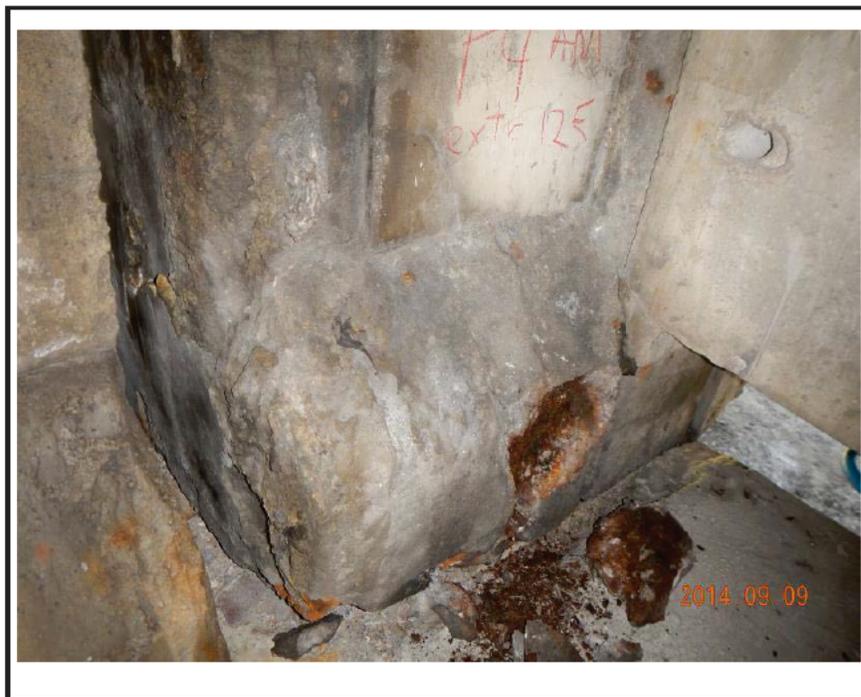

No photo	20140909_MAPBPJD_8693
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092, 10094	

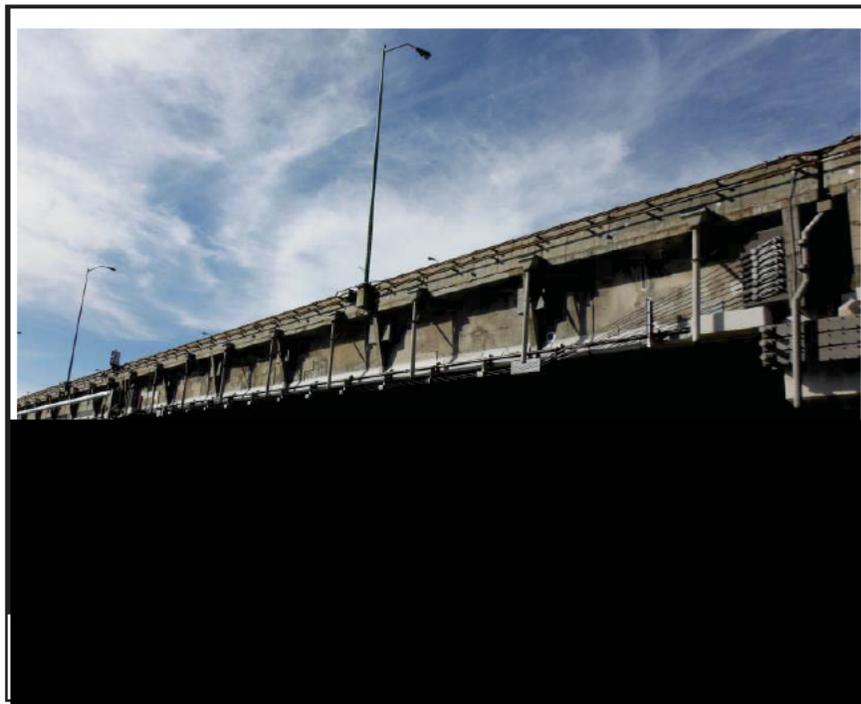

No photo	20140909_HBJV_0105
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC = 1, probabilités de détérioration : minimum de cinq (5) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter sa capacité à supporter les charges de façon très importante 	
Recommandations : 10092, 10094	



No photo	20140909_HBJV_0084
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
<p>Commentaires :</p> <p>Quelques fissures longitudinales allant jusqu'à 1 mm dans la semelle inférieure</p>	
Recommandations : 10092, 10094	



No photo	20140909_HBJV_5781
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Diaphragme 1	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10103	




No photo	20140909_HBJV_0055
Section : 7B Travée/Axe: 12E-13E Groupe : SS Élément : Diaphragme 4	
Commentaires : • Éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10103	



No photo	20140909_MAPBPJD_8682
Section : 7B Travée/Axe: 13E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage totalisant 4% de la superficie totale; • Efflorescence en haut, au centre de la face est; • Une fissure verticale supérieure à 1,5 mm avec taches de rouille dans le coin nord de la face est. 	
Recommandations :	




No photo	20140909_MAPBPJD_8684
Section : 7B Travée/Axe: 13E Groupe : Pile Élément : Fût	
Commentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Zones de délaminage totalisant 4% de la superficie totale 	
Recommandations :	

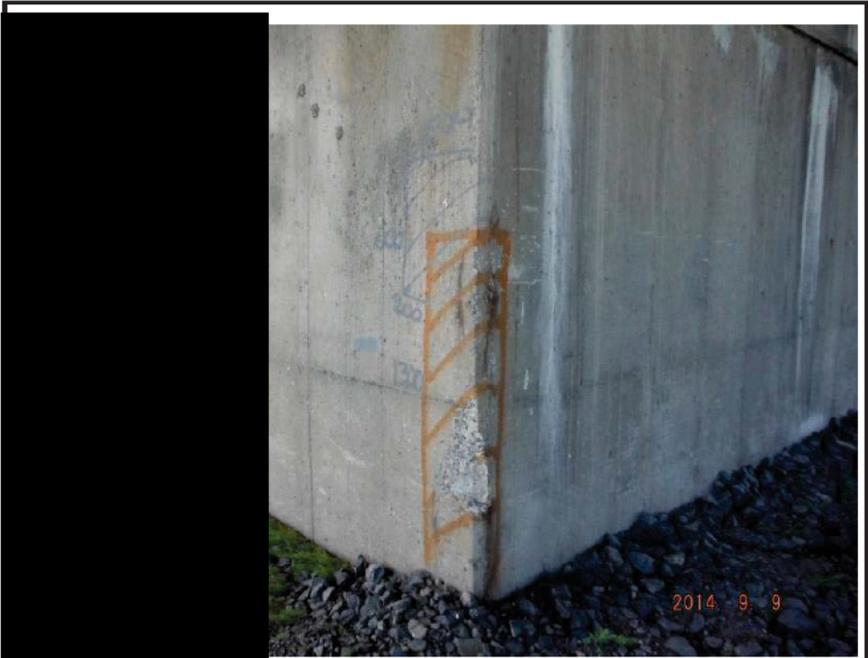

No photo	20141022_MAPJD_0149
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : PIt. Élément : Platelage	
Commentaires : • Zones de délaminage et éclatement au droit des câbles de posttension avec torons visibles, ainsi que des fissures, traces de corrosion et d'efflorescence	
Recommandations : 10099	



No photo	20140909_MAPBPJD_8695
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	

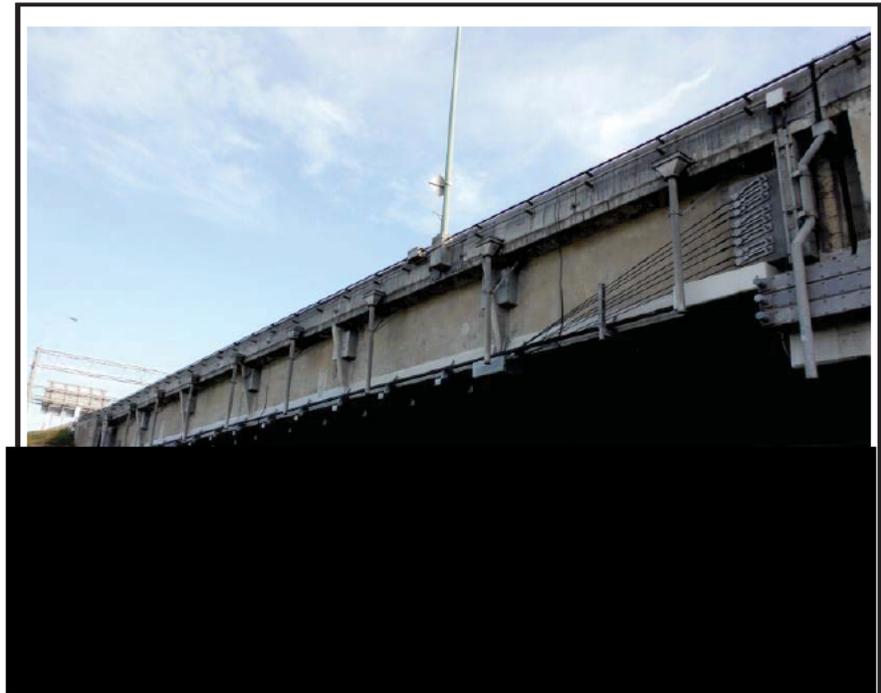

No photo	20140911_MAPJD_8723
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Poutre P1	
Commentaires : Fissuration allant jusqu'à 1,25 mm d'ouverture dans la semelle inférieure	
Recommandations : 10092	



No photo	20141021_MAPJD_0408
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Poutre P2	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	




No photo	20141021_MAPJD_0412
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Poutre P6	
Commentaires : • Délaminage	
Recommandations : 10092	



No photo	20140909_MAPBJD_8692
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations : 10092	



No photo	20140911_MAPJD_8750
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : • CEC = 2, minimum de quatre (4) câbles affectés par la corrosion pouvant affecter la capacité à supporter les charges de façon importante	
Recommandations : 10092	

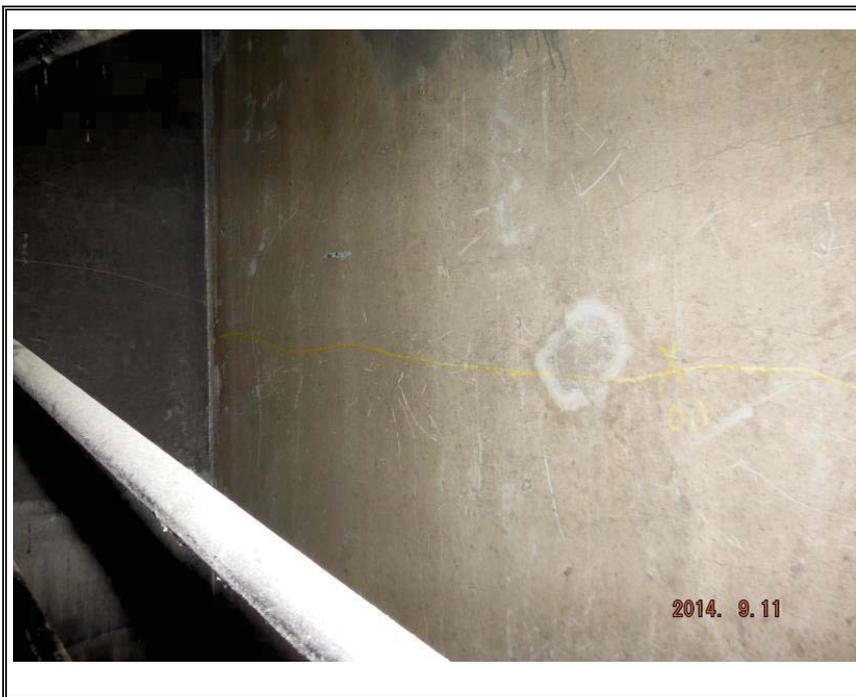

No photo	20140911_MAPJD_8741
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Poutre P7	
Commentaires : Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées	
Recommandations : 10092	



No photo	20141021_MAPJD_0406
Section : 7B Travée/Axe: 13E-14E Groupe : SS Élément : Diaphragme 7	
Commentaires : • Délaminage et éclatement avec armatures visibles corrodées.	
Recommandations : 10103	



No photo	20140909_MAPBJD_8686
Section : 7B Travée/Axe: 14E Groupe : Cu Élément : Mur de front	
Commentaires : VUE GÉNÉRALE	
Recommandations :	



No photo	20140909_MAPBPJD_8690
Section : 7B Travée/Axe: 14E Groupe : Cu Élément : Garde-grève	
Commentaires : • Quelques zones de délaminage et d'éclatement	
Recommandations :	

